

P1706 加速踏板位置信息故障分析

故障码说明：

DTC	说明
P1706	加速踏板位置信息

故障诊断代码设置条件

A/T-ECU 起动后大约 1 秒钟时，持续 3 秒检测到油门踏板位置信号占用。

故障码分析：

可能的原因

- 1). CAN 故障
- 2). 发动机 -ECU 故障
- 3). 线束或插接器损坏
- 4). 节气门位置传感器故障

故障码诊断流程：

- 1). 是否显示发动机-ECU 的故障诊断代码?
 - A). 检查并确认与没有发生与发动机相关的故障。
 - B). 问题：检查结果是否正常?
 - a). 是：转到第 2 步。
 - b). 否：修理或更换故障部分。
- 2). 检查节气门位置传感器和发动机-ECU 侧主单元和插接器配线。
 - A). 问题：检查结果是否正常?
 - a). 是：转到第 3 步。
 - b). 否：修理或更换故障部分。
- 3). 清除故障诊断代码，并短时间驾驶车辆。
 - A). 检查并确认显示正常代码。
 - B). 问题：检查结果是否正常?
 - a). 是：程序完成。
 - b). 否：返回至起点。