

P0322 曲轴位置传感器信号故障解析

故障码说明:

故障码	说明
P0322	转速传感器信号故障

检查电路

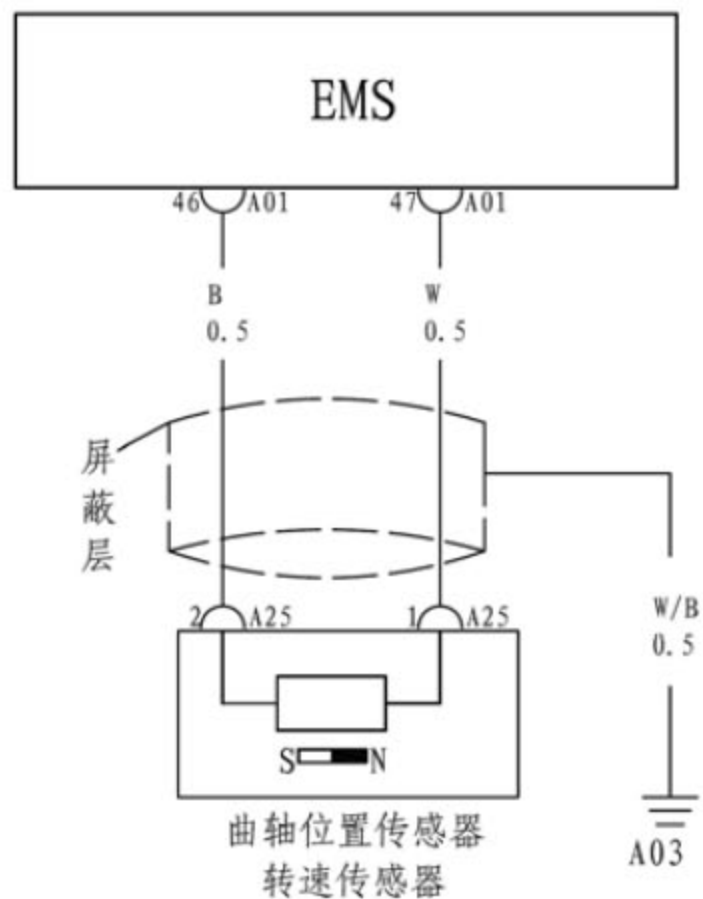


图-8

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器, 将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	脱开线束端接曲轴位置传感器连接器, 用万用表检查曲轴位置传感器端子 1 与端子 2 之间的电阻值在 20℃下是否在 770~950Ω 之间。	是	下一步
		否	更换传感器
3	检查接曲轴位置传感器端子 1、2 分别与接 ECU 连接器端子 47、端子 46 之间的线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	检查飞轮信号盘是否完好。	是	诊断帮助
		否	更换新号盘