

发动机失火或缺缸

故障描述:

涉及车型: 备件组织号 10871—11142 之间的部分凯旋车型

故障现象: 发动机偶尔出现缺缸, 组合仪表上的发动机故障灯点亮, 出现单个或多个故障编码: 1337、1338、1339、1340、0301、0302、0303、0304

故障诊断:

- 1). 折下点火线圈, 检查点火线圈上的追溯号。
- 2). 如果追溯号在 196. 6 至 296. 6 之间, 更换点火线圈 (.6 表示 06 年)。



- 3). 维修备件工时: 点火线圈备件号 597087 工时编码: 0620 0910 0.2H
备注: 点火线圈只是导致该现象的原因之一, 其他原因按正常方式诊断处理。