


U0169 与天窗控制模块失去通讯 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0169	与天窗控制模块失去通讯

故障码分析:

1). 线路图

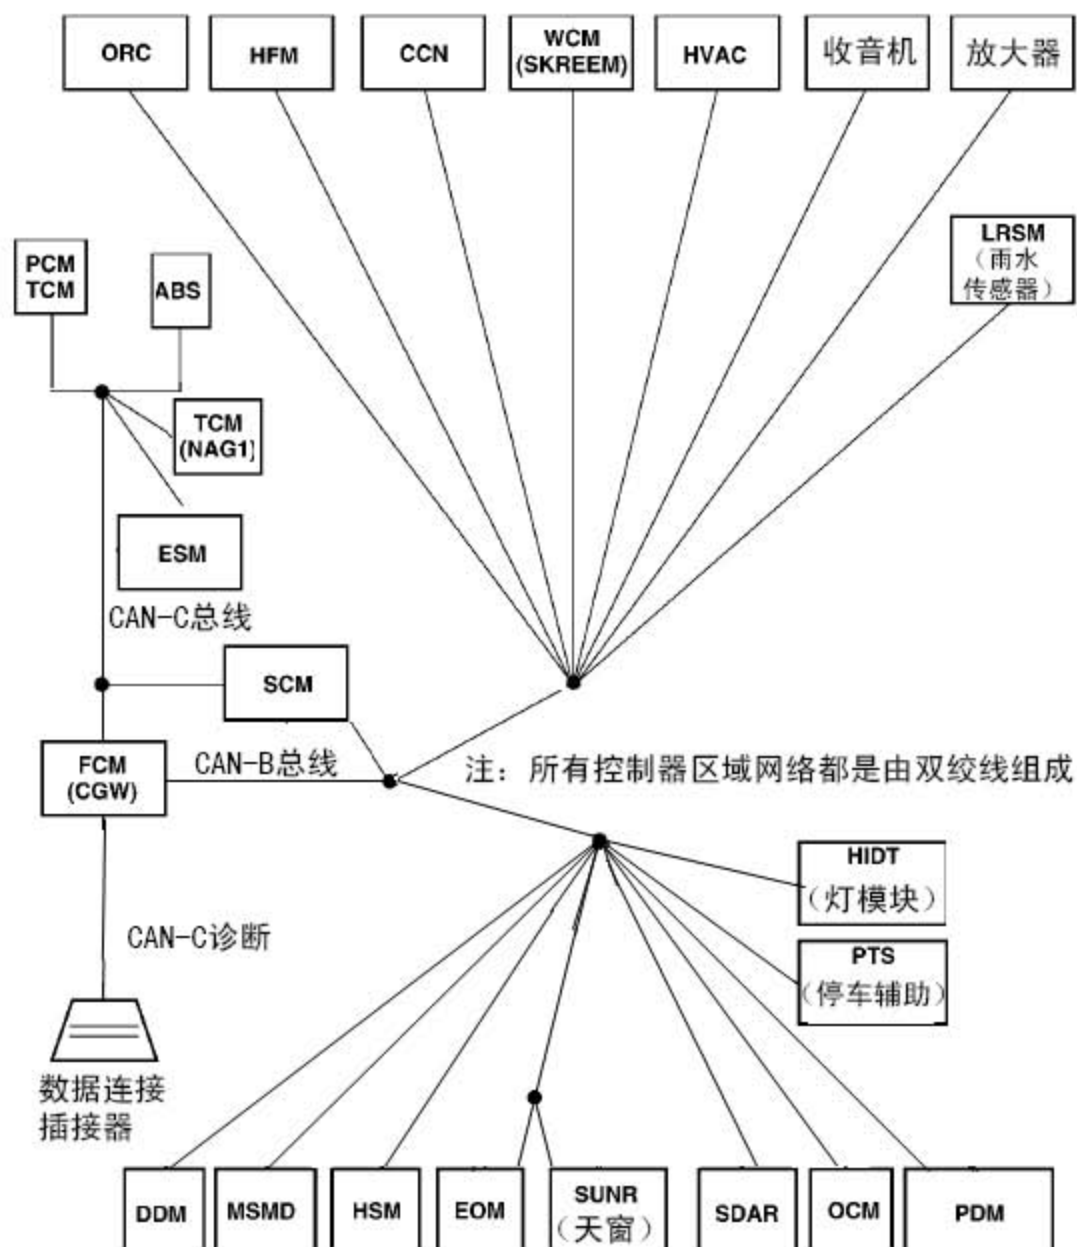

2). U0169 与天窗控制模块失去通讯

完整电路图, 参见 8W 部分。

A). 监控时:

打开点火开关

蓄电池电压在 10 伏特与 16 伏特之间

安装好 IOD 保险丝

正确配置 FCM

B). 设置条件:

持续大约 2 到 5 秒没有从天窗控制模块 (SUNR) 接收到总线信息。

可能原因

- a. 控制器区域网络 (CAN) B 总线电路断路或短路
- b. 有关蓄电池电压、点火开关或 VIN 信息的故障码
- c. 没正确配置 FCM
- d. 天窗控制模块
- e. 天窗控制模块电源和接地
- f. 设置此故障码的模块

故障码诊断流程:

1). 验证故障码是活动的

注: 在进行测试前确保安装了 IOD 保险丝并且蓄电池电压在 10 伏特与 16 伏特之间。

A). 使用故障诊断仪, 读取活动故障码。

B). 故障码是否活动?

是: 转入步骤 2。

否: 参见存储的失去通讯的测试程序。参见该部分的目录。

执行车身验证测试-验证 1。

2). 检查是否有下列活动的故障码

A). 使用故障诊断仪, 从全部的模块读取所有故障码。

注: 检查是否有 FCM 配置、控制器区域网络 (CAN) B 或者 C 硬接线电气、VIN 丢失/不匹配、蓄电池或点火开关的相关故障码。

B). 故障诊断仪是否显示上述所列状况的活动的故障码?

是: 诊断和修理故障码。参见全部症状列表的目录。

执行车身验证测试-验证 1。

否: 转入步骤 3。

3). 验证 SUNR 在总线上是活动的

A). 打开点火开关。

B). 使用故障诊断仪, 选择网络诊断。

C). 验证 SUNR 在总线上是活动的。

D). 总线上的 SUNR 是否是活动的?

是: 转入步骤 4。

否: 没有反应的测试程序参见这部分的目录。

执行车身验证测试-验证 1。

4). 检查是否有有关附加通讯的故障码

A). 使用故障诊断仪，选择网络诊断。

B). 是否有一个以上带活动故障码“Logged Against” SUNR 的模块？

是：根据维修信息更换/更新天窗控制模块。

执行车身验证测试-验证 1。

否：根据维修信息更换/更新设置此故障码的模块。

执行车身验证测试-验证 1。

LAUNCH