

P0264第二缸喷油器针脚对地短路故障解析

故障码说明：


DTC	说明
P0264	第二缸喷油器针脚对地短路

故障码分析：

1). 当发动机启动后ECU 内的喷油器驱动模块对电路电压进行测量，当电压符合对地短路模式的电压时，判断为对地短路故障。

2). 电路简图：

示意电路：

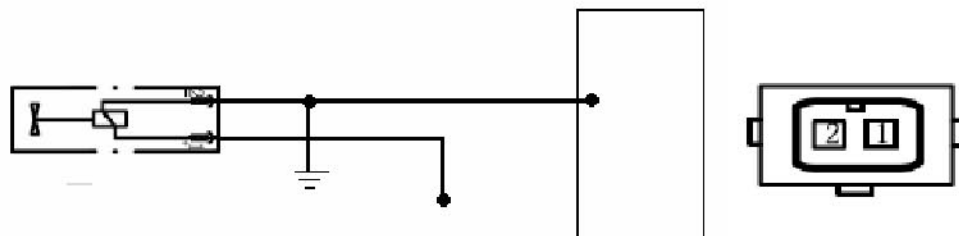

故障码诊断流程：

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0264		P0264
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题 1). 连接到ECU 6 号脚的电路对地短路		维修提示：故障未被最终确认，可能是间歇性故障检查以下项目 1). 连接到ECU 6 号脚的电路对地短路	