

21、B10D8: 00、P1260: 00 [防盗锁止系统] 故障解析

故障码说明:

DTC		检测条件
安全灯闪烁模式	21	只有一个钥匙甚至无钥匙得到编程
仪表组	B10D8:00	
PCM	P1260:00	

故障码分析:

可能的原因:

- 只有一个钥匙甚至无钥匙得到编程

故障码诊断流程:

1). 确认经编程钥匙的数量

- 使用汽车故障诊断仪, 进行PID数据监控检查, 并确认已编程钥匙的数量。
- 是否对两把或两把以上的钥匙进行了编程?
 - 是: 更换仪表组, 对防盗锁止系统有关的部件进行编程。执行步骤3。
 - 否: 参考与防盗锁止系统有关部件的编程方法, 对附加钥匙进行编程。执行下一步。

2). 确认DTC

- 使用编程钥匙, 把点火开关转至ON 位置。
- 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
- 是否再次输出DTC?
 - 仪表组:B108D:00
 - PCM:P1260:00
 - 是: 更换仪表组, 对防盗锁止系统有关的部件进行编程。执行下一步。
 - 否: 执行步骤4。

3). 修理之后进行确认

- 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
- 是否再次输出DTC?
 - 仪表组:B108D:00
 - PCM:P1260:00
 - 是: 检查DTC P1260:00。

- 否:执行下一步。

4). 确认是否有其它DTC 输出?

- 是:进行相应的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。