



P0133 氧传感器电路响应迟钝(第1排, 传感器1)故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0133	氧传感器电路响应迟钝(第1排, 传感器1)

1). 电路图

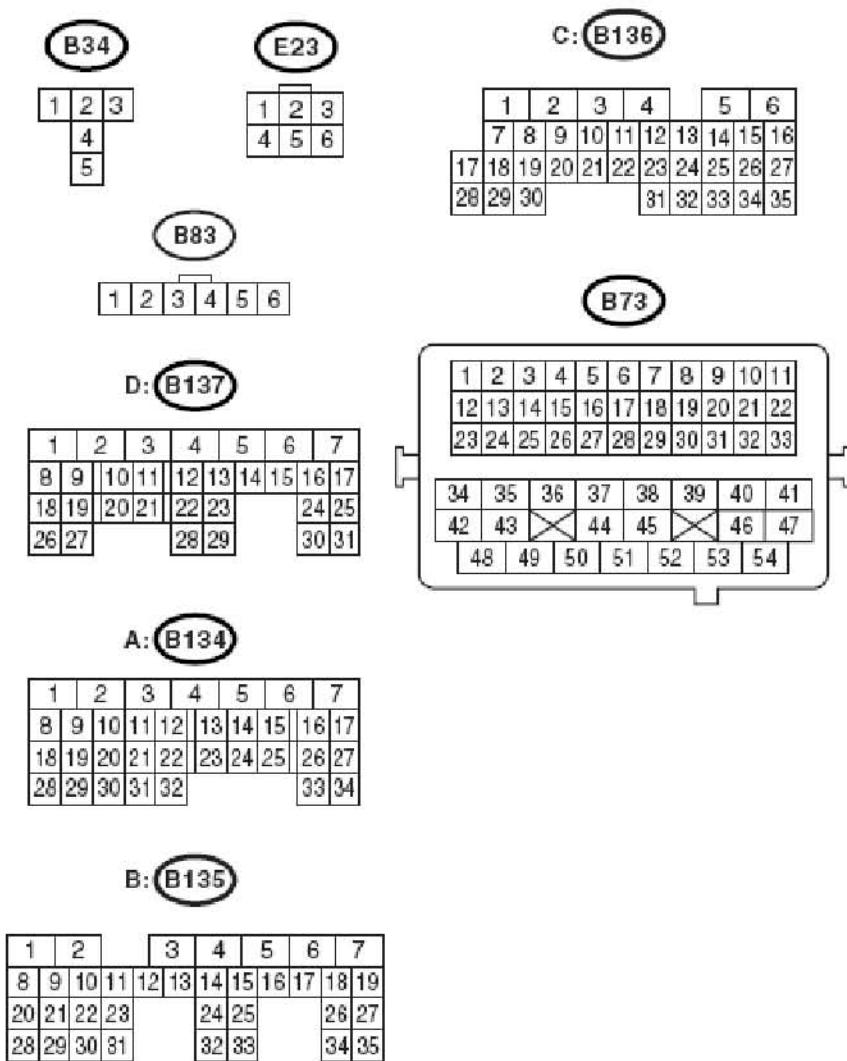

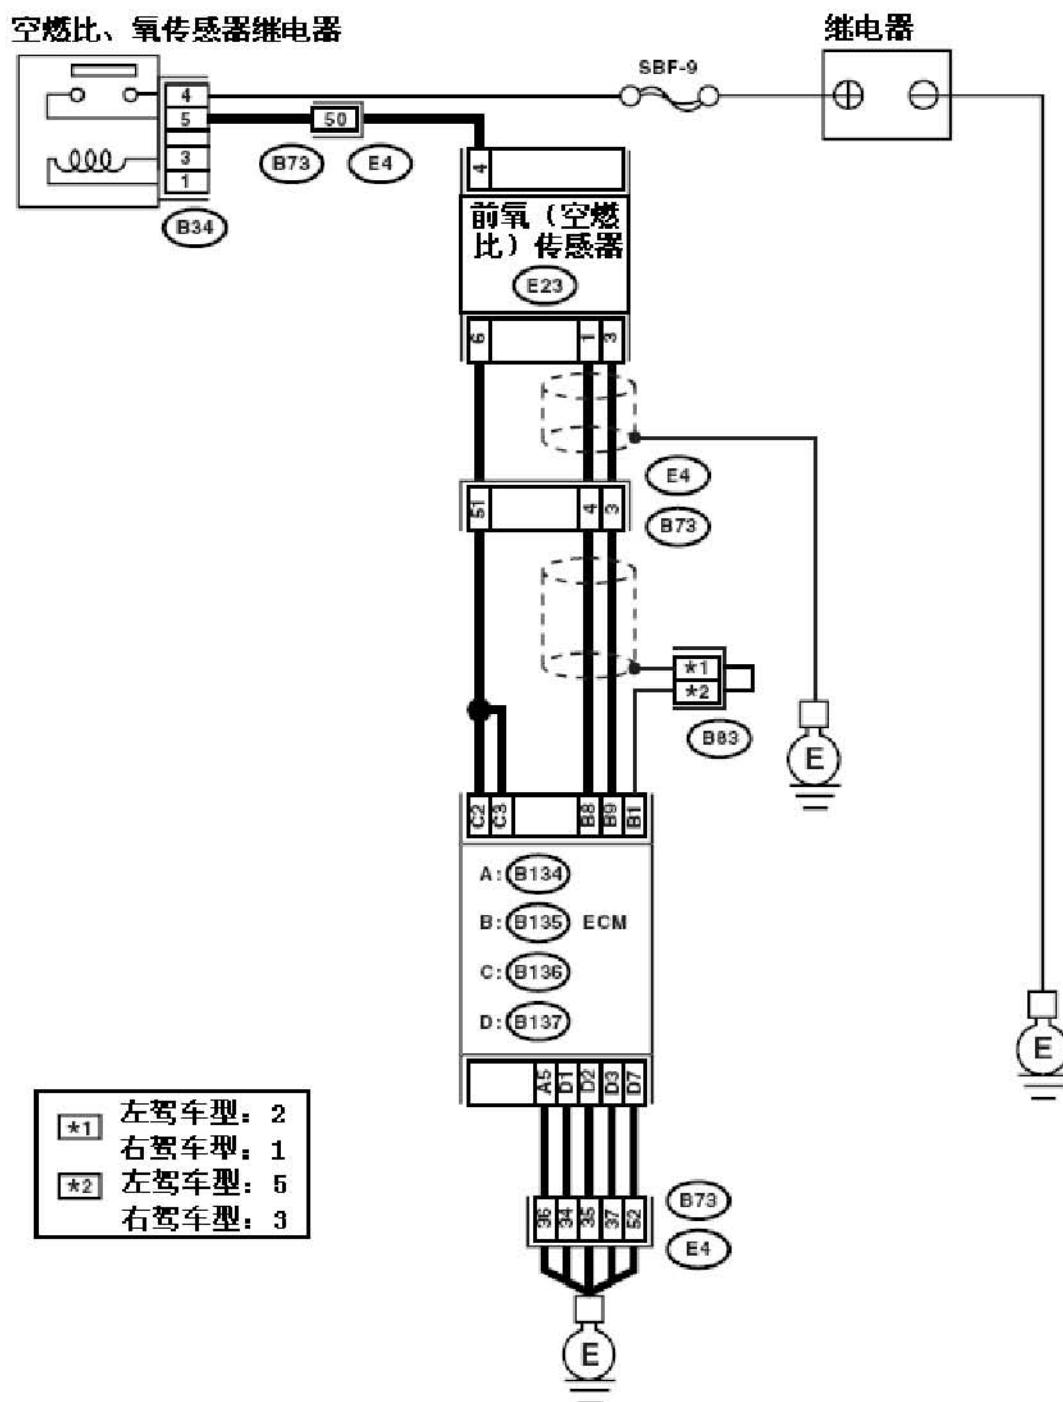

故障码分析:

检测到诊断故障码的条件：连续两个行驶周期出现故障。

注意事项：修理或更换故障件后，执行清除存储器模式和检验模式。

故障码诊断流程:

1). 检查显示屏上其它的诊断故障码。

A). 是否显示其它诊断故障码？

是：使用“诊断故障码(DTC) 清单”检查诊断故障码。

注意：这种情况下，不必检查诊断故障码 P0133。

否：转至步骤 2。

2). 检查排气系统

注意：检查以下各项：

- 安装在气缸盖上的排气管前部松动
- 前排气管和前催化转换器之间的连接松动
- 排气管受损产生小孔

A). 排气系统是否有故障？

是：修理排气系统。

否：更换前氧（空燃比）传感器。