

B109E: 83 遥控钥匙接收器电路故障

故障码说明:

DTC	说明
B109E: 83	遥控钥匙接收器电路故障

故障码分析:

检测条件:

- BCM连续12次接收到不稳定信号。

可能的原因:

- 遥控钥匙接收器故障
- 遥控钥匙控制模块故障 (带高级遥控门锁系统与按钮起动系统的车辆)
- BCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认BCM DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
 - C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第5 步。
- 2). 检查遥控接收器是否存在故障?
 - 是:更换遥控钥匙接收器, 然后执行第4 步。
 - 否:不带高级遥控门锁和按钮起动系统的车辆:执行第4 步。带高级遥控门锁和按钮起动系统的车辆: 执行下一步。
- 3). 检查遥控钥匙控制模块是否存在故障?
 - 是:更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换BCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

5). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。