




P1518 起动机开关电路输入过低故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P1518	起动机开关电路输入过低

1). 电路图

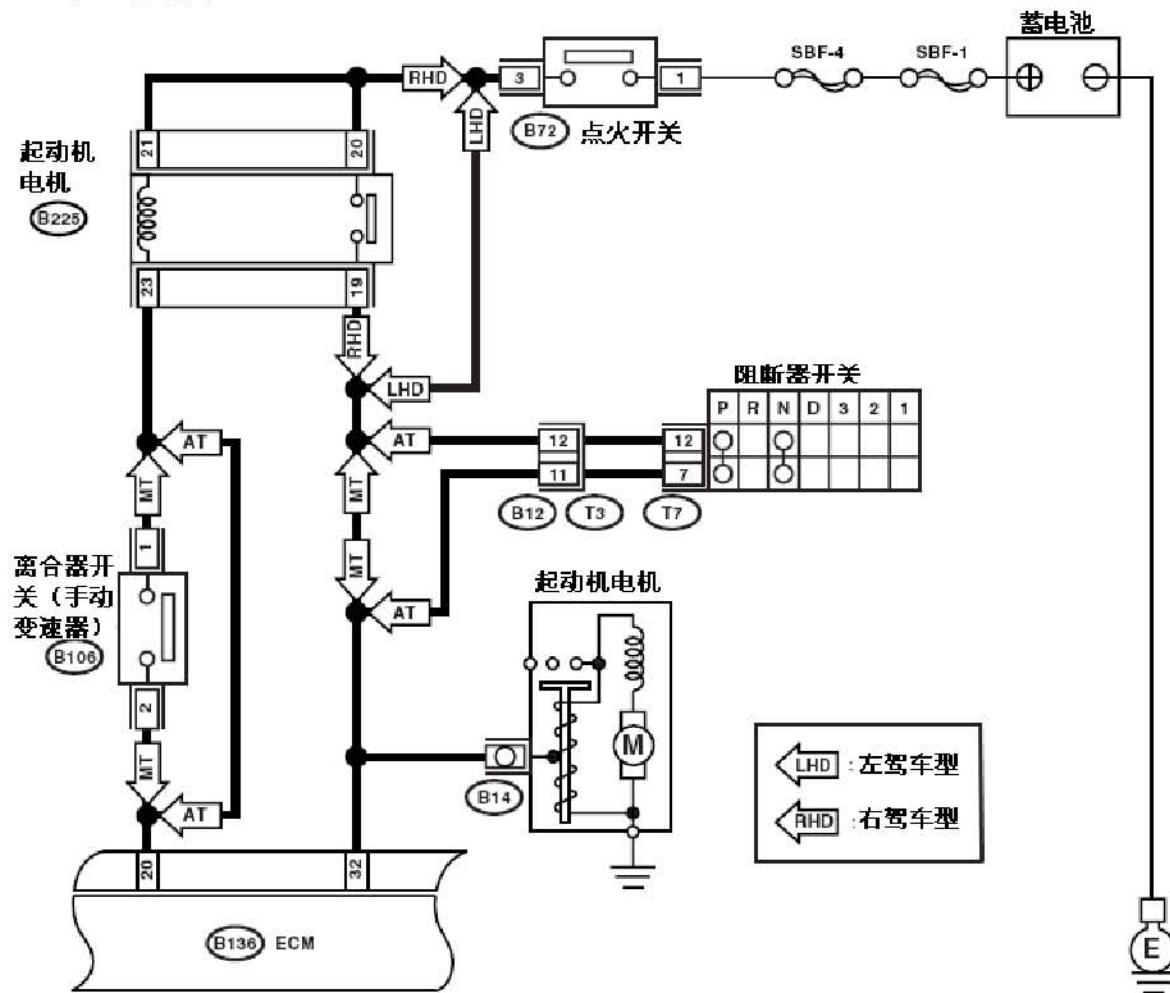

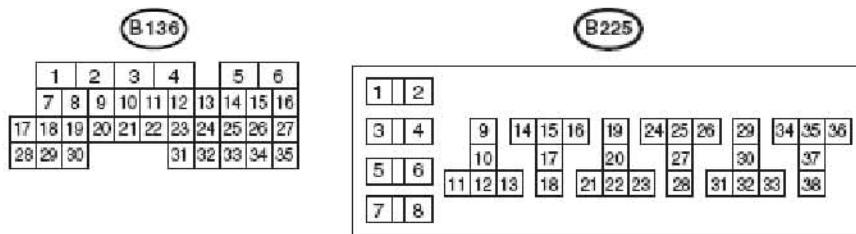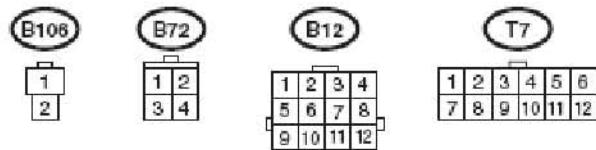

故障码分析：

- 1). 检测到诊断故障码的条件：连续两个行驶周期出现故障
- 2). 故障症状：发动机起动故障

故障码诊断流程：

- 1). 检查起动机电机工况。
 - A). 将手动换档限制器开关处于“驻车档（P）”或“空档（N）”档位。（自动变速器车型）
 - B). 把点火开关转到START（起动）的位置时，起动机电机是否运行？
是：修理线束和连接器。

注意：

这种情况下修理以下各项：

- 发动机控制模块和起动机电机连接器之间的线束开路或对地短路。
- 发动机控制模块连接器接触不良。

注意事项：检查起动机电机电路。