

23、B2139/P1260 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
23	PCM 中的 ID 号数据与遥控钥匙控制模块中的不匹配
B2139/P1260	

故障码分析：

检测条件：

- 遥控钥匙控制模块中的ID 号数据与PCM 中的不同

可能的原因

- 更换PCM 后，没有使用汽车故障诊断仪执行所需的程序
- 遥控钥匙控制模块故障
- PCM 故障

故障码诊断流程：

- 1). 确认DTC
 - A). 遥控钥匙控制模块或PCM的其中之一或者两者是否显示U1900 或U0073 的其中之一，或同时显示?
 - 是:按照相应DTC 检查程序执行故障检修。
 - 否:执行下一步。
- 2). 检查无钥匙控制模块和PCM
 - A). 只在更换PCM 时执行程序。
 - B). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。
 - C). 是否显示DTC?
 - a). 安全灯：23
 - b). 汽车故障诊断仪：B2139/P1260
 - 是:当更换遥控钥匙控制模块时，为防盗锁止系统更换遥控钥匙控制模块，并进行重新设置程序。执行下一步。
 - 否:DTC故障检修完成。
- 3). 确认DTC
 - A). 是否再次显示DTC?
 - a). 安全灯：23
 - b). 汽车故障诊断仪：B2139/P1260

- 是:更换PCM，并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。
- 否:DTC 故障检修完成。

LAUNCH