

13、B2431/P1260 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
13	
B2431/P1260	钥匙 ID 号登记错误

故障码分析：

检测条件：

- 钥匙ID号登记错误

可能的原因：

- 钥匙ID 号登记过程中出现错误
- 以下任何物体接触或靠近钥匙头。
 - a). 备用钥匙
 - b). 带防盗锁止系统的其它车辆的钥匙
 - c). 任何金属物体
 - d). 任何电子装置、信用卡或者带有磁条的其它卡片



金属环被放在钥匙头上



另一把钥匙
的金属部分接触到钥匙头



钥匙靠近或接触到
另一个起动锁止安全系统的钥匙

故障码诊断流程:

1). 确认DTC

A). 是否显示 B2431/P1260?

- 是:执行第3 步。
- 否:执行下一步。

2). 确认DTC

A). 是否显示 B1600/P1260?

- 是:执行DTC 检查 “安全灯: 13, 汽车故障诊断仪: B1600/P1260”。
- 否:执行下一步。

3). 检查遥控钥匙控制模块

A). 使用汽车故障诊断仪 清除钥匙ID 号并进行重新登记。

说明:为了起动发动机, 必须登记两把或两把以上的钥匙。

B). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。

C). 使用汽车故障诊断仪确认DTC。

D). 是否再次显示B2431/P1260?

- 是:当更换遥控钥匙控制模块时, 为防盗锁止系统更换遥控钥匙控制模块, 并进行重新设置程序。
- 否:DTC 故障检修完成。