

U0402：68 自 TCM 的信号不稳定故障解析

故障码说明：

DTC	说明
U0402：68	自 TCM 的信号不稳定

故障码分析：

检测条件：

- 车后监控控制模块 (RH) 接收来自TCM 的不稳定信号持续1 s 或更久。

可能的原因：

- TCM 故障
- 车后监控控制模块 (RH) 故障

故障码诊断流程：

- 1). 确认TCM DTC
 - A). 将点火开关切换至OFF。
 - B). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
 - C). 使用汽车故障诊断仪进行TCM DTC 检查。
 - D). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认TCM 故障
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 把点火开关打在ON位置并等待 1.5秒或更久。
 - C). 使用汽车故障诊断仪 进行DTC 检查。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换TCM，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 确认故障检修完成
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 把点火开关打在ON位置并等待 1.5秒或更久。
 - C). 使用汽车故障诊断仪进行DTC 检查。

D). 是否出现相同的DTC?

- 是:更换车后监控控制模块(RH), 然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

4). 确认没有其它DTC 存在

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。