

13、B10D7: 05、P1260: 00 钥匙 ID 号 登记错误故障解析

故障码说明：

DTC	说明
13	
B10D7: 05	钥匙 ID 号登记错误
P1260: 00	

故障码分析：

检测条件：

- 钥匙ID 号登记错误

可能的原因

- 钥匙ID 号登记过程中出现错误
- 以下任何物体接触或靠近钥匙头



金属环被放在钥匙头上



另一把钥匙
的金属部分接触到钥匙头



钥匙靠近或接触到
另一个起动锁止安全系统的钥匙

- a). 备用钥匙
- b). 带防盗锁止系统的其它车辆的钥匙
- c). 任何金属物体
- d). 任何电子装置、信用卡或者带有磁条的其它卡片
- 仪表组故障

故障码诊断流程:

1). 确认DTC

A). 是否显示 B10D7:05/P1260:00?

- 是:执行第3 步。
- 否:执行下一步。

2). 确认DTC

A). 是否显示 B10D7:94/P1260:00?

- 是:执行DTC 检查 “安全灯: 13, 汽车故障诊断仪: B10D7:94/P1260:00”。
- 否:执行下一步。

3). 检查仪表组

A). 使用汽车故障诊断仪 清除钥匙ID 号并进行重新登记。

说明:为了起动发动机, 必须登记两把或两把以上的钥匙。

B). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。 \

C). 使用汽车故障诊断仪 确认DTC。

a). 是否再次显示 B10D7:05/P1260:00?

- 是:更换仪表组, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。
- 否:DTC 故障检修完。