

U0402: 68 自 TCM 的信号不稳定故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0402: 68	自 TCM 的信号不稳定

故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关位于ON 位置时，仪表组接收到的自TCM 的信号不稳定。

可能的原因

- 储存TCM DTC
- TCM 故障
- 仪表组故障

故障码诊断流程:

1). 确认TCM DTC

- 利用汽车故障诊断仪执行DTC 检查以确认 TCM DTC。
- 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

2). 确认仪表板DTC

- 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
- 把点火开关转至ON 位置，并等待20 s 或更长时间。
- 以30 km/h {19 mph} 或更高的速度驾驶车辆。
- 利用汽车故障诊断仪 执行“DTC 检查”以确认仪表组DTC。
- 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换TCM，然后执行下一步。
 - 否:执行第4 步。

3). 确认故障检修完成

- 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
- 把点火开关转至ON 位置，并等待20 s 或更长时间。
- 以30 km/h {19 mph} 或更高的速度驾驶车辆。

- D). 利用汽车故障诊断仪 执行“DTC 检查”以确认仪表组DTC。
 - E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换仪表组, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 4). 确认没有其它DTC 存在
- A). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH