

B1D19: 71、10: ER02、22: Er02 音响装置内部故障

故障码说明:

DTC	说明
B1D19: 71	音响装置内部故障
10: ER02	
22: Er02	

故障码分析:

检测条件:

- CD 驱动伺服故障

可能的原因:

- CD 被颠倒插入
- CD 刮伤或变形
- 不兼容CD
- 音响装置故障

故障码诊断流程:

1). 检查CD

- A). 清除音响装置存储器中的DTC。
- B). 插入可播放的CD 时, 有标题的表面朝上。
说明:关于可播放的CD, 参见下列内容。
- C). 播放该CD12 s 或更长时间。
- D). 进行音响装置DTC 检查。
- E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换音响装置, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 确认没有记录到其它DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。