

# U2100: 00、U2101: 00 故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U2100: 00	
U2101: 00	未记录的配置数据

## 故障码分析:

检测条件:

- ABS CM 检测到未记录配置数据或数据错误

可能的原因:

- 模块配置步骤不正确
- 不能接收到仪表组输出的正确数据
- ABS CM 故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 记录车辆配置数据
  - A). 将点火开关切换至OFF。
  - B). 把点火开关转换至ON 位置，并维持该状态约30 s。
  - C). 执行下一步。
- 2). 确认没有相同的DTC 的存在
  - A). 清除存储器中的DTC。
  - B). 是否出现相同的DTC?
    - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障重现，则执行下一步。
    - 否:执行第5 步。
- 3). 检查仪表盘是否有故障
  - A). 将点火开关切换至OFF。
  - B). 利用汽车故障诊断仪执行仪表盘DTC 检查。
  - C). 是否检测到DTC?
    - 是:执行相关的DTC 检查。修理仪表组后，进行“仪表组配置”，然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。

4). 确认没有相同的DTC 的存在

- A). 清除存储器中的DTC。
- B). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换ABS PCM, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

5). 确认未出现其它DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。