

C1109: 64 DSC OFF 开关故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1109: 64	DSC OFF 开关


故障码分析:

检测条件:

- 检测到DSC OFF 开关连续输出ON 信号达10s 或更长时间。

可能的原因:

- 驾驶员按下DSC OFF 开关并保持10 s 或更长时间。
- DSC OFF 开关与DSC HU/CM 接线端AK 之间的线束对地短路
- DSC OFF 开关故障
- 在连接器处连接不良

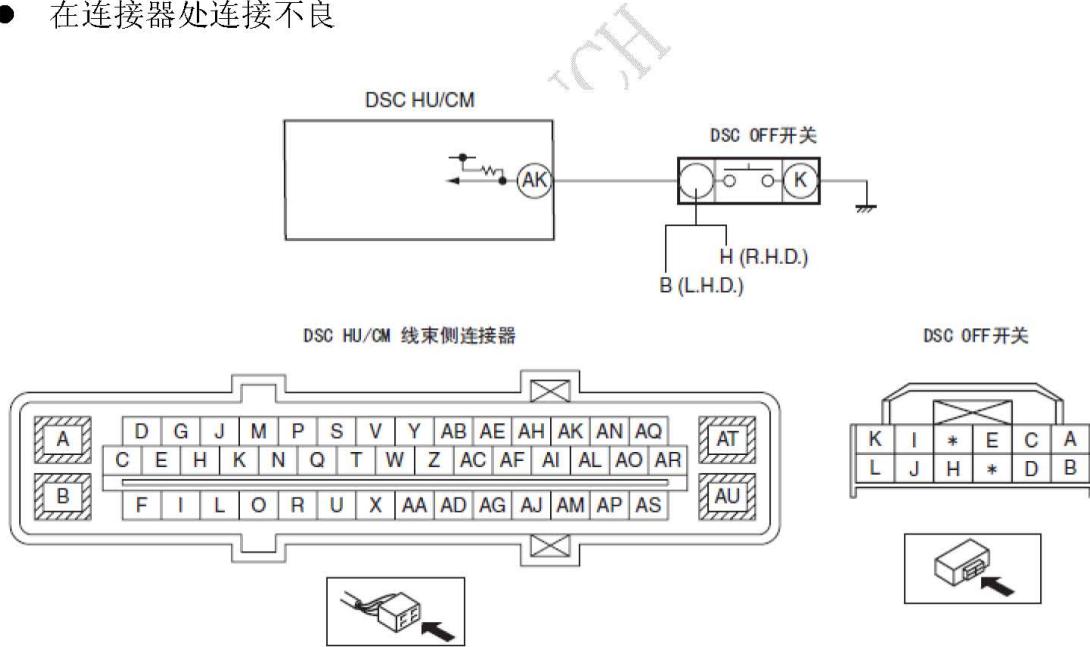

故障码诊断流程:

- 1). 检查DSC OFF 开关信号电路是否存在接地短路
 - A). 将点火开关切换至OFF。
 - B). 断开DSC HU/CM 连接器。
 - C). 检查DSC HU/CM 连接器（车辆线束侧）接线端AK 与接地体之间的连续性。
 - D). 是否有连续性？
 - 是:修理或者更换线束, 然后执行第3 步。

- 否:执行下一步。
- 2). 检查DSC OFF 开关
- A). 检查DSC OFF 开关。
 - B). DSC OFF 开关是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换DSC OFF 开关, 然后执行下一步。
- 3). 确认没有相同的DTC 的存在
- A). 重新连接所有断开的连接器。
 - B). 清除存储器中的DTC。
 - C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从第1 步开始重复进行检查。如果故障重发, 更换DSC HU/CM, 并执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 4). 确认未出现其它DTC
- 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。