



P1518 起动机开关电路低输入故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P1518	起动机开关电路低输入

1). 电路图

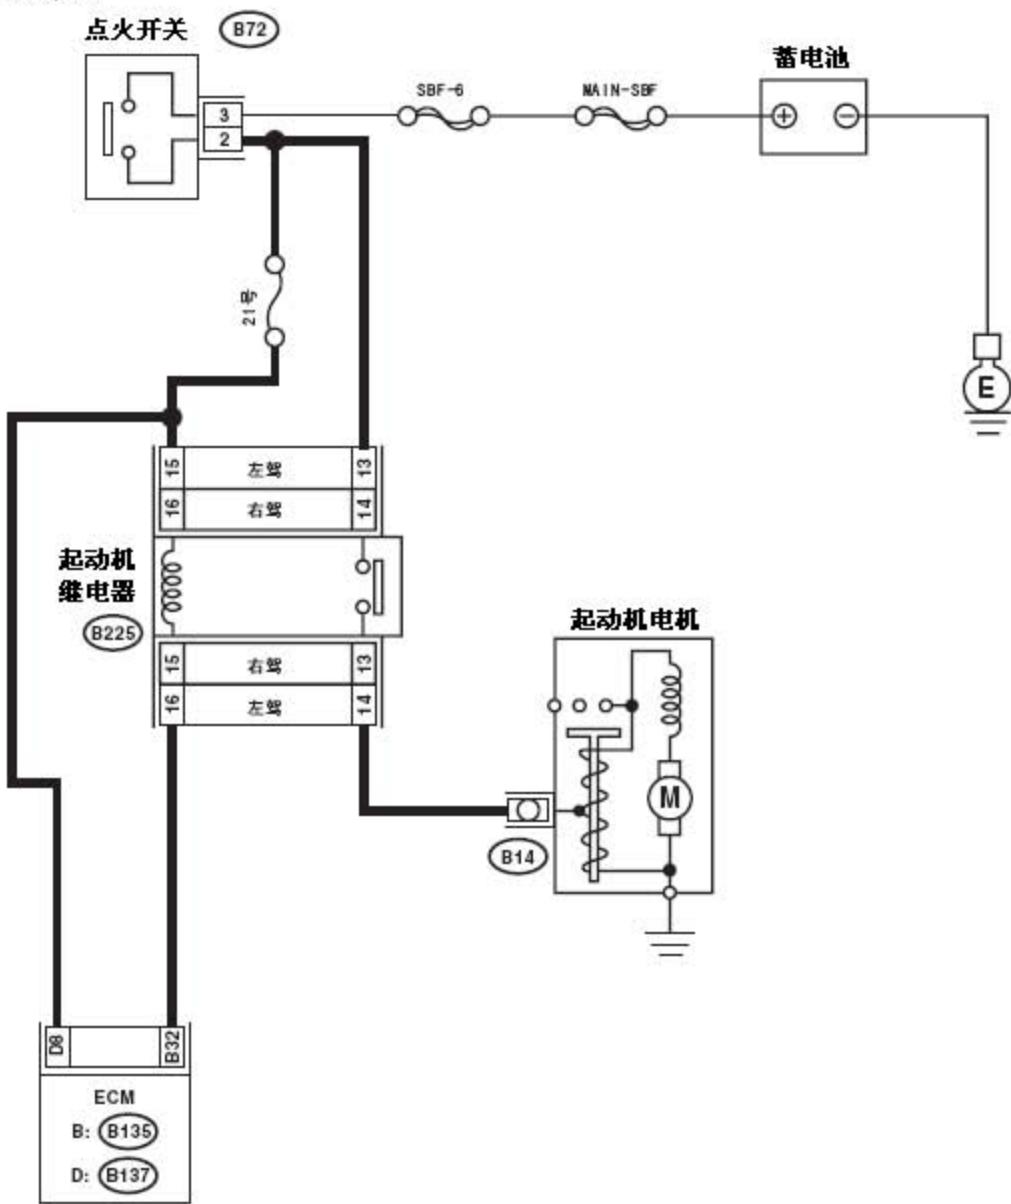

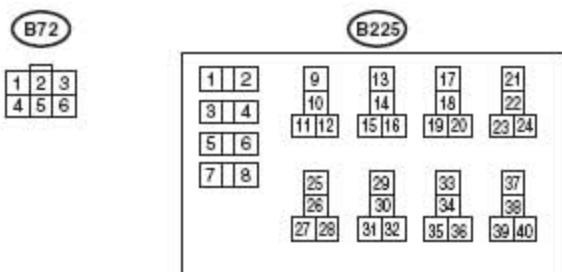

B: B135

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
20	21	22	23	24	25	26
28	29	30	31	32	33	34

D: B137

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
18	19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	31	32

故障码分析:

检测到诊断故障码的条件：故障实时识别。

故障症状：发动机起动失败。

故障码诊断流程:

1). 检查代码选项。

- A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?
是：转至步骤 2。

2). 检查起动机电机的运行。

- A). 将点火开关转到 START 位置。

注：

- 对 AT 车型，把换档杆置于“P”或“N”。
- 对 MT 车型，踏下离合器踏板。

B). 起动机是否工作？

是：修理线束和接头。

注：在此，修理如下项目：

- ECM 和起动机电机接头间的电路断路或接地断路。
- ECM 接头接触不良

否：检查起动机电机电路。