

12-9x 前排乘客气囊充气装置对搭铁短路（左驾驶车型）故障解析

故障码说明：

DTC	说明
12-9x	前排乘客气囊充气装置对搭铁短路（左驾驶车型）


“x”可以是0至9或A至F

故障码诊断流程：

注意：

- 执行该故障排除程序前，查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息和蓄电池端子断开与重新连接。
- 更换SRS 单元前，使用汽车故障诊断仪检查SRS 单元软件版本。如果软件版本不是最新，则更新SRS 单元软件并重新测试。

- 1) . 清空DTC 存储器。
- 2) . 将点火开关转至ON (II) 位置，然后等待10 秒钟。
- 3) . 读取DTC。
 是否显示DTC 12-9x?
 是 - 转至步骤4。
 否 - 间歇性故障，此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC，则对显示的DTC 进行故障排除。
- 4) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 5) . 执行蓄电池端子断开程序，然后等待至少3 分钟。
- 6) . 将SRS 单元插接器A (39 针) 从SRS 单元上断开。
- 7) . 分别检查车身搭铁和SRS 单元插接器A (39 针) 5 号、6 号端子之间是否导通。

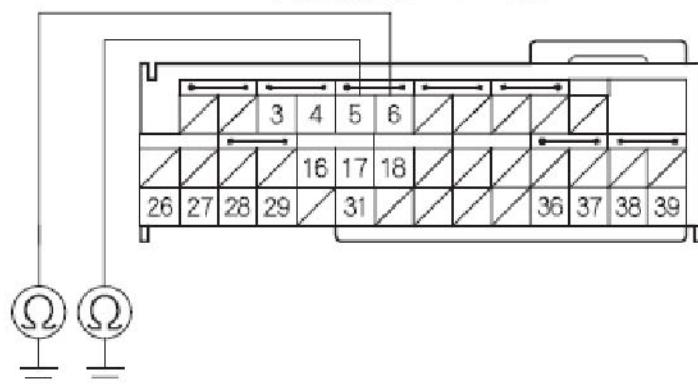SRS 单元插接器 A (39 针)

阴端子的线束侧


是否导通？

是 - 转至步骤8。

否 - SRS 单元故障；更换SRS 单元。

8) . 将仪表板线束4 针插接器从前排乘客气囊上断开。

9) . 分别检查车身搭铁和SRS 单元插接器A (39 针) 5 号、6 号端子之间是否导通。

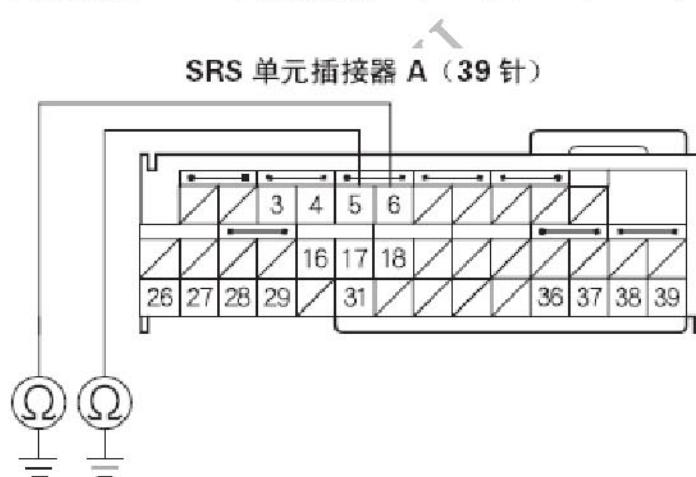

阴端子的线束侧

是否导通？

是 - 仪表板线束对搭铁短路；更换仪表板线束，然后清除DTC。

否 - 前排乘客气囊故障；更换前排乘客气囊，然后清除DTC。