

B1655-00 左前碰传感器对地短路故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
B 1655-00	左前碰传感器对地短路

故障码诊断流程:

1). 检查左前碰传感器

A). 连接新的左前碰传感器

B). 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S

C). 将电源档位上至 OFF 档

D). 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A: 更换左前碰传感器

B: 下一步

2). 检查线束

A). 断开接插件 G58, 测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G58-2-车身地	V	始终	1M Ω 以上
G58-13-车身地	P	始终	1M Ω 以上

NG: 更换线束

3). 结束