

C1290, C1953 制动液压力传感器系统故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1290	制动液压力传感器系统
C1953	

故障码分析:

检测条件:

C1290

- 不施加制动时，DSC HU/CM 中计算出的标准制动液压力超出规定值。

C1953

- 制动液压力传感器的输出电压不在规定范围内。

可能的原因:

- DSC HU/CM 内的制动液压力传感器电路开路或短路
- 制动液压力传感器故障

故障码诊断流程:

1). 确认制动液压力传感器是否异常

A). 清除存储器中的DTC。

B). 起动发动机并以10 km/h {6.2 mph} 或更高的速度行驶车辆

C). 是否出现相同的DTC?

- 是:更换DSC HU/CM, 并执行下一步。
- 否:执行下一步。

2). 确认未出现其它DTC

A). 是否有其它DTC 输出?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。