

P0122、P0123电子节气门位置传感器1# 线路故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0122	电子节气门位置传感器1#线路低电压
P0123	电子节气门位置传感器1#线路高电压


TPS1 号传感器通过ETC 线束连接器EN67 的B 号端子输出, 从ECM 连接连接器EN61 的39 号端子输入给ECM。如果TPS1 号传感器信号丢失, 但ECM 还是能够正常接收TPS2 号传感器信号, 则ECM 控制发动机进入“确定驾驶意图的可靠性下降时或无法输出大功率时模式”, 此时发动机随踏板变化的响应也迟缓许多, 驾驶员会明显觉得发动机动力输出变弱, 但仍能够在正常的车流中驾驶。

故障码分析：

1) . 故障代码设置及故障部位:

DTC 编号	DTC 检测策略	DTC 设置条件(控制策略)	故障部位
P0122	硬件电路故障	TPS 信号端接地或断开, 输入信号小于8%, 设置故障代码	1). 电子节气门体 2). 电子节气门体 电路
P0123	硬件电路故障	TPS 信号端对电源短接, 输入信号大于92.7%, 设置故障代码	3). ECM

2). 电路简图:

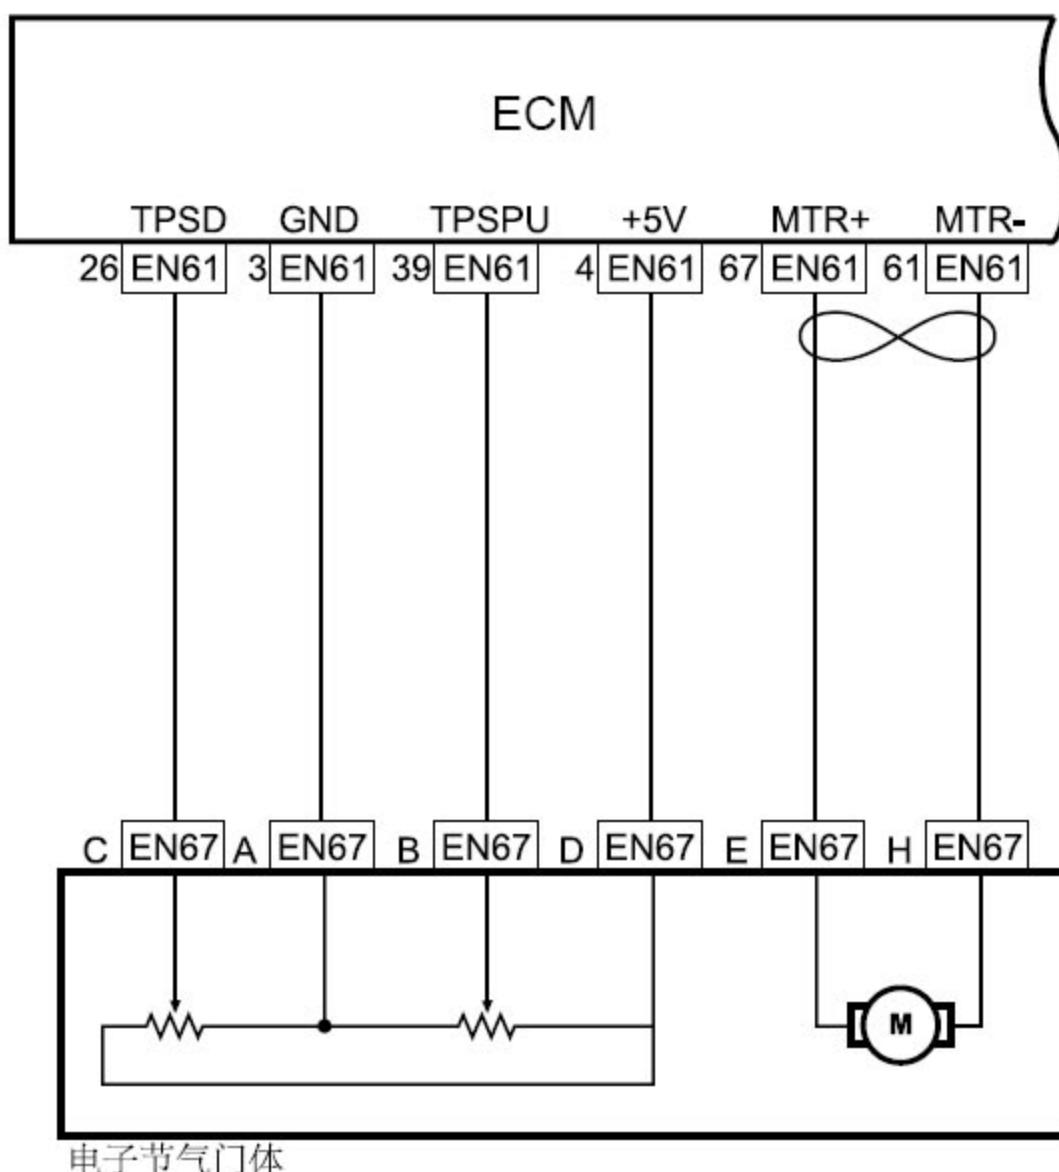

电子节气门体

故障码诊断流程:

注意

在执行本诊断步骤之前，观察故障诊断仪的数据列表，分析各项数据的准确性，这样有助于快速排除故障。

步骤 1 检查是否有P0641、P0651、P0222、P0223 的故障代诊断代码。

- A). 连接故障诊断仪至车辆诊断接口。
- B). 转动点火开关至“ON”位置。
- C). 按下故障诊断仪的电源键。
- D). 选择以下菜单项：发动机/读故障码。
- E). 读取故障诊断代码。

结果：


显示的DTC	至步骤
只有P0122、P0123	是
有P0222、P0223、P0641、P0651	否

否:参见DTC P0641 P0651


是:转至步骤 2

步骤 2 检查EN67 的B 号端子与EN61 的39 号端子之间的线路。

电子节气门线束连接器(4G15) EN67

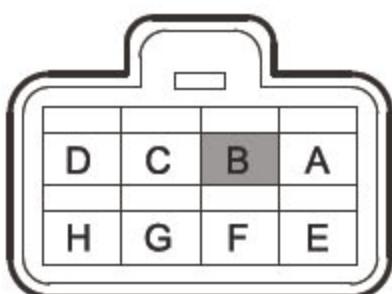

发动机控制模块线束连接器2(4G15) EN61

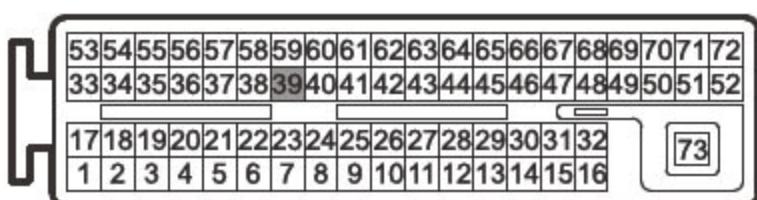

- A). 转动点火开关至“OFF”位置。
- B). 断开ETC 线束连接器EN67。
- C). 断开ECM 线束连接器EN01。
- D). 测量EN67 的B 号端子与可靠接地间的电阻值。
- E). 测量EN67 的B 号端子与可靠接地间的电压值。
- F). 测量EN67 的B 号端子与EN61 的39 号端子之间的导通性。

结果:

测量项目	标准值
EN67(B)-可靠接地电阻值	10kΩ 或更高
EN67(B)-可靠接地电压值	0V
EN67(B)-EN61(39) 导通性	小于1Ω


是否符合标准值?

否:线路故障, 检修线路

是:转至步骤 3

步骤 3 检查B 号端子的电压输出信号。

电子节气门线束连接器(4G15) EN67

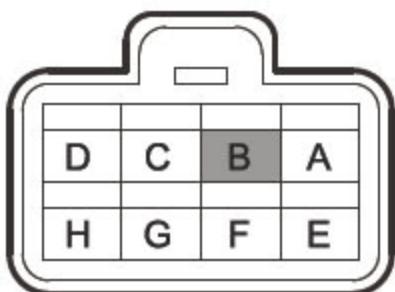

- 连接ETC 线束连接器EN67。
- 连接ECM 线束连接器EN01。
- 测量ETC 线束连接器EN67 的B 号端子输出电压值。

标准值：参见电子节气门体(ETC)的检查。

输出电压值是否符合标准值？

否：更换电子节气门体(ETC)，参见电子节气门体总成的更换。

是：转至步骤 4

步骤 4 检查ECM 的电源电路及接地电路。

- 检查ECM 的电源电路及接地电路。

ECM 的电源及接地电路是否正常？

否：处理故障电源及接地电路

是：转至步骤 5

步骤 5 更换ECM。

- 更换ECM，参见发动机控制模块的更换。

- 进行曲轴位置传感器的学习，参见曲轴位置传感器(CKP)的学习。

下一步

步骤 6 利用故障诊断仪确认故障代码是否再次存储。

- 连接故障诊断仪至诊断测试接口。

- 转动点火开关至“ON”位置。

- 清除故障诊断代码。

- 启动发动机并怠速暖机运行至少5min。

- 再次对控制系统进行故障代码读取，确认系统无故障代码输出。

否：间歇性故障，参见其他相关间歇性故障的检查

是：转至步骤 7

步骤 7 故障排除。

维修指南：

电子节气门体(ETC)只能作为总成件更换，不可以解体维修。