

气动悬架系统故障

故障描述:

一辆行驶里程约 8 万 km, 车型为 164 的 2009 年奔驰 ML350 运动型多功能车。
用户反映: 该车中央显示屏提示, 气动悬架系统故障。

故障诊断:

- 1). 维修人员检测空气悬架控制单元, 发现故障码 5320----气动悬架系统排气电磁阀故障。
- 2). 通过汽车故障诊断仪指令排气电磁阀工作, 正常, 说明故障为偶发。检查电磁阀的插接器, 发现其插孔有松旷的迹象。
- 3). 故障排除: 缩紧插接器插孔, 清除故障码, 反复试车, 确认故障排除。

LAUNCH