

B0001: 55、B0010: 55 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B0001: 55	配置设定错误 (驾驶员侧安全气囊模块结构故障)
B0010: 55	配置设定错误 (乘客侧安全气囊模块结构故障)

故障码分析:

检测条件:

警告: 检测条件用于在进行检查之前了解DTC 的概况。如果只根据检测条件进行检查, 操作错误可能会导致人员受伤或系统损坏。在执行检查时, 一定要遵循检查程序。

- 未正确执行SAS 控制模块配置设定。

可能的原因:

- 未执行SAS 控制模块配置设定
- SAS 控制模块配置设定无效
- SAS 控制模块故障
- 安全气囊组件误装

故障码诊断流程:

1). 执行SAS 控制模块配置

A). 利用汽车故障诊断仪 执行SAS 控制模块配置。

B). 检查SAS 控制模块的DTC。

C). 是否显示DTC B0001:55、B0010:55。

- 是:执行SAS 控制模块配置, 然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

2). 检查SAS 控制模块

A). 检查驾驶员侧或乘客侧安全气囊组件是否安装正确。

- 是:执行下一步。
- 否:更换驾驶员侧安全气囊模块。更换乘客侧安全气囊模块。

3). 执行SAS 控制模块DTC 检查

A). 检查SAS 控制模块的DTC。

B). 是否显示DTC B0001:55、B0010:55。

- 是:更换SAS 控制模块。
- 否:DTC 故障检修完。