

2008 款雅阁更换 ECM/PCM (第四代防盗) 匹配操作

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150813	013



实测车型：

- 本田 ACCORD, VIN=LHGCP268088*****

故障说明：

- 更换发动机 ECU，钥匙不能启动发动机，仪表板上出现绿色钥匙灯闪烁。

操作指引：

- 1). 选择 16PIN 诊断座 → 系统选择 → 发动机系统 → 特殊功能 → 写入 VIN;
- 2). 选择发动机系统 → 特殊功能 → 更换 ECM/PCM;
- 3). 选择防盗系统（第四代） → 防启动装置设置，进入成功后提示如图 1、图 2；



图 1



图 2

- 4). 选择更换 ECM/PCM，如图 3，执行初始化操作，先与防盗系统交互，交互完成之后，与发动机系统通信，如下图 4。



图 3



图 4

- 5). 当将防盗钥匙信息注册到发动机过程后，需要按照检测仪提示操作执行一组“关闭点火开关”和“打开点火开关操作”；
- A). 如果注册正常，则提示执行“ECM/PCM 注册已完成，关闭点火开关”和“检测所有钥匙以确保每把都能启动发动机”见图 5、图 6，检查办法，以钥匙能正常启动汽车为标准。



图 5



图 6

- 6). 检查钥匙能正常启动车之后，选择“确定”，检测仪将出现图 7 提示，如果车型包含智能钥匙，选择“确定”，执行智能钥匙注册登录过程，否则选择“取消”，操作完成（此 Accord 不是智能钥匙，选择“取消”，操作结束）。



图 7

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

