

2008 款保时捷卡宴转向角复位操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160928	——

实测车型：

- 保时捷卡宴，2008 款，VIN= WP1AC29P79LA8****，如图 1。



图 1

故障说明：

- 仪表亮故障灯，使用保时捷 V21.70 或以上版本。进入大灯控制单元，有一个故障码：0778 转向角度传感器，如图 2。
- 根据故障码“0778 转向角度传感器”，说明要进行转向角传感器自适应。



图 2

操作指引：

1). 选择转向角复位 V10.44 以上版本，如图 3；



图 3

2). 选择“保时捷”车型，打开“点火开关”，点“确定”继续，如图 4；



图 4

- 3). 选择卡宴（2010 年以前），然后按提示操作，分别向左、向右打 20 度左右方向，并转回中间位置，点“确定”进入复位，如图 5。复位结束提示复位成功，然后清除故障码后一切正常。（注：未成功做转向角复位之前，“转向角传感器”故障码无法清除。）



图 5