

大众帕萨特大灯照明距离调节系统写编码和匹配

功能说明：大众帕萨特，故障码：01042 控制单元未编码，需要做控制单元编码功能。故障码：01539 大灯未设置，需要做系统基本调整功能。

实测车型：2012 年大众帕萨特，VIN 为：LSVCH6A45CN17****，如下图：



故障描述：

仪表显示“大灯随动无功能”，如下图：



操作指引：

1). 用 X431 远程诊断，选择“55 大灯照明距离调节装置”。故障码为：01042 控制单元未编码；01539 大灯未设置。如图 1：



图 1

2). 读版本信息，汽车电脑控制单元编码;7472341。如图 2:



图 2

3). 选择“11 控制单元编码”，如图 3:


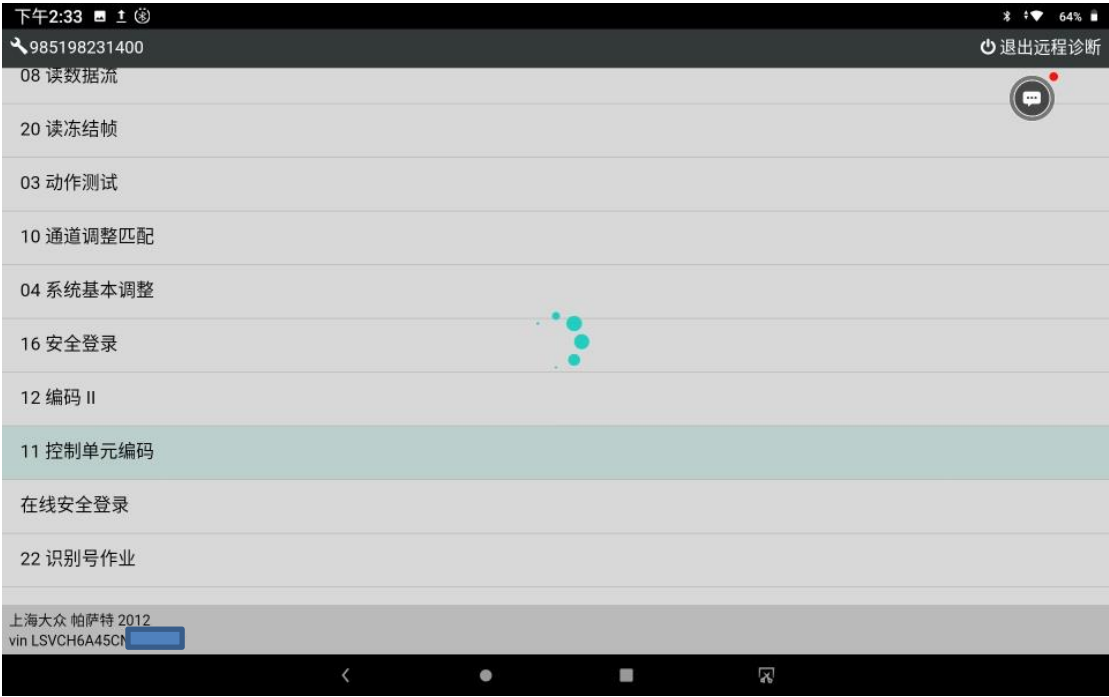


图 3

4). 编码信息如图 4:

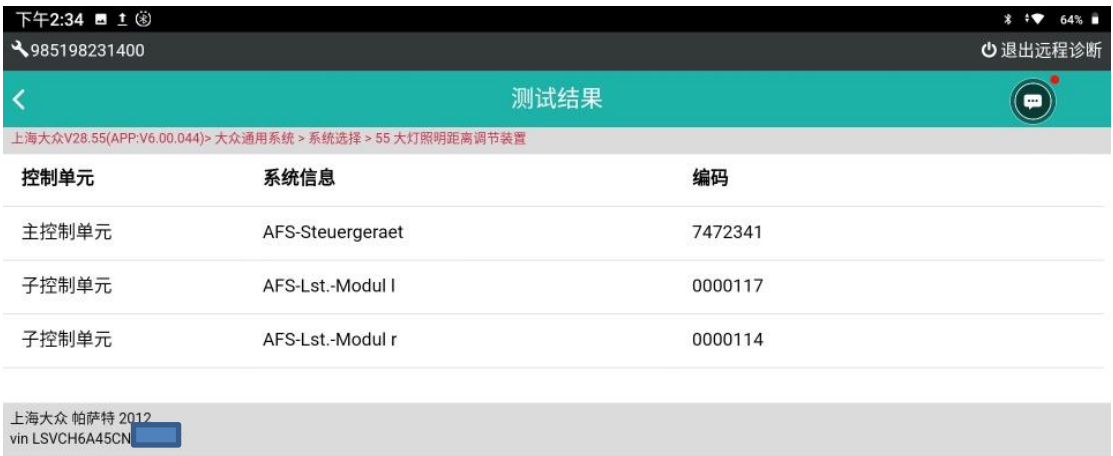

控制单元	系统信息	编码
主控制单元	AFS-Steuergeraet	7472341
子控制单元	AFS-Lst.-Modul l	0000117
子控制单元	AFS-Lst.-Modul r	0000114

上海大众 帕萨特 2012
vin LSVCH6A45CN

图 4

5). 注意：请在尝试改变编码之前记下原始值。如图 5:



控制单元	系统信息	编码
主控制单元	AFS-Steuergeraet	7472341
子控制单元	AFS-Lst.-Modul	0000114
子控制单元	AFS-Lst.-Modul	0000114

上海大众 帕萨特 2012
vin LSVCH6A45CN

11 控制单元编码

注意：请在尝试改变编码之前记下原始值，因为错误编码可能使控制模块不起作用！

确定

图 5

6). 主控制单元，当前汽车控制单元编码：“7472341”。如图 6：

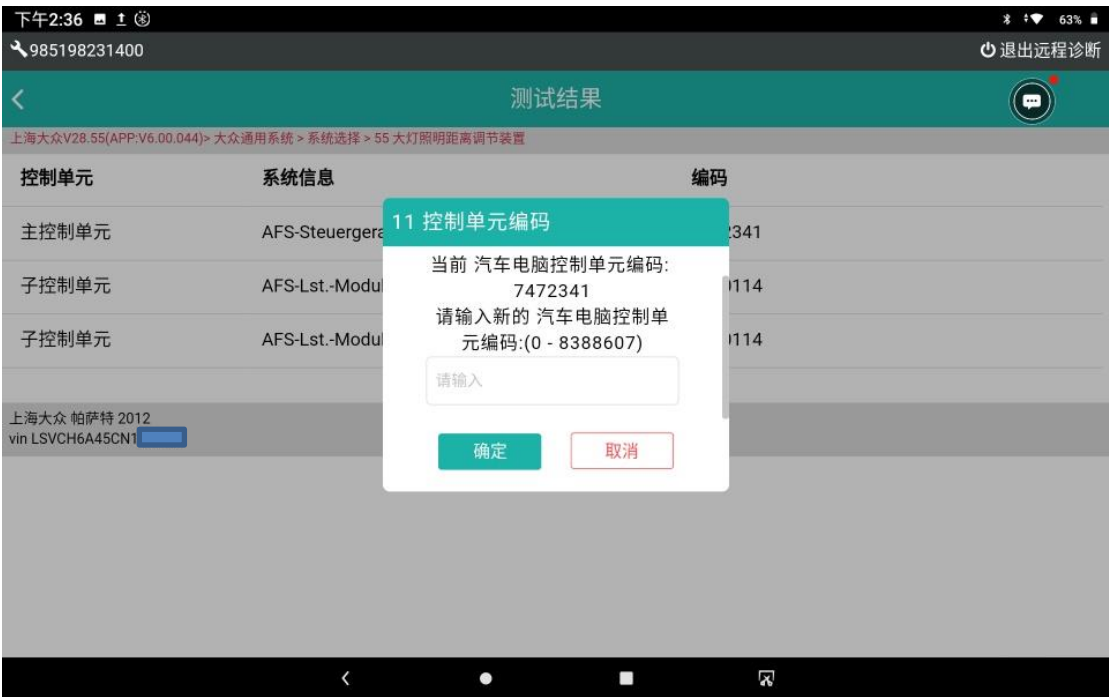


图 6

7). 在输入框输入 “7472341”，如图 7：



图 7

8). 编码成功，点“确定”，如图 8:

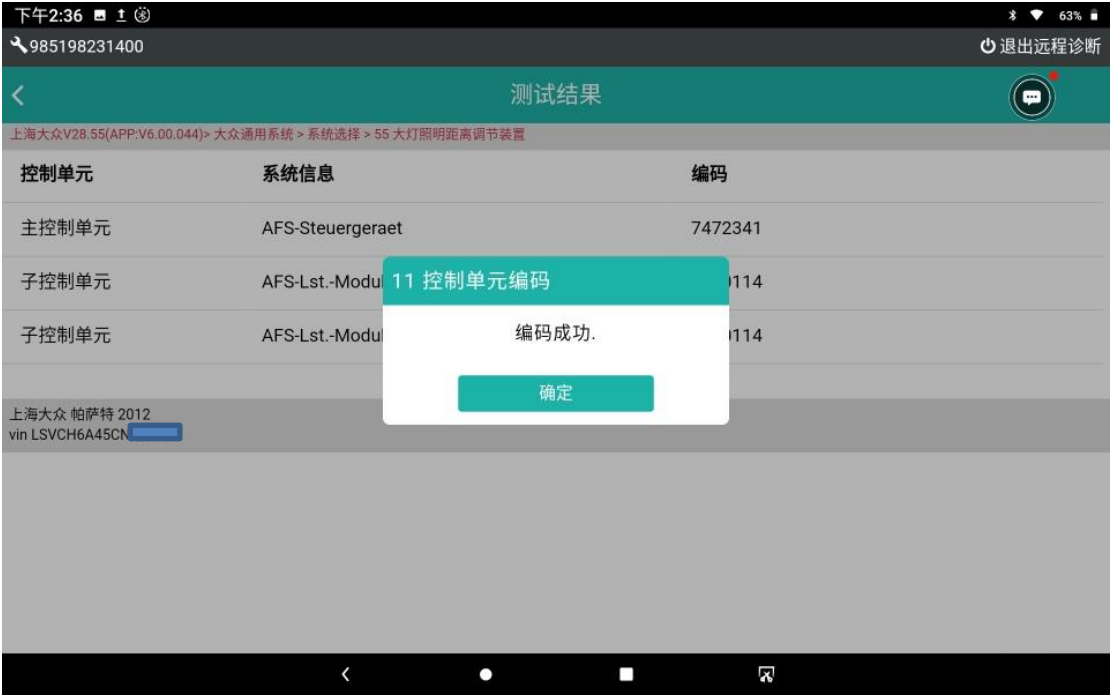


图 8

9). 读故障码；只有“01539 大灯未设置”，的故障码。如图 9:



图 9

10). 选择“04 系统基本调整”，如图 10：

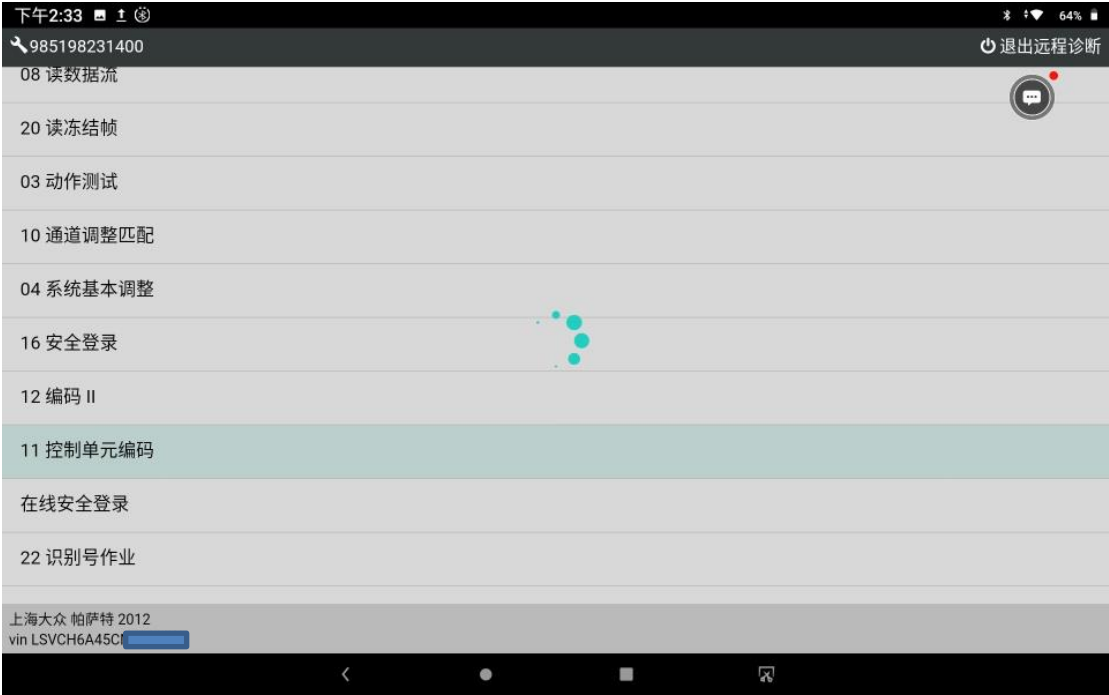


图 10

11). 选择“按列表方式读取”，如图 11：



图 11

12). 出来 “001，调节位置&&调节自学习”，如图 12:



图 12

13). 勾选上 “001，调节位置&&调节自学习”，如图 13:



图 13

14). 打开近光灯，点“调整”，如图 14:



图 14

15). 出来“信息 学习”的提示，如图 15:



图 15

16). 55 大灯照明距离调节装置无故障码。如图 16:



图 16

17). 仪表无故障，如图 17:



图 17

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。