


2019 年广汽传祺 Aion S 更换后轮刹车片电子分泵 ——释放操作

2019 年广汽传祺 Aion S 车辆 VIN 码：LNAA2AA12K50*****

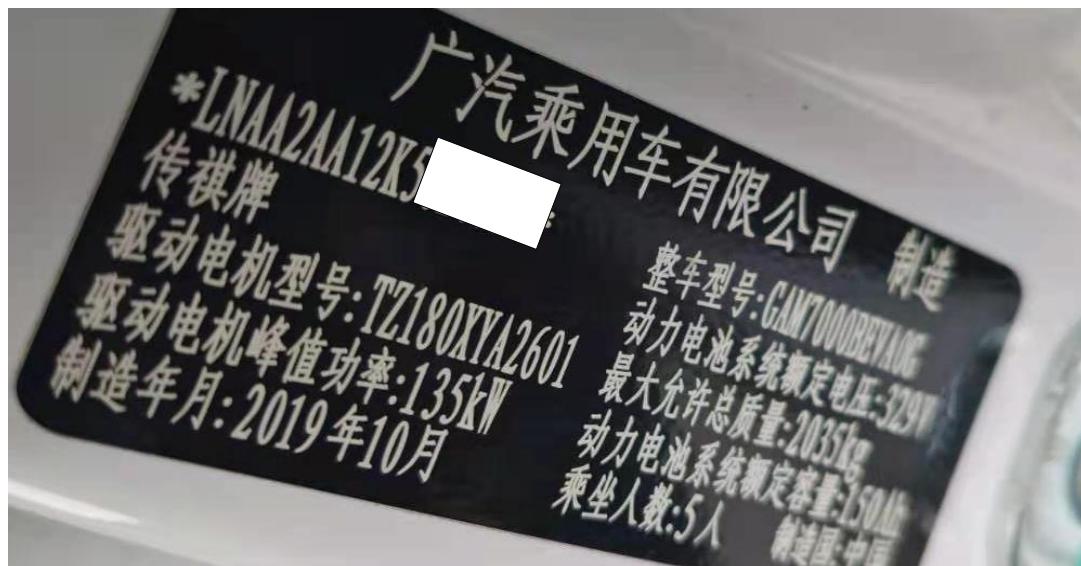

功能作用： 更换后轮刹车片或者进行维修，需使用该功能对后轮电子分泵进行释放回缩操作


支持产品： 元征系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV

- 选择“431-PADV”设备，选择“广汽传祺”，连接进入后选择“自动搜索”识别车辆信息，确认无误后点“是”（如下图）；



2. 选择【快速测试】扫描系统 (如下图);

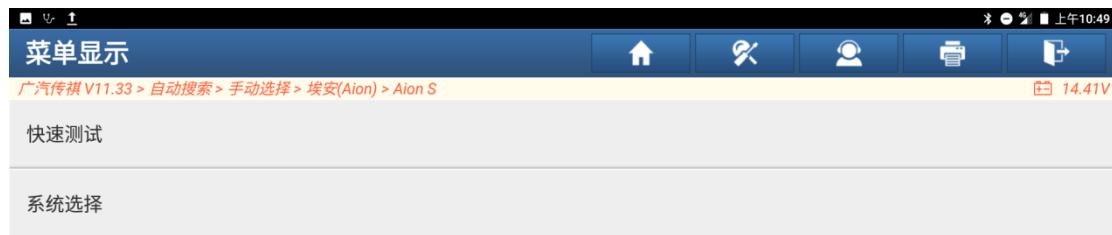

3. 选择【BCS(刹车控制模块)】(如下图);

故障码显示		正常	进入系统
BCS(刹车控制模块)		正常	进入系统
GSM(换挡杆模块)		正常	进入系统
GWM(网关模块)		正常	进入系统
SRS(安全气囊模块)		正常	进入系统
APA(自动泊车辅助模块)		正常	进入系统
RPA(倒车辅助模块)		正常	进入系统
EPS(电动助力转向模块_天合)		正常	进入系统

The screenshot shows the '故障码显示' (Fault Code Display) screen for an Aion S 2019 vehicle with VIN code LNAA2AA12. The screen includes standard navigation icons at the top and bottom. A red arrow points from the text in step 3 to the 'BCS(刹车控制模块)' row in the table below.

4. 选择【特殊功能】(如下图);


菜单显示	
广汽传祺V11.33 > 自动搜索 > 手动选择 > 埃安(Aion) > Aion S > 快速测试 > BCS(刹车控制模块)	
版本信息	读故障码
清故障码	读数据流
动作测试	特殊功能
更换ECU	

5. 选择【EPB 更换刹车片】(如下图);


菜单显示	
广汽传祺V11.33 > 自动搜索 > 手动选择 > 埃安(Aion) > Aion S > 快速测试 > BCS(刹车控制模块)	
EPB启用两侧卡钳	EPB更换刹车片
EPB装配检查	EPB退出维修模式
EPB释放两侧卡钳	排气加注
横摆角传感器标定	转角传感器标定



6. 提示“打开点火开关，释放电子手刹”，然后点“确定”（如下图）；

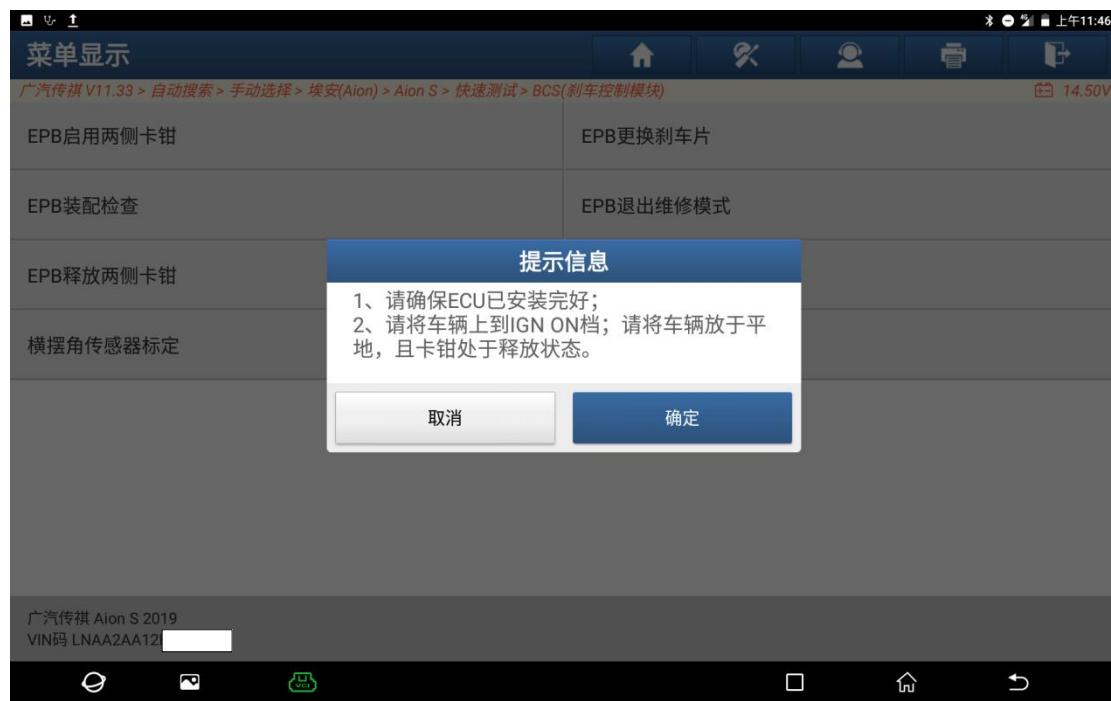

7. 提示“读取操作结果”（如下图）；

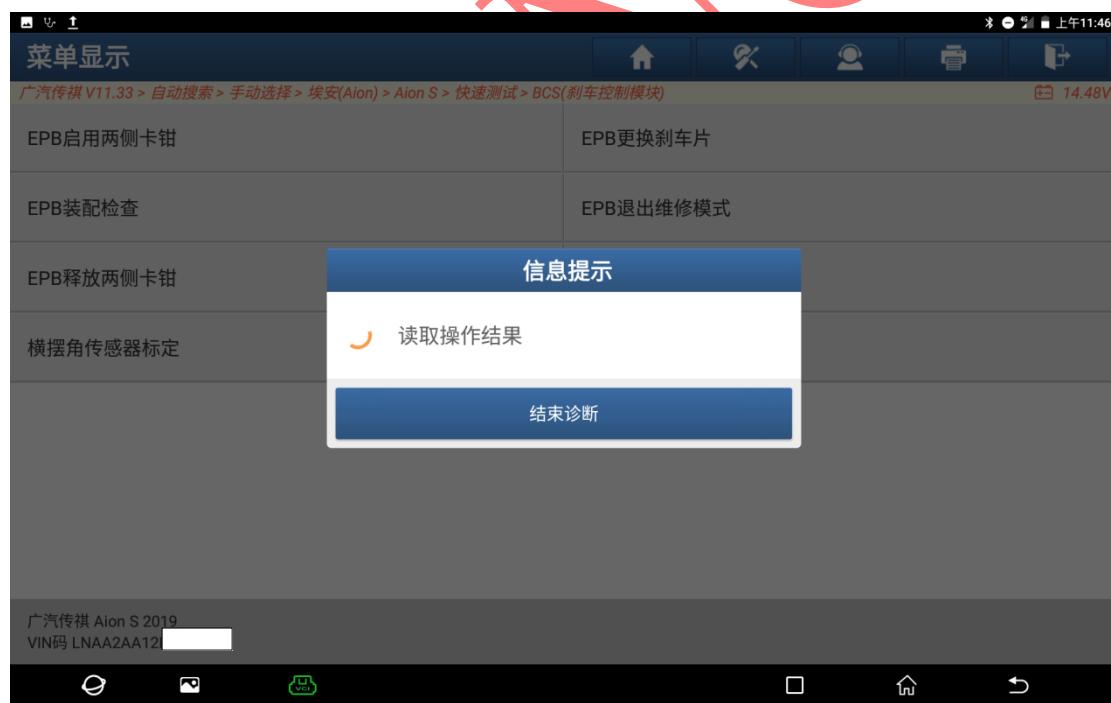

8. 提示“分泵已成功释放，关闭点火开关，可以执行维修操作”，维修完成后执行【EPB 退出维修模式】，点“确定”（如下图）；




9. 查看仪表，仪表显示维修灯亮起，可以执行维修操作（如下图）；




10. 维修完成后，选择【EPB 退出维修模式】(如下图):



11. 提示“打开点火开关”打开后点“确定”(如下图);

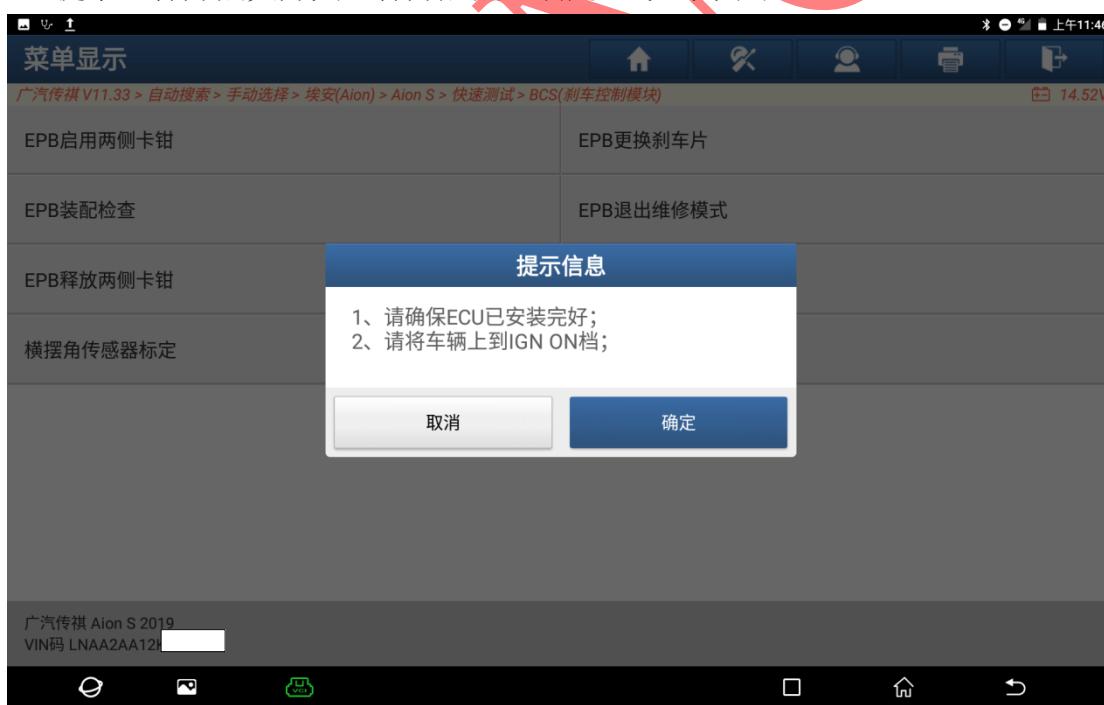

12. 提示“读取结果”(如下图);

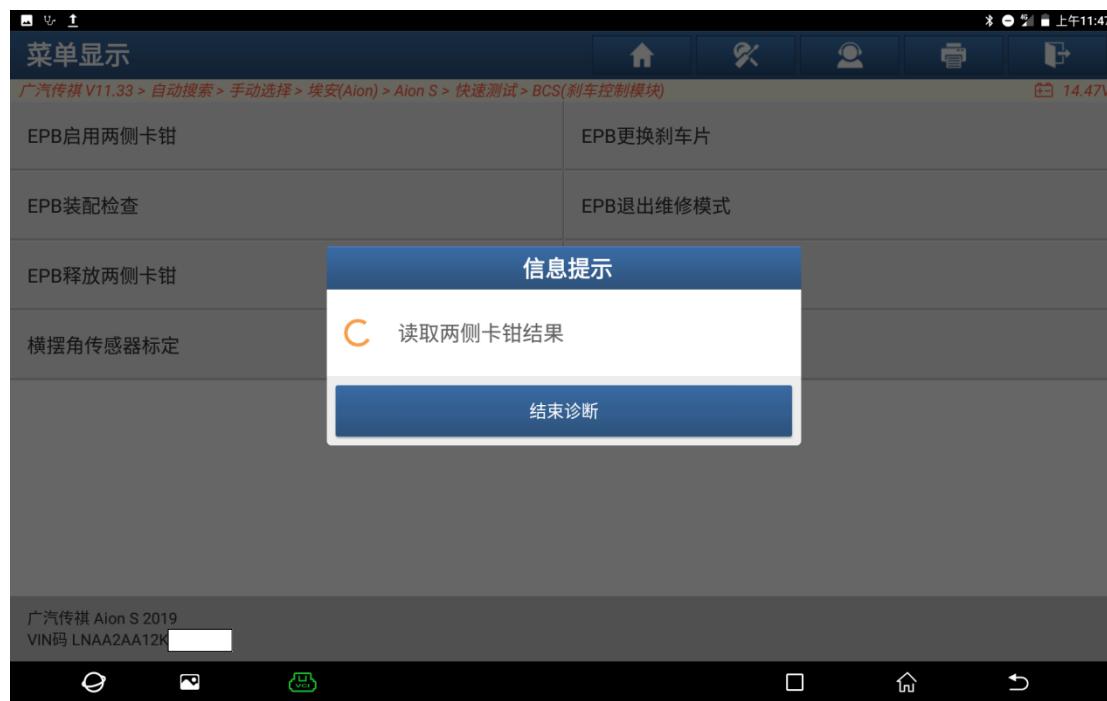

13. 提示“退出维修模式成功，拔掉诊断设备，执行手刹拉起释放操作”，点“确定”后开始执行(如下图);



14. 查看仪表，维修灯消失，驻车制动正常使用（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH