


雪佛兰科帕奇方向盘角度传感器标定

支持设备： 元征综合诊断设备

支持产品： 2014 年雪佛兰科帕奇，车辆 VIN 码：LSGUA83BXEE*****

故障描述： 方向盘转角传感器-标定未自学习

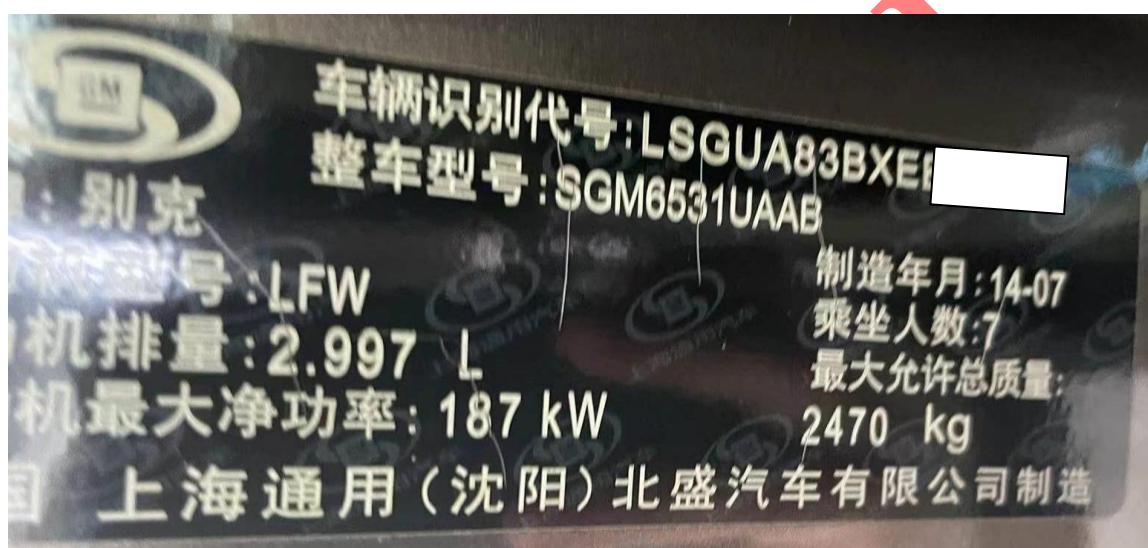

故障码显示

通用 V48.65 > 自动搜索(建议优先使用此菜单测试) > EBCM (电子制动控制模块)

C0460-4B 方向盘转角传感器 - 标定未自学
要省钱, 点这里

C0551-47 选项配置 - VIN 未编程
当前
本次点火周期: 通过和

报告 清码

通用 Captiva [科帕奇] 2011
VIN码 KL1FC5E43BE [REDACTED]

操作流程:

- 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择【智能检测】如图 1；

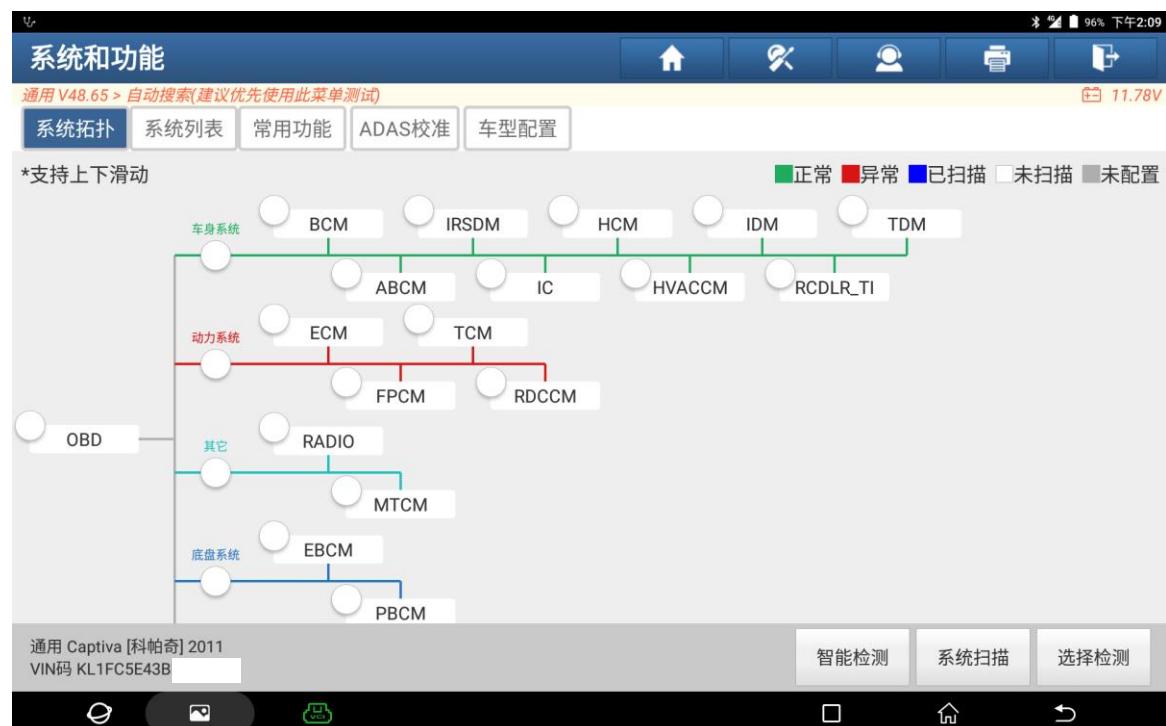


图 1

- 系统读取故障码后选择【EBCM（电子制动控制模块）】进入如图 2；



图 2

3. 选择【特殊功能】进入, 如图 3;




4. 选择【方向盘角度传感器学习】进入如图 4;



图 4

5. 将方向盘居中，且前轮先正前方选择“确定”进入，如图 5；

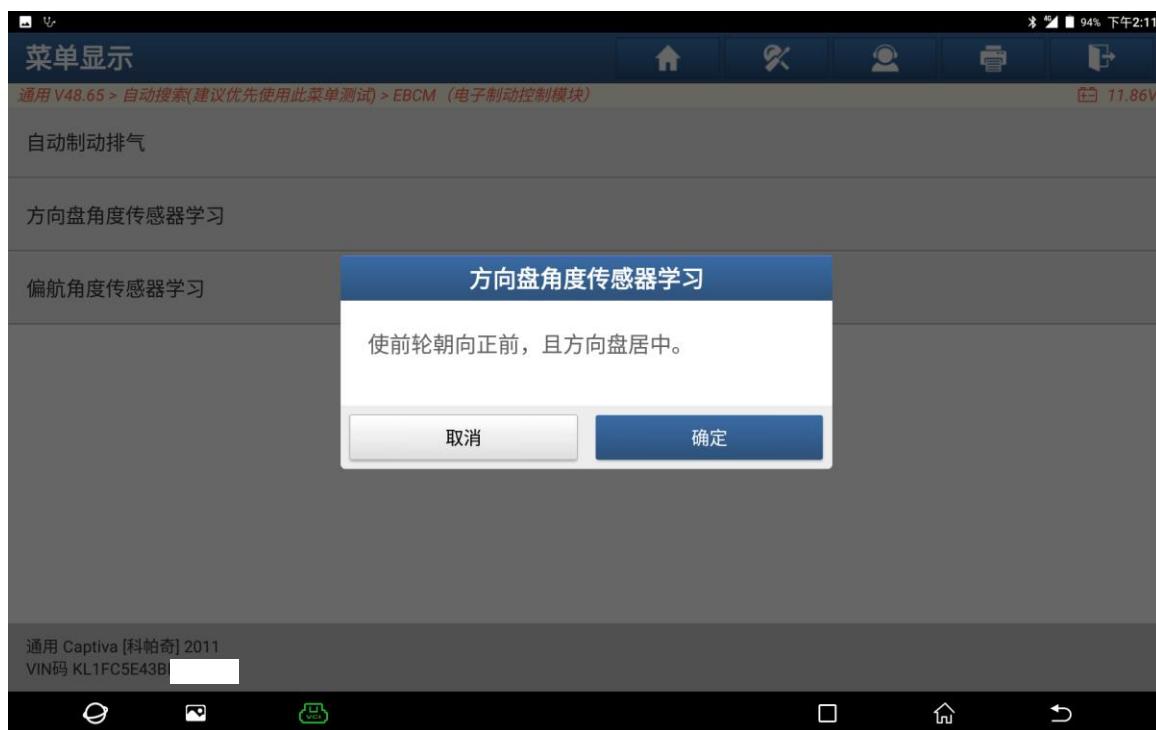

6. 选择【学习】进入，如图 5；



图 6

7. 学习中如图 7;



8. 学习成功后退出系统如图 8;



9. 清除故障码后再次读取故障码，无故障码，转向角传感器学习完成，如图 9
(注：故障码“C0551-47 选项配置-VIN 码未编程”只是临时被清除，需要编程才能解决)



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

图 9