


广汽传祺 Aion S Plus 气囊 ECU 更换

功能说明: 广汽传祺 Aion S Plus, 更换气囊 ECU。需要执行“更换 ECU”这个功能

支持产品: 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型: 2022 年广汽传祺 Aion S Plus, VIN 为: LNAAKAA18N5*****;

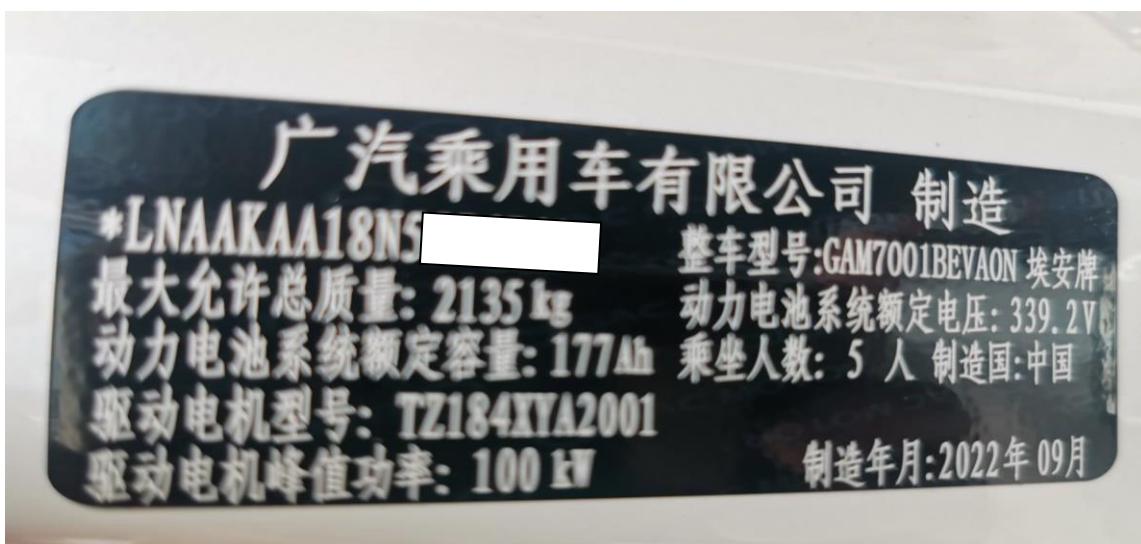

新的气囊 ECU (如下图);



更换新的气囊 ECU，仪表气囊故障灯亮（如下图）；



操作指引：

1. SRS（安全气囊模块）有很多当前故障码（如下图）；

The screenshot shows a mobile application interface for vehicle diagnostics. At the top, there is a header bar with icons for time (16:41), signal strength, battery level (39%), and other connectivity status. Below the header is a toolbar with icons for home, search, print, and share. The main content area is titled '报告详情' (Report Details). A table lists various fault codes (FDS) along with their descriptions and status. The table has three columns: the fault code, the description, and the status ('当前故障' - Current Fault). The listed faults include issues with driver-side and passenger-side airbag sensors, seat belt sensors, and door pressure sensors. At the bottom of the screen, there are standard mobile navigation icons for back, forward, and search.

| | | |
|---------|-------------------|------|
| B002013 | 驾驶员侧气囊回路阻值过高 | 当前故障 |
| B002113 | 驾驶员侧气帘回路阻值过高 | 当前故障 |
| B002813 | 乘员侧气囊回路阻值过高 | 当前故障 |
| B002913 | 乘员侧气帘回路阻值过高 | 当前故障 |
| B007313 | 后排驾驶员侧安全带预警回路阻值过高 | 当前故障 |
| B007513 | 后排乘员侧安全带预警回路阻值过高 | 当前故障 |
| B009411 | 乘员侧门压力传感器对地短接 | 当前故障 |
| B009511 | 乘员前碰加速度传感器对地短接 | 当前故障 |
| B009811 | 驾驶员侧门压力传感器对地短接 | 当前故障 |
| B107000 | 模块未激活 | 当前故障 |

图 1

2. 进气囊系统，选择【更换 ECU】(如下图);



图 2

3. 确保条件满足，点“确定”(如下图);



图 3

4. 确认气囊 ECU 信息正确，点“确定”(如下图);

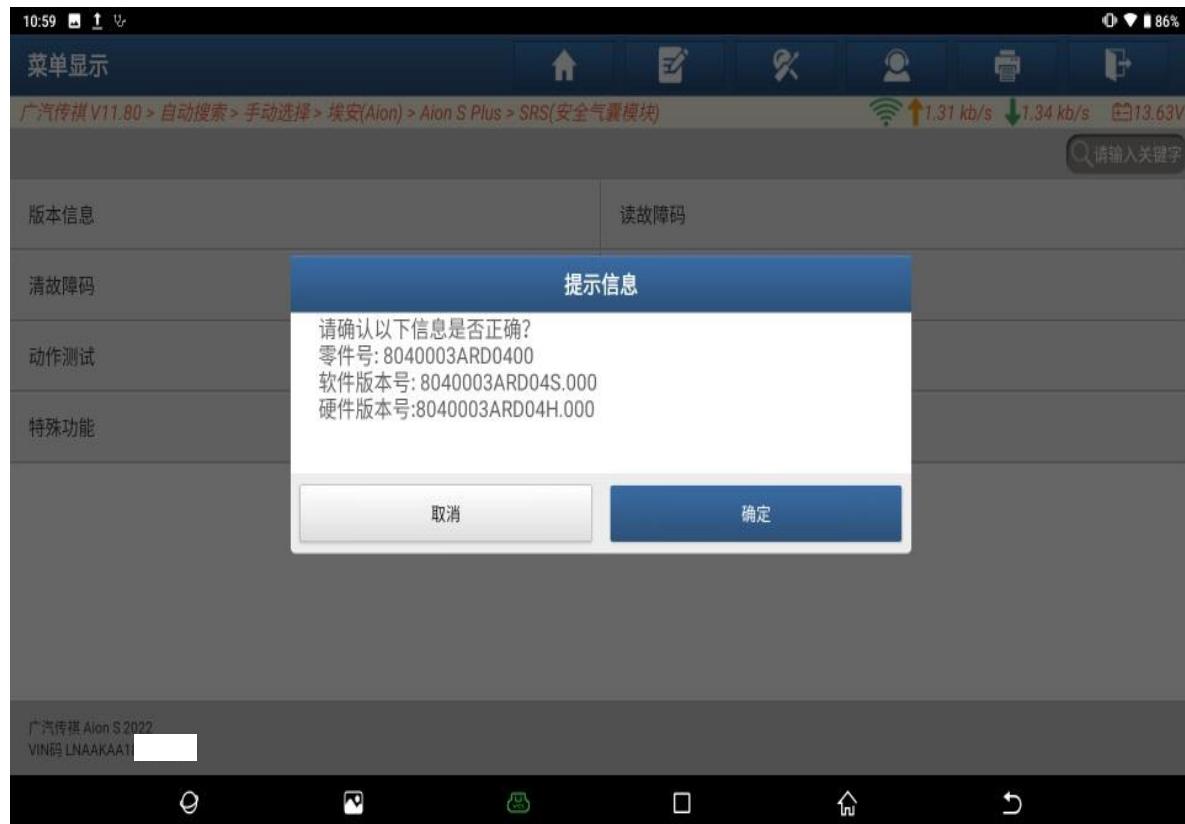


图 4

5. 更换成功，点“确定”(如下图);



图 5

6. SRS（安全气囊模块）无故障码（如下图）；

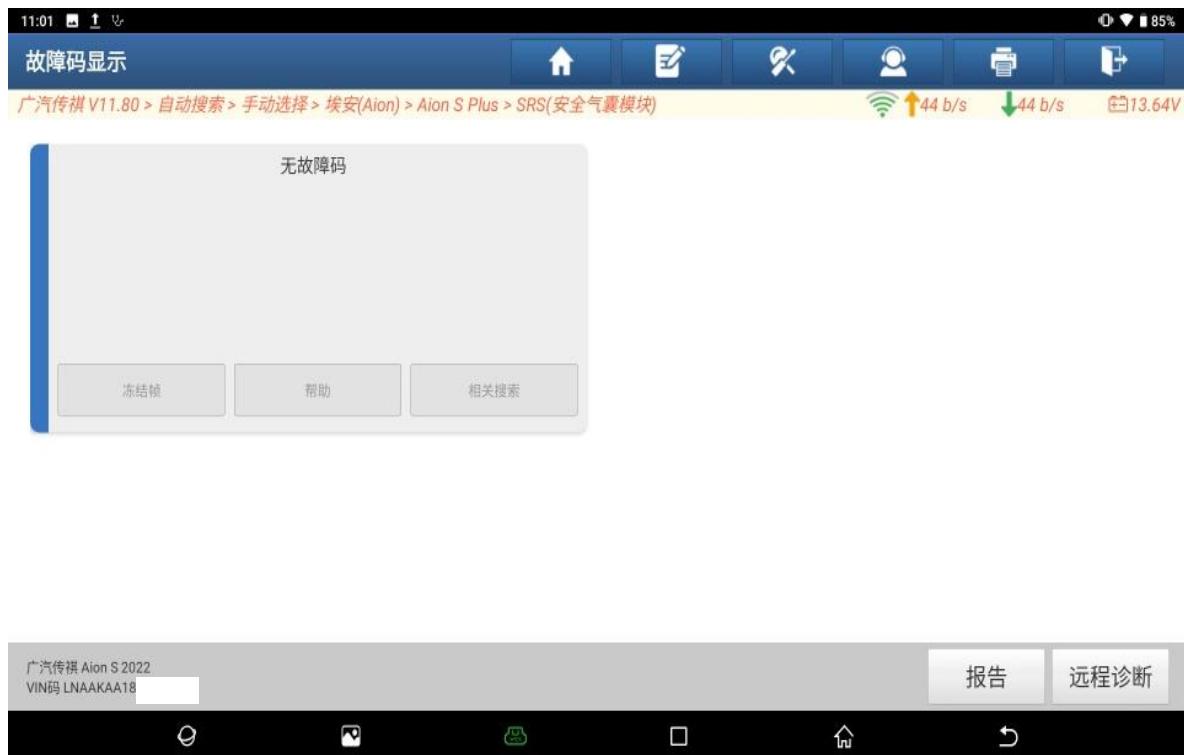


图 6

7. 仪表气囊故障灯灭（如下图）；



图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。