

2019 款奥迪 Q5L 变速箱升级方法

功能说明: 2019 款奥迪 Q5L 变速箱升级方法

支持产品: 元征全系列综合诊断设备。

实测车型: 2019 款奥迪 Q5L

操作过程:

1. 一辆 2019 款奥迪 Q5L，客户反映低速行驶时变速箱有顿挫感觉，技师更换变速箱油后对变速箱程序进行升级



2. 用 431PADV 进入奥迪诊断软件，点击【系统列表】：



3. 点击【02 变速箱电子装置】：

01 发动机电控系统	正常	进入系统
02 变速箱电子装置	正常	进入系统
08 空调/暖风电子装置	正常	进入系统
17 组合仪表	正常	进入系统
22 四轮驱动电子装置	正常	进入系统
29 左侧灯光控制	正常	进入系统
2B 转向柱锁止装置	正常	进入系统

奥迪 Q5L 2019
VIN码 LFV3B2FY0K

系统拓扑 诊断报告 二手车报告 报告对比 故障引导 一键清码

4. 变速箱软件版本为【0002】:



5. 返回主界面，点击【在线功能】;



6. 点击【在线编程】:



7. 点击“确定”;



8. 点击【自动模式】:



9. 选择【02 变速箱电子装置】，点击编程；




10. 当前变速箱软件版本为 0002，点击选择最新 0005 版本；



11. 编程文件正在下载中；



12. 下载成功，点击“确定”；

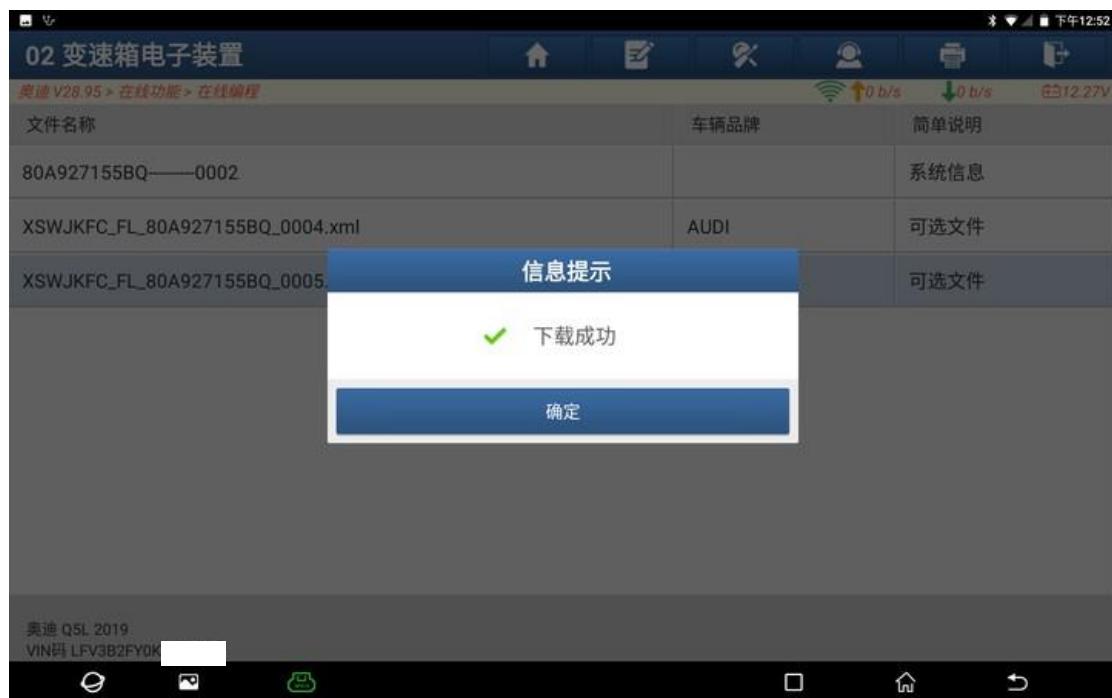

13. 刷写 ECU 中；



14. 刷写完成后，关闭点火开关，等待 30 秒后再次打开点火开关，然后点击“确定”；



15. 点击“确定”清除故障码；



16. 编程完成，变速箱程序已升级到 0005 版本；



特性	更新之前	更新之后
LFV3B2FY0K3	AUDI	AU49X
VW/Audi零件号：	80A927155BQ	80A927155BQ
软件版本：	0002	0005
硬件零件号：	0HK927156B	0HK927156B
硬件版本：	H01	H01
ASAM/ODX文件标识：	EV_TCML382021	EV_TCML382021
ASAM/ODX文件版本：	002029	002029
大众数据集编号或ECU数据容器编号		

奥迪 Q5L 2019
VIN码 LFV3B2FY0K

17. 再次进入变速箱模块，软件版本为 0005，升级成功。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。