

别克昂科威方向盘转角传感器对中

功能说明： 别克昂科威，EPS（电动助力转向系统）有故障码：C0460-4B 方向盘转角传感器-校准未学习。需要做“方向盘转角传感器对中”这个特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2015 年别克昂科威，VIN 为：LSGXE83L7GD*****。（如下图）；



操作指引：

1. EPS（电动助力转向系统）有故障码：C0460-4B 方向盘转角传感器-校准未学习。（如下图）；



图 1

2. 读数据流，打方向盘，方向盘角度一直是 0 度，不会变化（如下图）；

数据流名称	值	标准范围	英制	公制
车速	0	0 - 255	千米/时	▼
方向盘角度	0	-721 - 721	度	▲
计算的系统温度	38	-40 - 215	摄氏度	▲
蓄电池电压	14.2	9 - 18	伏	▼
转向输出扭矩	0	-132 - 132	牛米(扭矩)	▲

别克 昂科威 2016
VIN码 LSGXE83L7

标准 采集 图形 诊断报告 录制

图 2

3. 选择【特殊功能】（如下图）；

菜单显示	
版本信息	读故障码
清故障码	读数据流
特殊功能	

别克 昂科威 2016
VIN码 LSGXE83L7

图 3

4. 选择【方向盘转角传感器对中】(如下图);

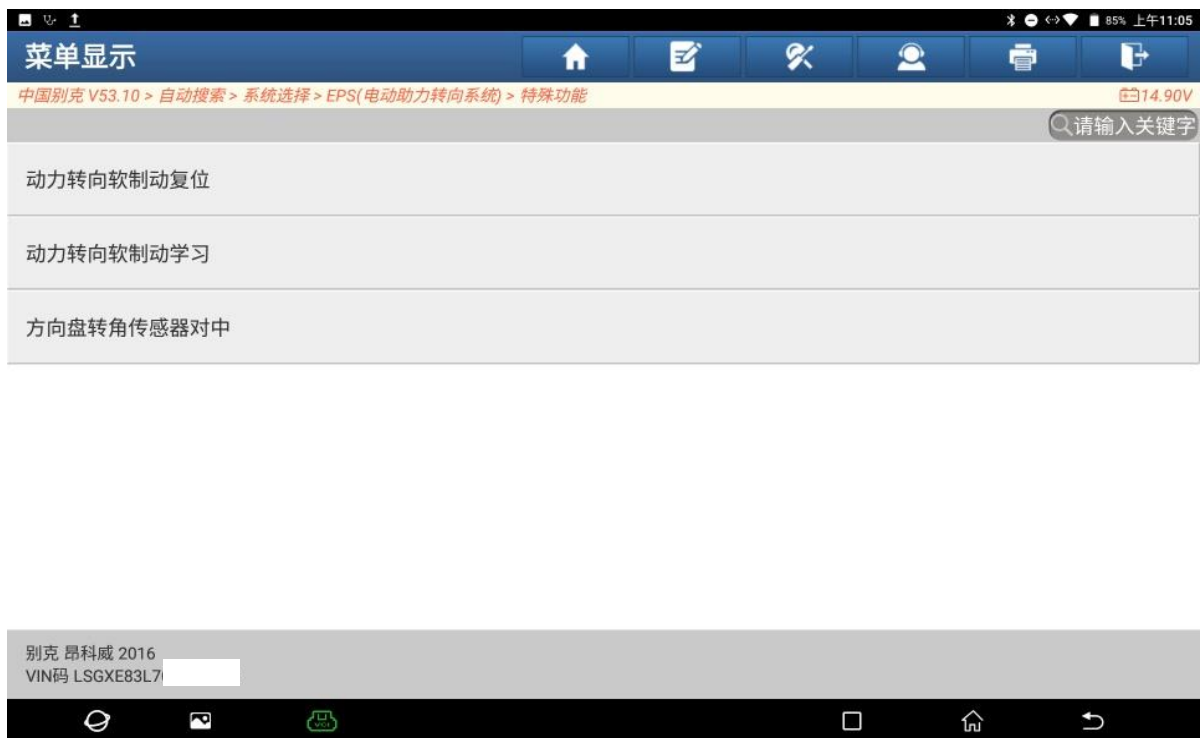


图 4

5. 使前轮朝向正前方，方向盘居中。点“确定”(如下图);

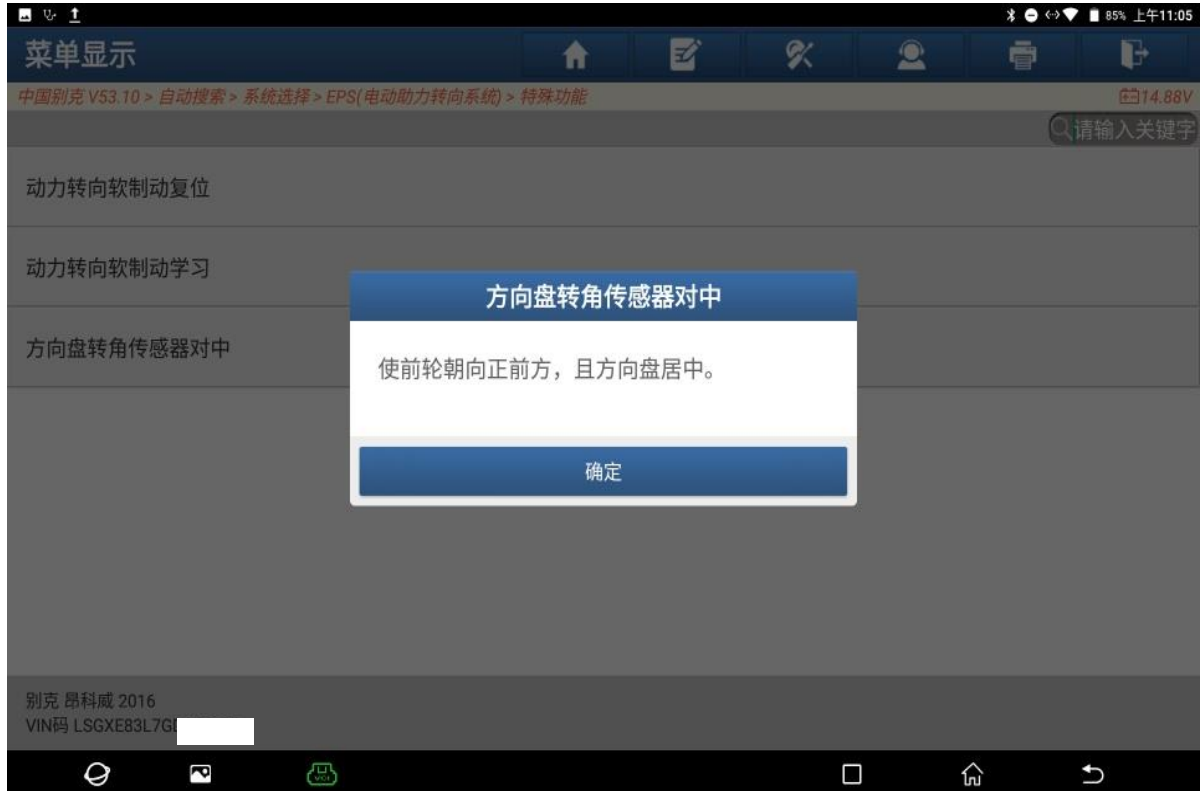


图 5

6. 启动发动机，按照提示打方向盘，点“确定”（如下图）；



图 6

7. 关闭点火，打开驾驶员车门，然后关闭。点“确定”（如下图）；



图 7

8. 测试完成。点“确定”（如下图）；



图 8

9. 打方向盘，读数据流，方向盘角度会变（如下图）；



图 9

10. EPS（电动助力转向系统）无故障码（如下图）：

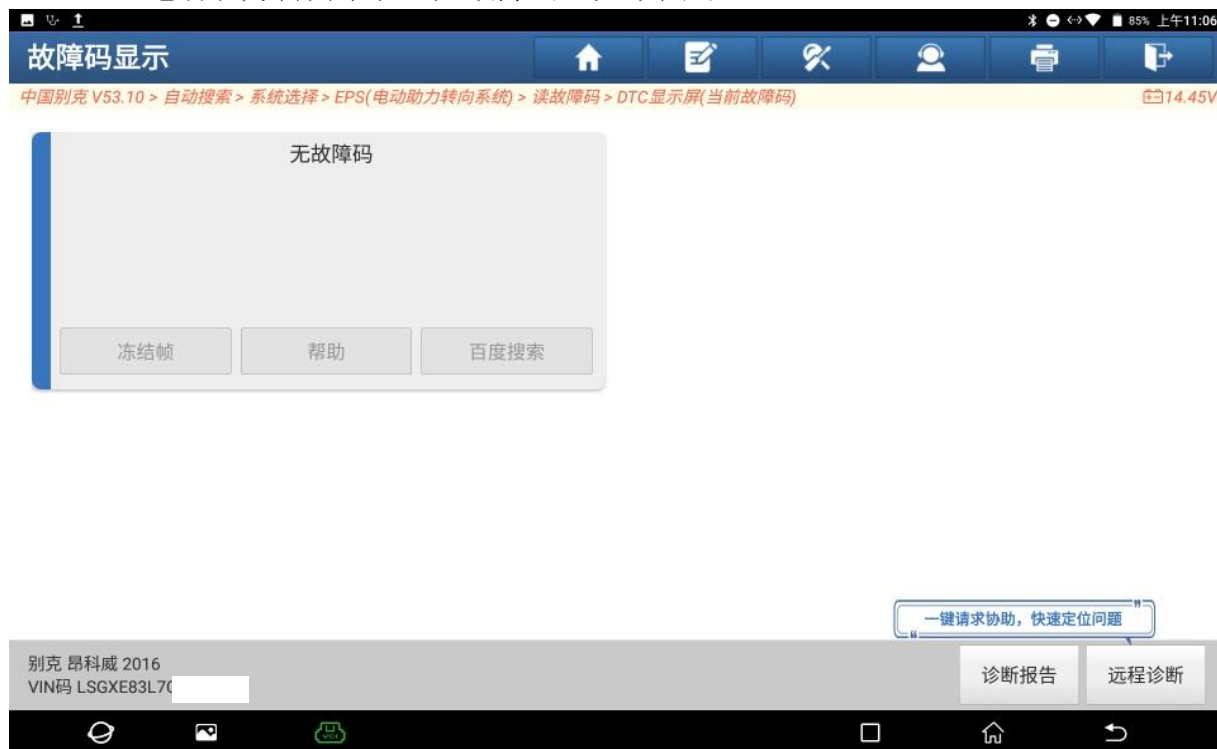


图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。