

大众途观 L 安全气囊在线参数化配置

功能说明： 大众途观 L，更换安全气囊模块。气囊系统有故障码：B20500 数据记录无效；B201300 未执行装配线终端编程；B201F00 预碰撞未进行配置。需要先做“在线参数化配置”这个功能。

支持产品： 元征 PRO3S+V2.0、PRO3S+V3.0、PRO3S+V5.0、PADIII、PADV、PADVII 等支持“在线参数化配置”功能的诊断设备。

实测车型： 2017 年大众途观 L，VIN 为：LSVUC60TXH2*****（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告，气囊系统有故障码：B20500 数据记录无效；B201300 未执行装配线终端编程；B201F00 预碰撞未进行配置。（如下图）；

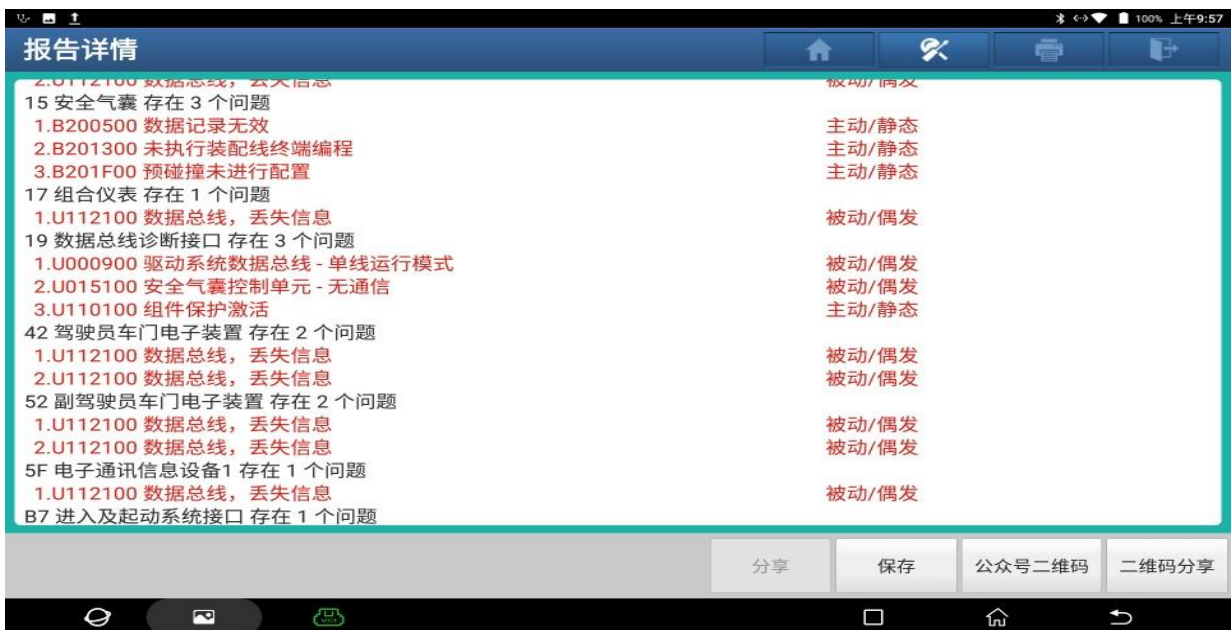


图 1

2. 选择【在线功能】(如下图);



图 2

3. 选择【在线参数化配置】, 点“确定”(如下图);

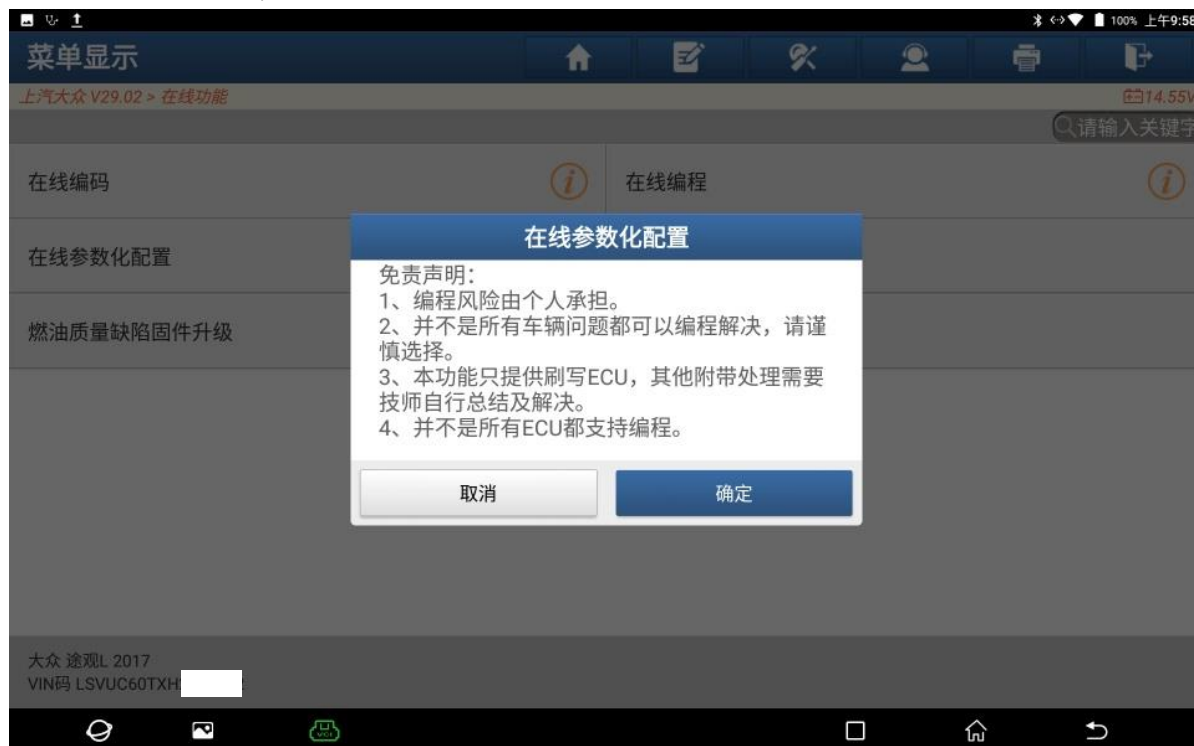


图 3

6. 选择“确定”开始 ECU 刷写（如下图）；

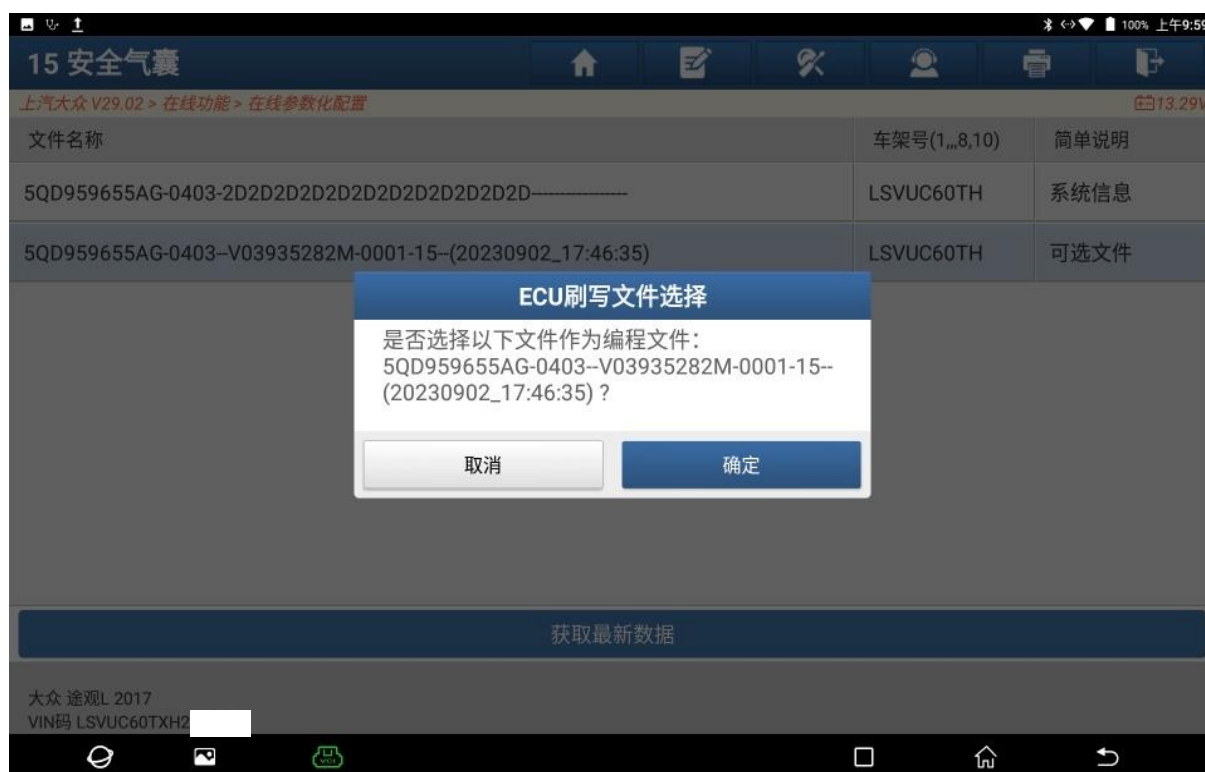


图 6

7. 关闭点火开关等待约 30 秒，再重新打开点火开关。点“确定”（如下图）；

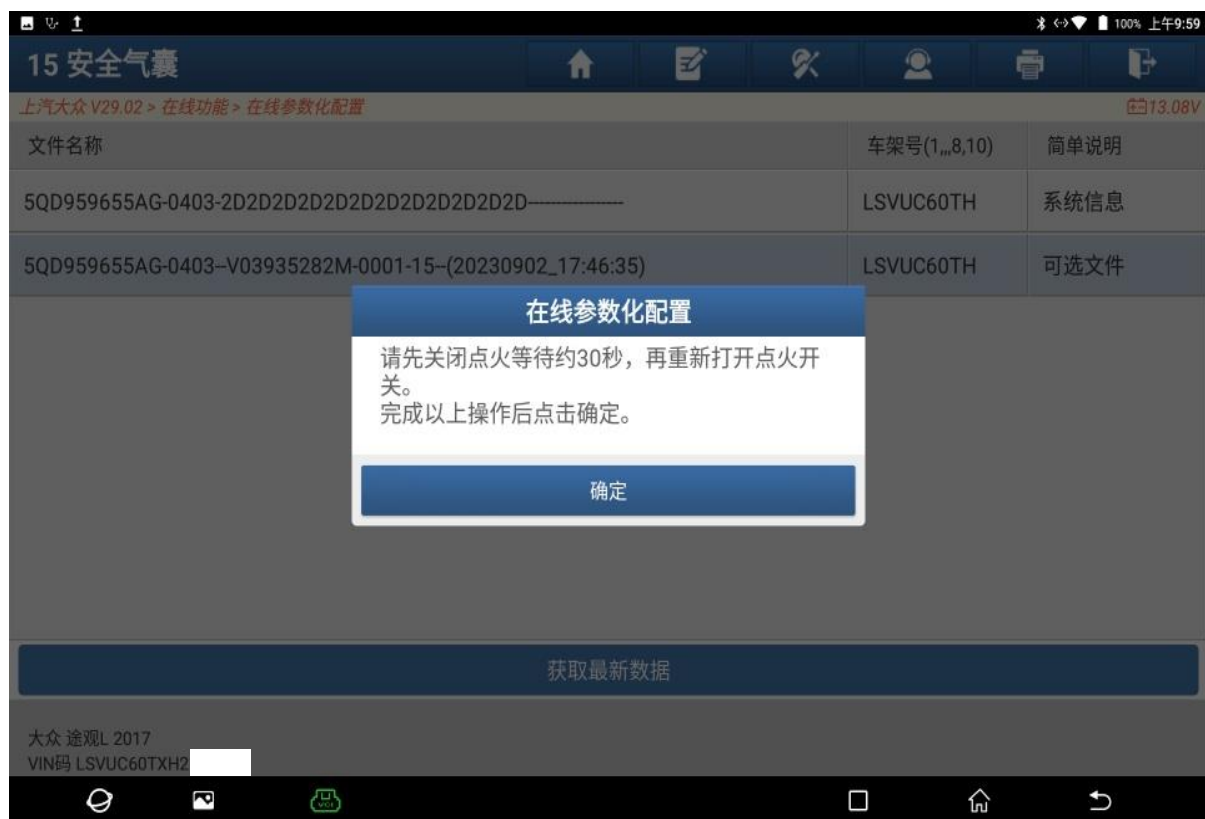


图 7

10. 参数化配置文件刷写完成。点“是”（如下图）；

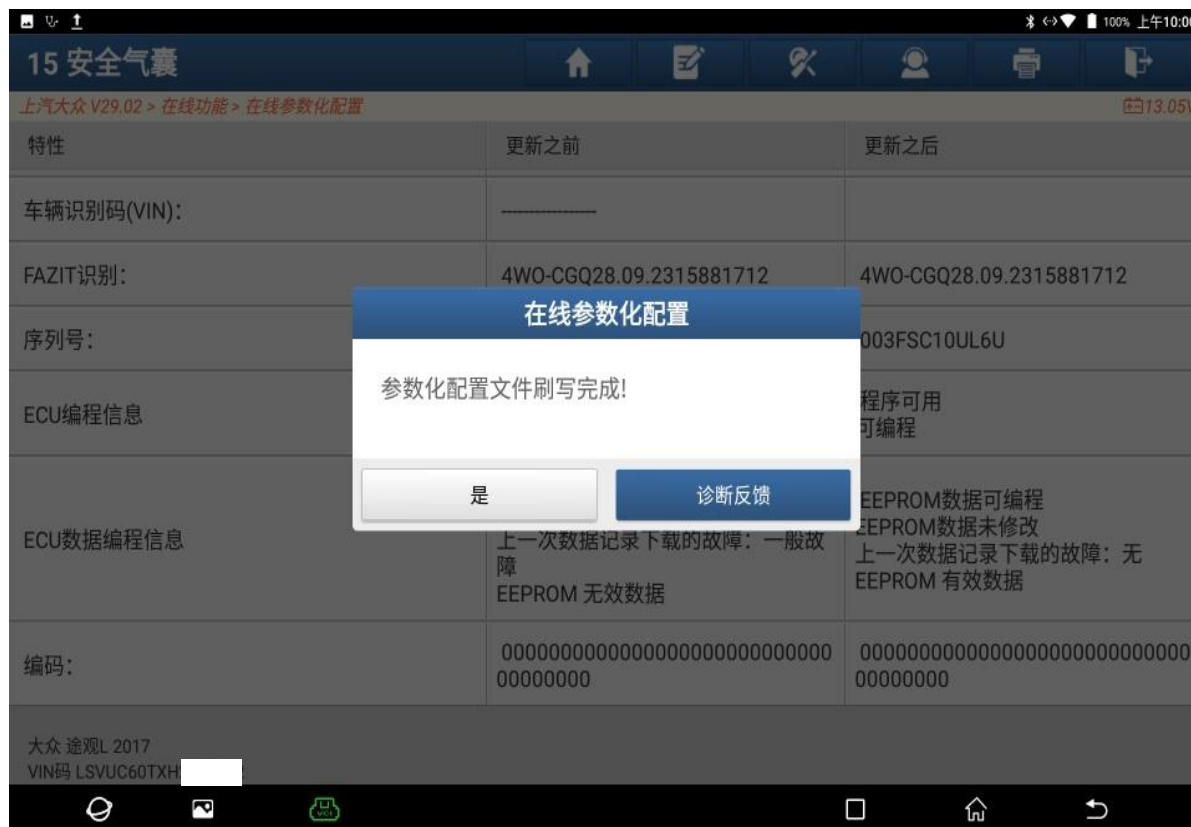


图 10

11. 气囊系统故障码变为：U101300 控制单元未设码；B201F00 预碰撞未进行配置。这两个故障码需要做“在线匹配及校准”功能。（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。