

日产 2024 年新轩逸 B18 车型胎压 ID 注册

实测车型： 日产2024年新轩逸B18

功能说明：

执行背景：

- 1、 更换BCM控制模块；
- 2、 更换胎压传感器；
- 3、 存在相关故障码；

执行条件：

软件要求：

日产 V44.70 以上版本

操作步骤：

1. 打开汽车点火开关，连接好元征X431-PAD 5接头，选择日产（NISSAN）车型软件，V44.70及以上版本，进入以下菜单界面（如图1）。



图 1

2. 依次选择“手动选择->北美->美属萨摩亚->日产阳光（SENTRA）->B18->2024-02后”进入全车系统，点击“全系统检测”扫描全车系统（如图2）。



图 2

3. 选择系统列表，然后选择【发动机控制模块】，点击“进入”（如图3）；



图 3

4. 选择“读故障码”，显示故障码界面，并提示当前故障码（如图4）。



图 4

5. 返回上级菜单界面，选择【工作支持】，点击“进入”（如图5）。



图 5

6. 选择【ID注册】，点击“进入”（如图6）。

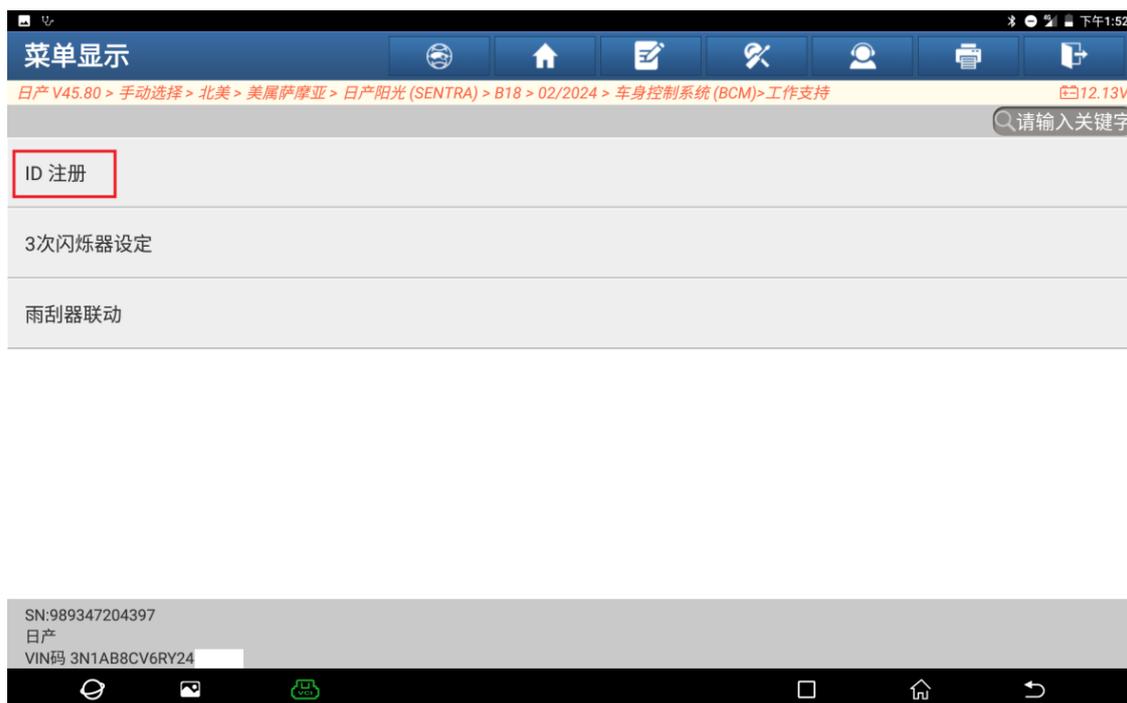


图 6

7. 点击“开始”按钮，提示激活信息。（如图7和图8）。



图 7

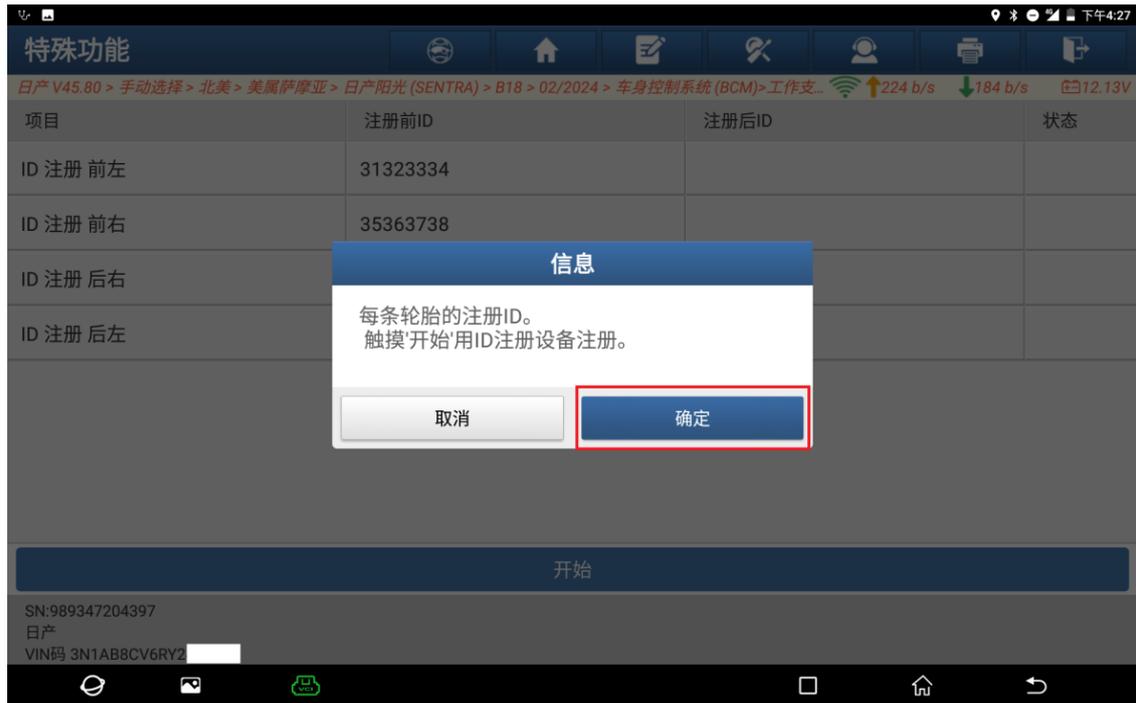


图 8

8. 在执行激活前，每个 ID 均显示为未激活状态（如图 9）。



图 9

9. 用专业胎压设备按照“前左轮→前右轮→后右轮→后左轮”的顺序依次激活ID。激活前左轮（如图10）。

项目	注册前ID	注册后ID	状态
ID 注册 前左	31323334	A1CDEFAA	已激活
ID 注册 前右	35363738		未激活
ID 注册 后右	41424344		未激活
ID 注册 后左	45464748		未激活

SN:989347204397
日产
VIN码 3N1AB8CV6RY24

图 10

10. 用胎压设备激活前右轮的 ID（如图11）。

项目	注册前ID	注册后ID	状态
ID 注册 前左	31323334	A1CDEFAA	已激活
ID 注册 前右	35363738	A2CDEFAA	已激活
ID 注册 后右	41424344		未激活
ID 注册 后左	45464748		未激活

SN:989347204397
日产
VIN码 3N1AB8CV6RY24

图 11

11. 用胎压设备激活后左轮的 ID（如图 12）。

项目	注册前ID	注册后ID	状态
ID 注册 前左	31323334	A1CDEF4A	已激活
ID 注册 前右	35363738	A2CDEF4A	已激活
ID 注册 后右	41424344	A3CDEF4A	已激活
ID 注册 后左	45464748		未激活

SN:989347204397
日产
VIN码 3N1AB8CV6RY24

图 12

12. 用胎压设备激活后右轮的 ID。此时所有 ID 都已激活，ID 注册状态均显示为已注册（如图 13）。

项目	注册前ID	注册后ID	状态
ID 注册 前左	31323334	31323334	已注册
ID 注册 前右	35363738	35363738	已注册
ID 注册 后右	41424344	41424344	已注册
ID 注册 后左	45464748	45464748	已注册

停止

SN:989347204397
日产
VIN码 3N1AB8CV6RY

图 13

13. 点击“停止”按钮，回到特殊功能菜单界面，并返回到上级菜单，选择【清除故障码】功能（如图 14）。

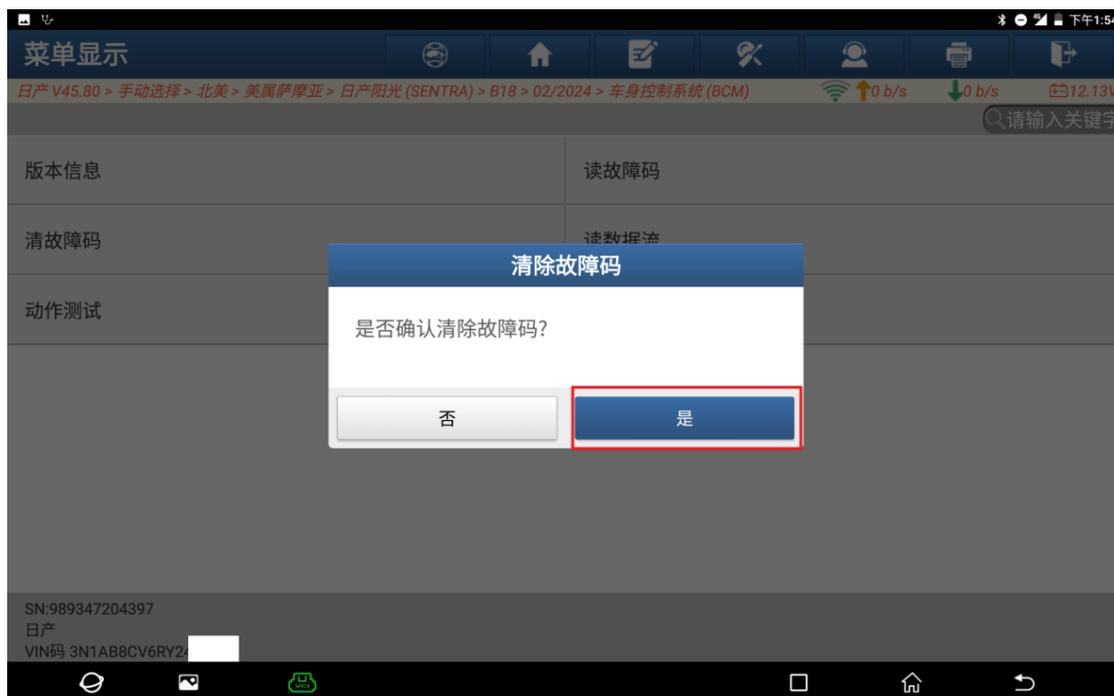


图 14

14. 读取故障码，显示已经无故障码，开车路试，中控屏查看胎压显示是否正常（如图 15）。

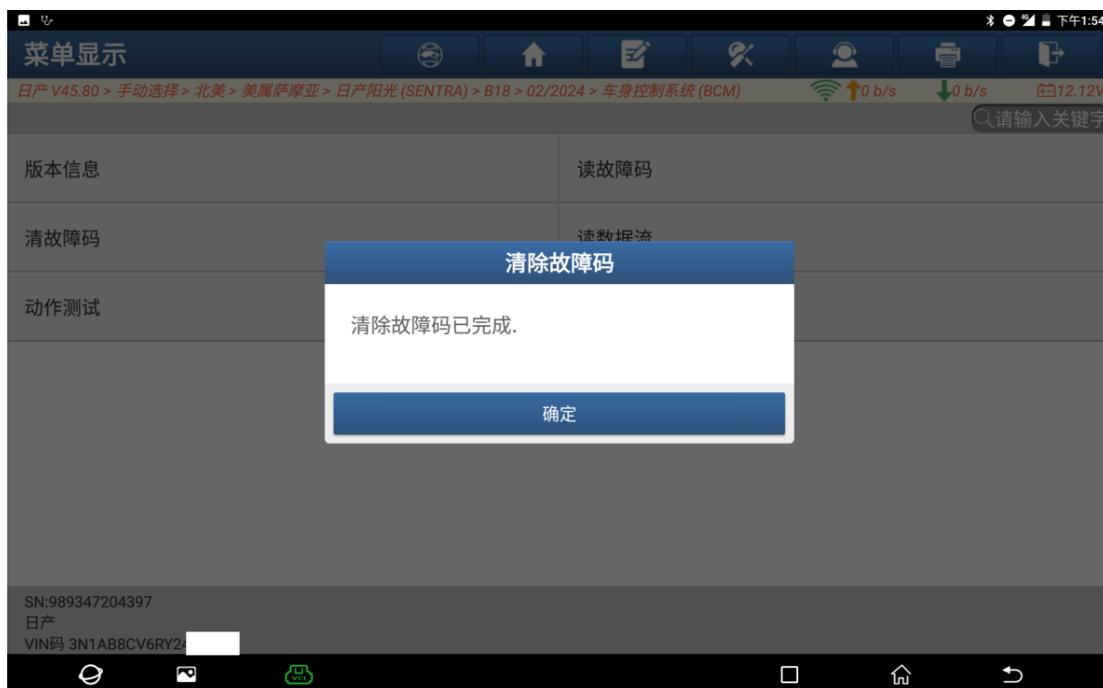


图 15

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。