

传祺 2021 年 M8 更换气囊

实测车型： 传祺 M8 2021 款

功能说明：

本功能用于传祺车型如下情况执行，


- 1、气囊损坏后更换全新模块
- 2、存在故障码：B10700-模块未激活
- 3、


执行条件：

- 已经激活过的模块不适用本功能，且本功能只能激活一次
- 连接接头，插入钥匙
- 确保气囊模块和车身模块安装完好
- 起动发动机


操作步骤：


1. 在 PAD 5 上，选择【传统诊断】，然后选择【广汽传祺】进行测试；

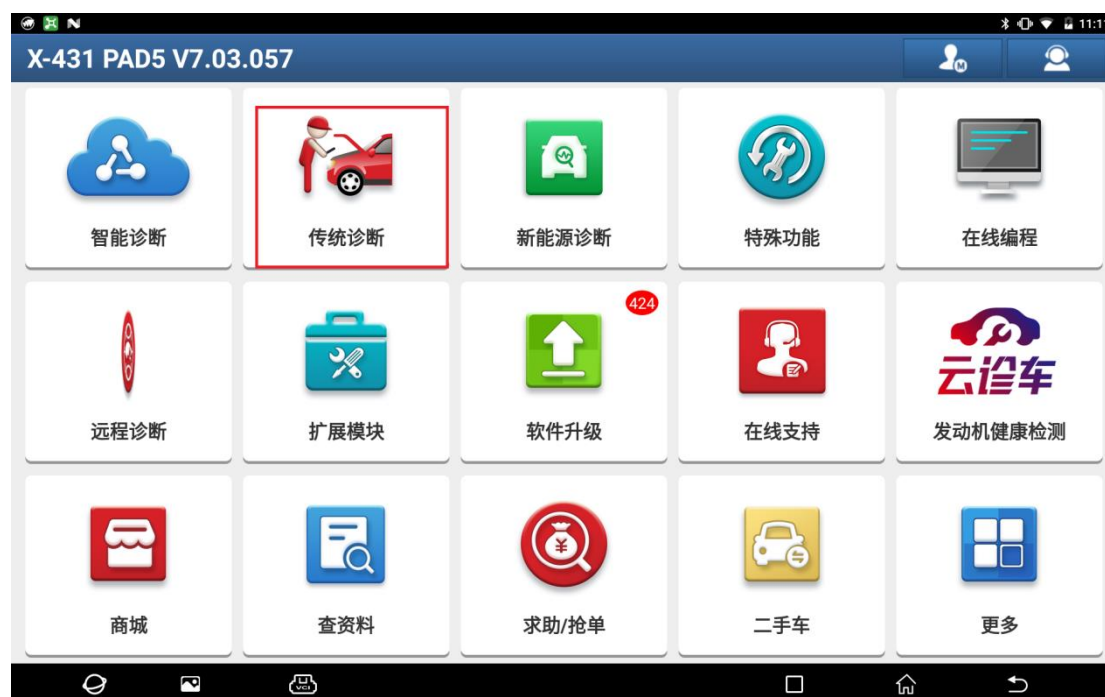

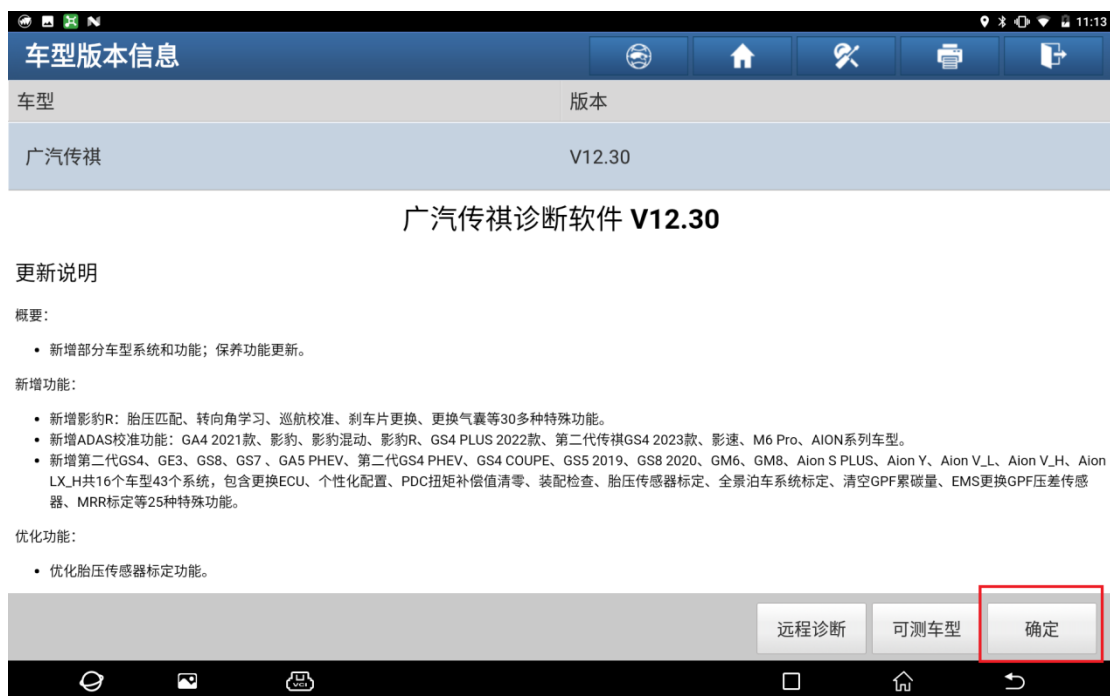

2. 点击【手动选择】，然后选择【MPV】，找到【全新传祺 M8 (2020. 07-2022. 07)】
如下图：

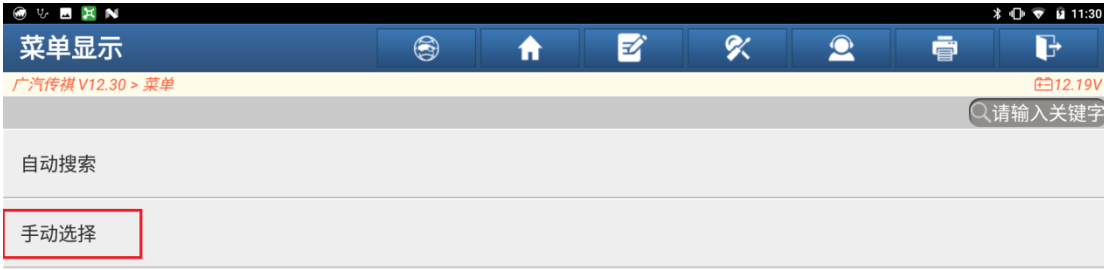

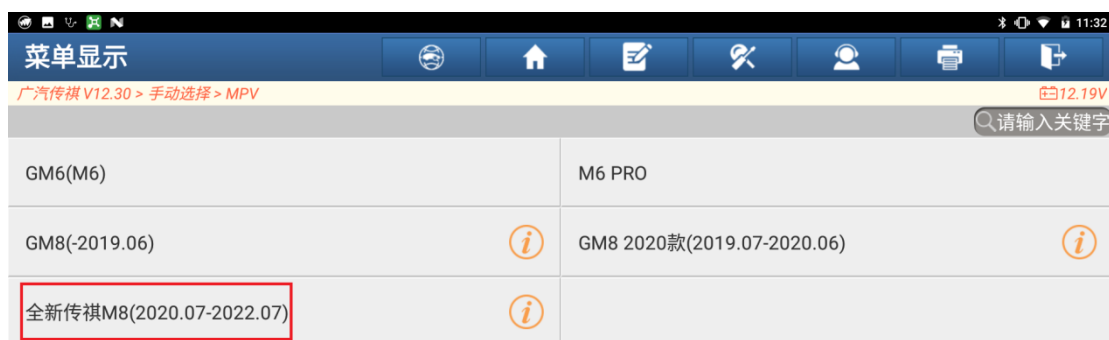

3. 进入 M8 车型后，点击【系统选择】，然后选择气囊系统，如下图：





4. 选择【特殊功能】:



5. 选择【更换 ECU】:



6. 提示执行该功能所需要的测试条件，请按照提示满足相关条件，否则将执行失败。如果条件都满足，点击“确定”;




7. 功能执行中，如果提示需要手动输入 VIN 或者 MTOC，请输入标签对应的 VIN 码或者 MTOC 码，亦或者到车身模块或者其他模块获取对应的 VIN 码和 MTOC 码。






8. 功能执行中，需要确认 ECU 信息，信息正确点击“确定”执行下一步，反之请点击“取消”；

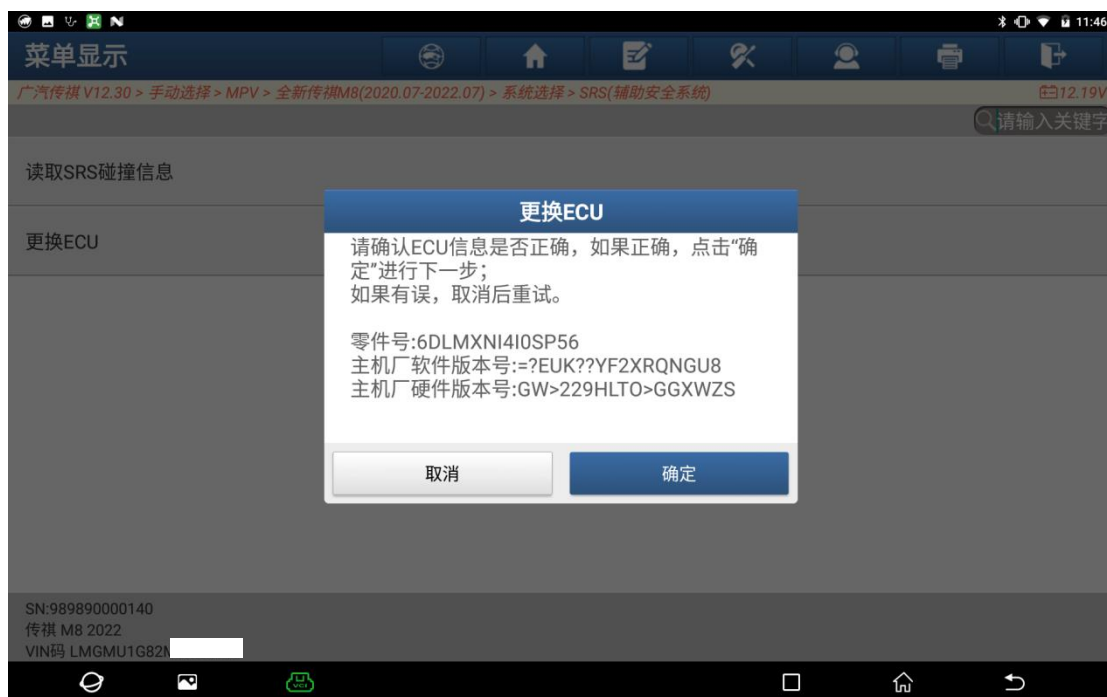


9. 如果出现“SRS 已激活，不能重复进行更换操作”请更换全新模块后再重复执行上述操作：




10. 选择对应的配置信息，如下图：

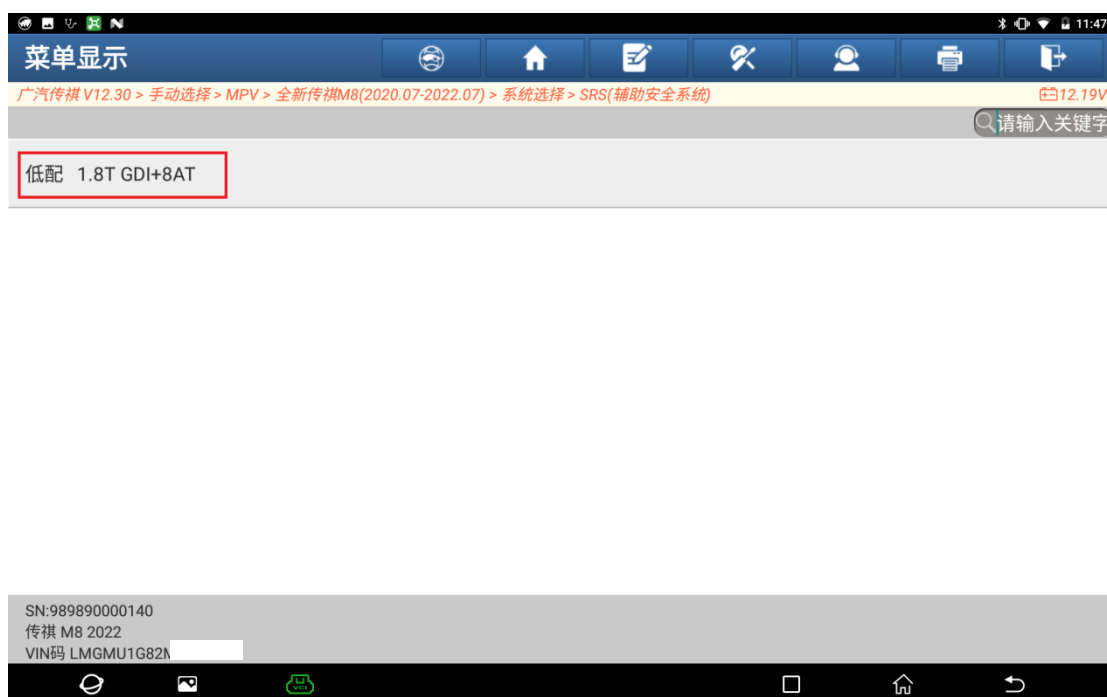

11. 正在写入车型配置信息，请稍等；

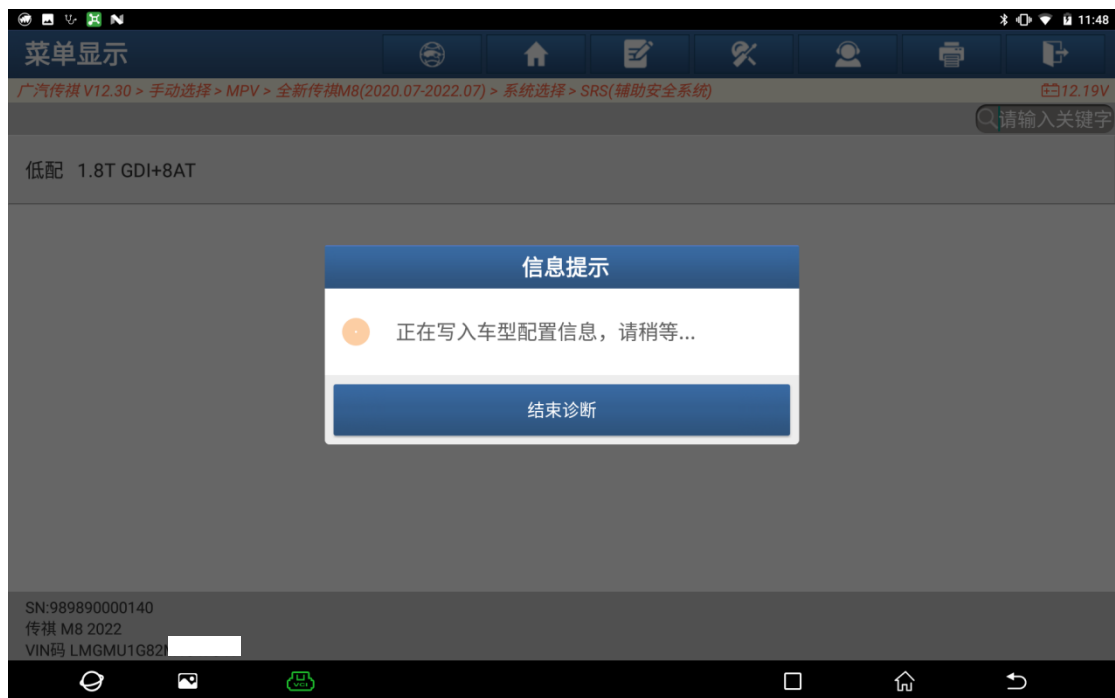


12. 正在写入 VIN 码，请稍等；

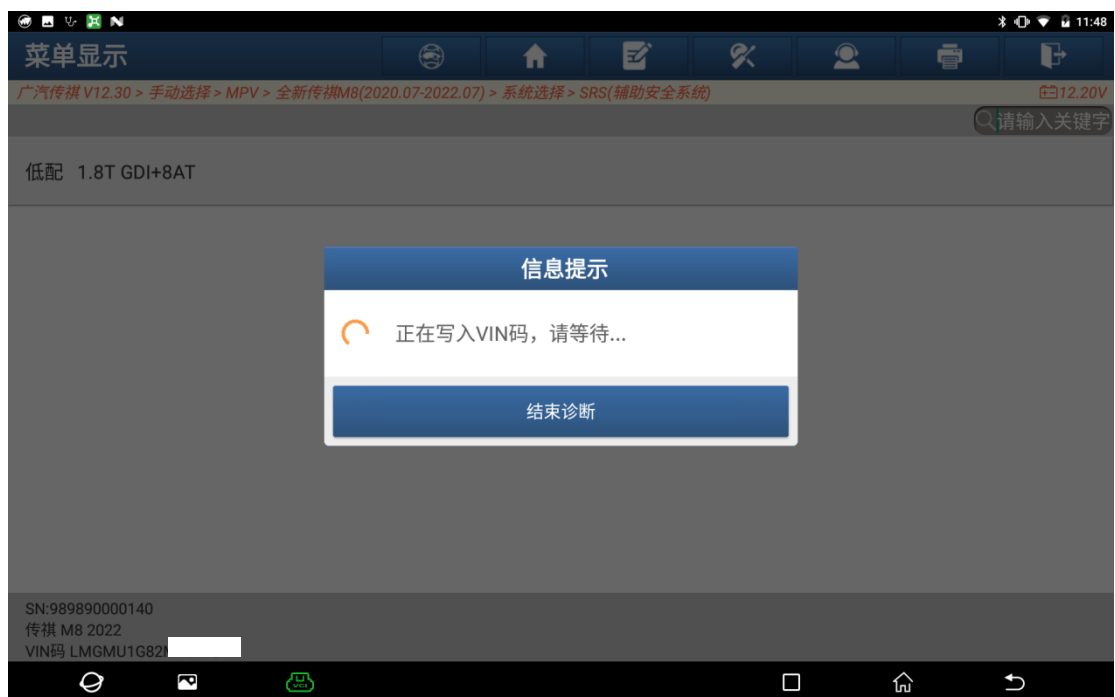

13. 读取工厂模式；



14. 读码及清码；

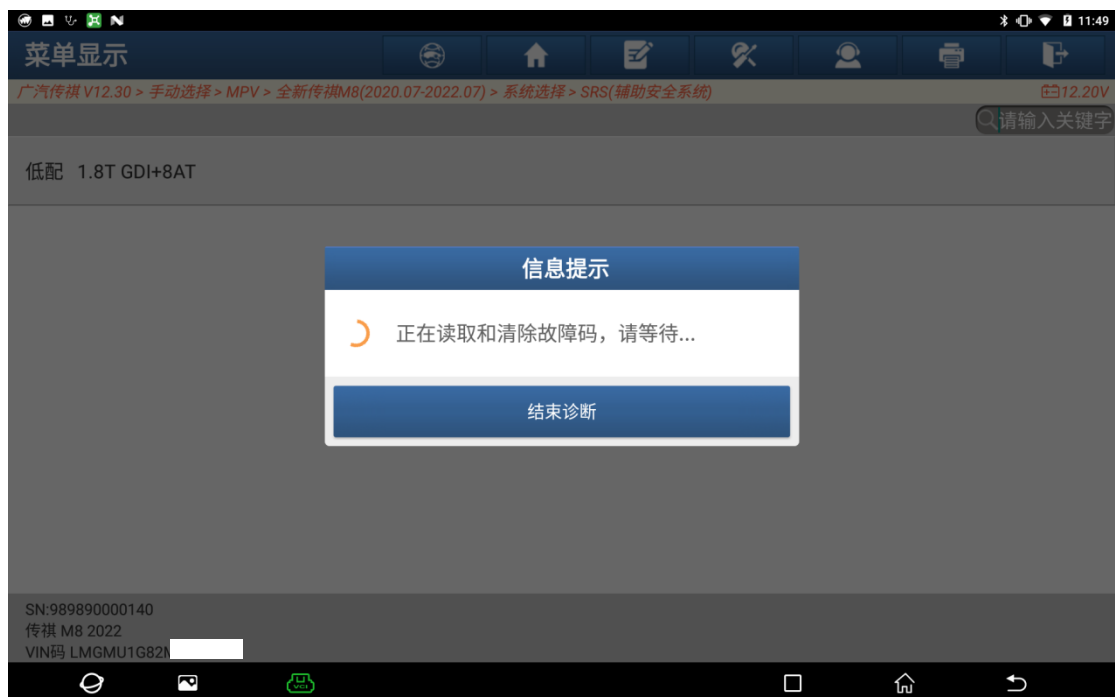

15. 更换成功:



声明

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。