


丰田汉兰达减速传感器零点校准

功能说明： 减速传感器零点校准

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 丰田 汉兰达 VIN:LVGDA46A59G00****（如下图）。

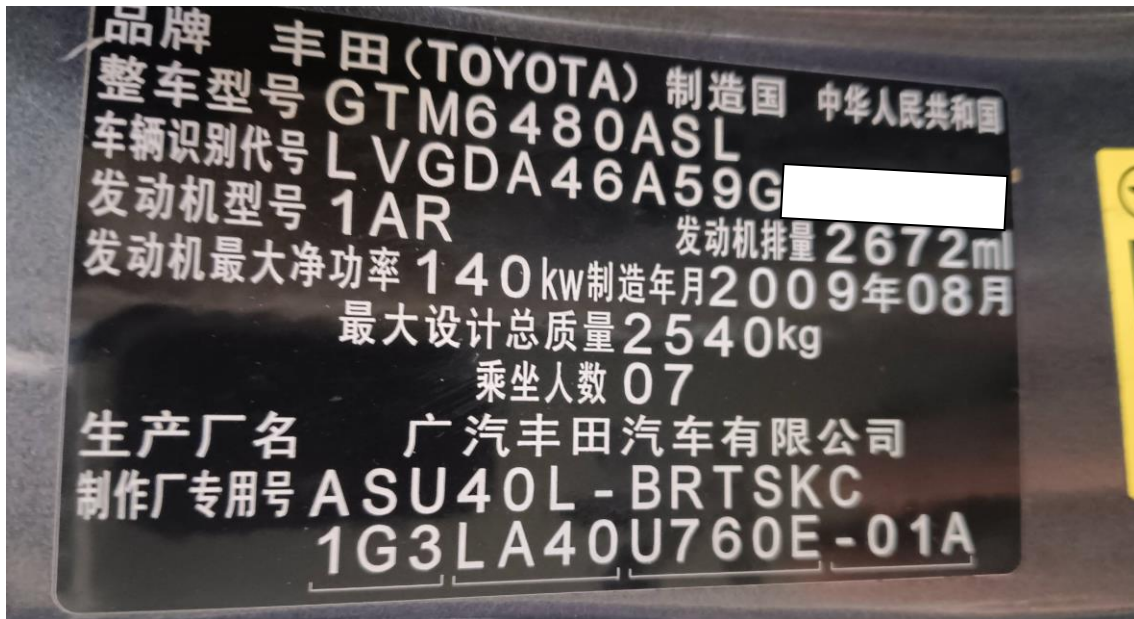

ABS 系统报故障码：C1336 减速传感器的零点校准未完成（如下图）。



操作指引：

1. 进入 ABS 系统选择【特殊功能】（如下图）；



2. 选择【模式变更】(如下图);



3. 用法与介绍。点击“确定”(如下图)。




4. 按“确定”键进行下一步（如下图）；




5. 确认以下条件，按“确定”键继续（如下图）；




6. 模式变更进行中（如下图）；

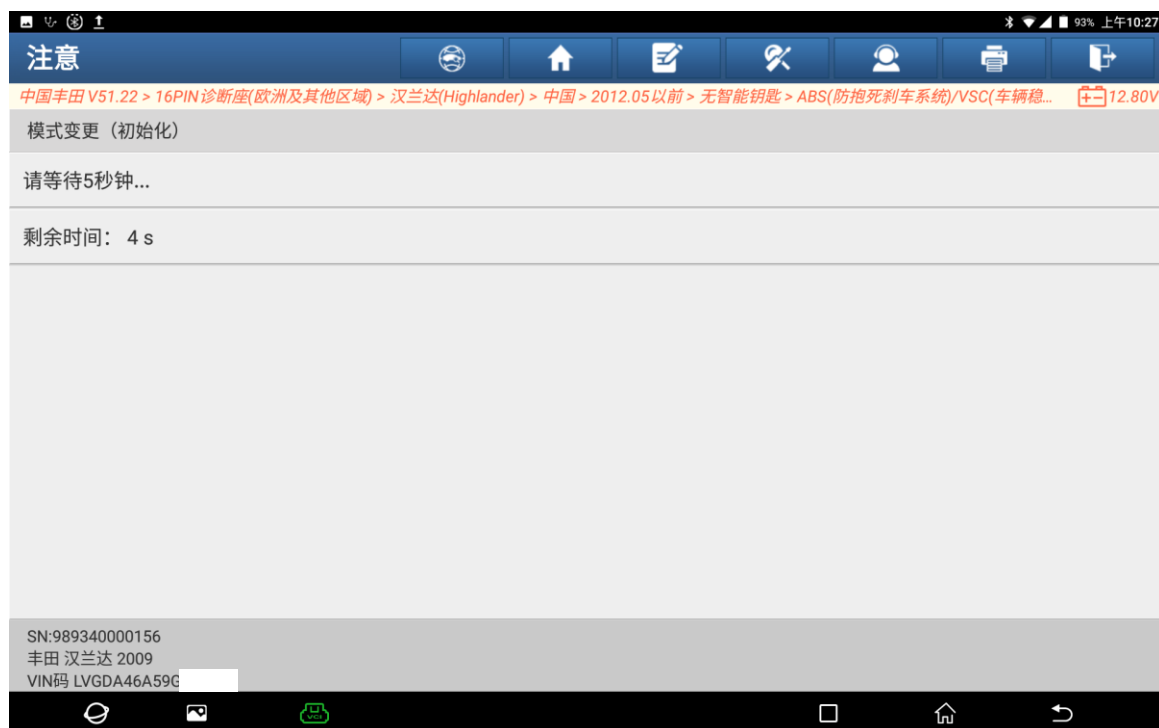

7. 将车辆静止 2 秒或更长时间，按：“确定”键继续（如下图）；

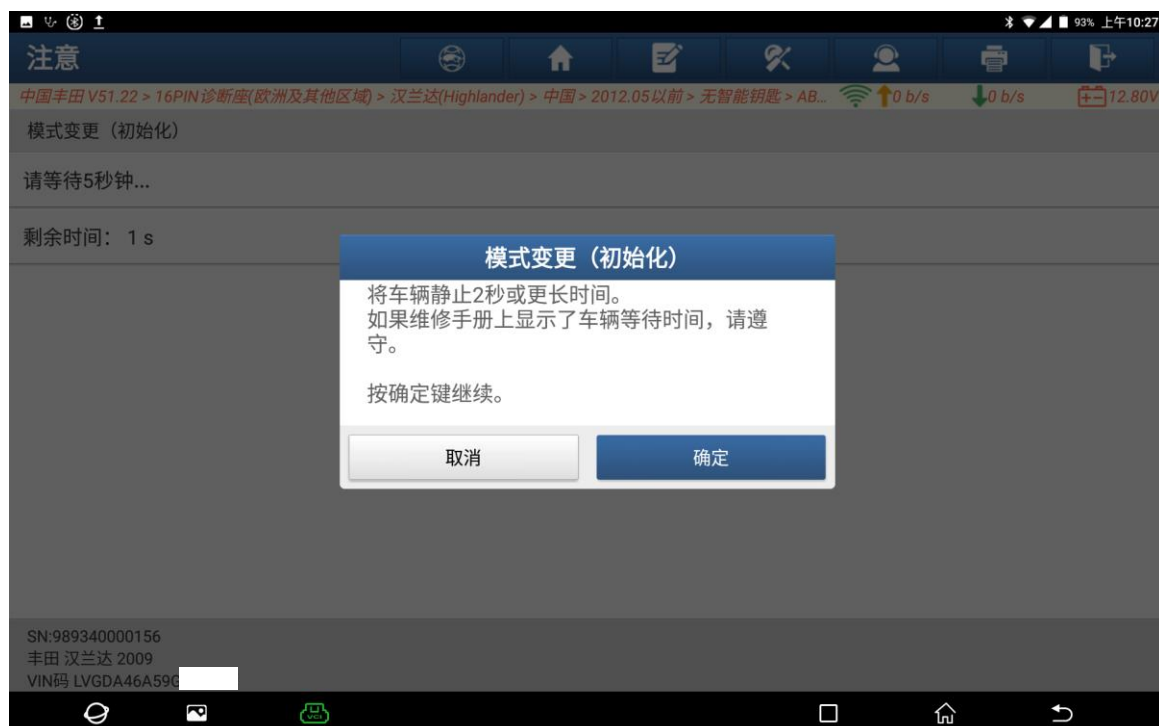

8. 当 ABS&VSC 灯闪亮时，校准完成（如下图）；

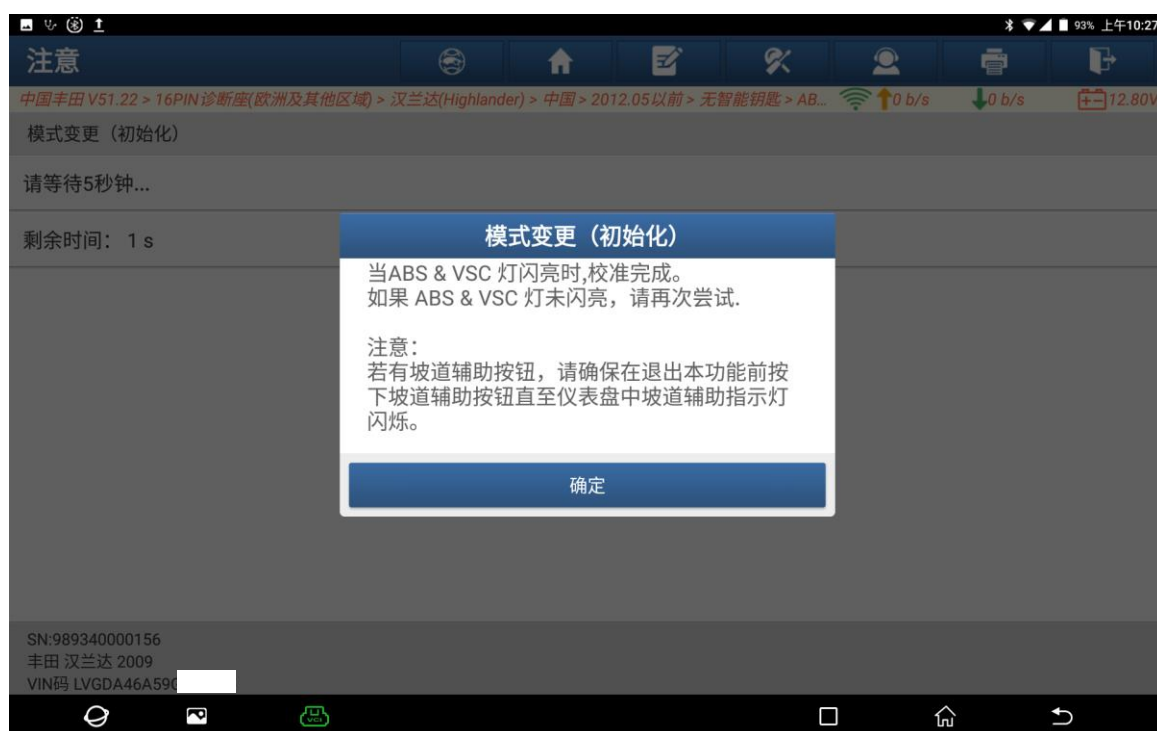

9. 系统无故障码（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。