

东风风神 AX7 车道保持摄像头标定

功能说明： 东风风神 AX7，拆装车道保持摄像头后有当前故障码：C1540-00 摄像头在水平方向严重偏离故障。需要做“摄像头标定”功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2020 年东风 AX7，VIN 为：LGJE5FE04LM*****（如下图）；



车道保持亮红灯，自适应巡航亮红灯。



操作指引：

1. 雷达控制器（A-RADAR）有当前故障码：U1600-00 内部 CAN 网络：L2 功能相关信号故障。摄像头控制器（A-CAMERA）有当前故障码：C1540-00 摄像头在水平方向严重偏离故障。（如下图）；



图 1

2. 进【摄像头控制器（A-CAMERA）】，选择【特殊功能】（如下图）；



图 2

3. 选择【摄像头标定】（如下图）；

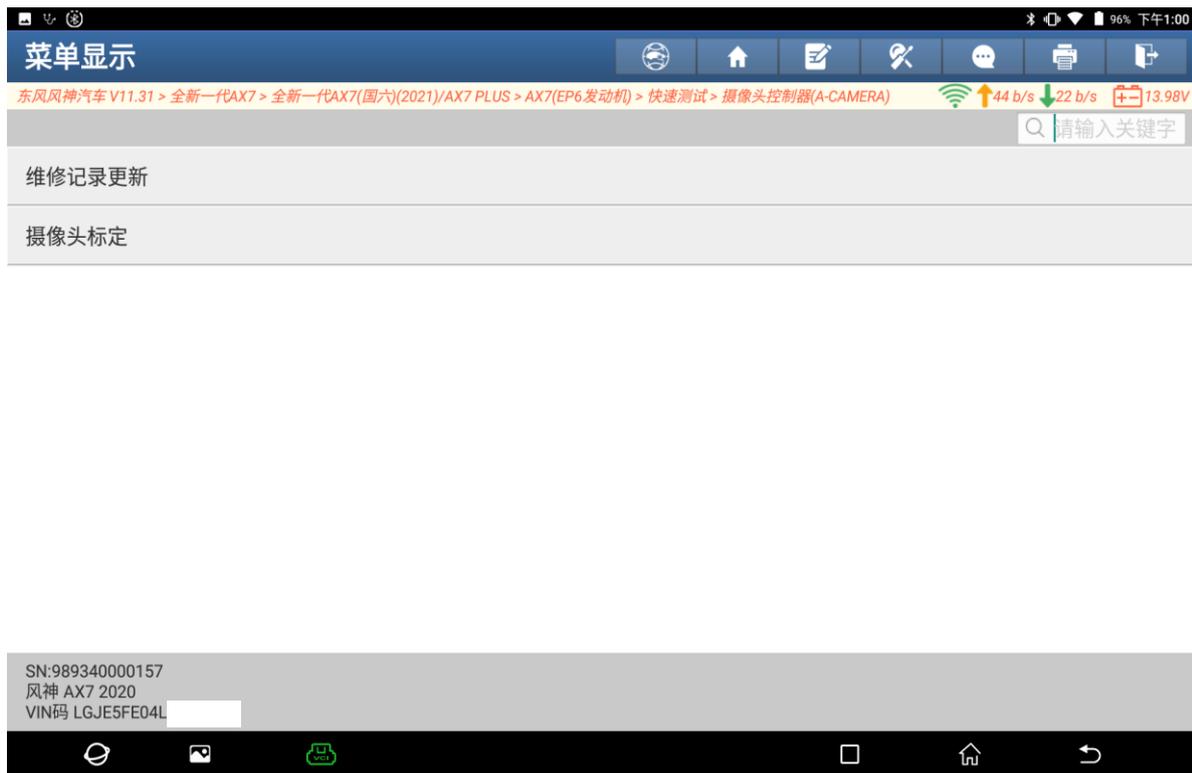


图 3

4. 确定摄像头正确安装。点“确定”。

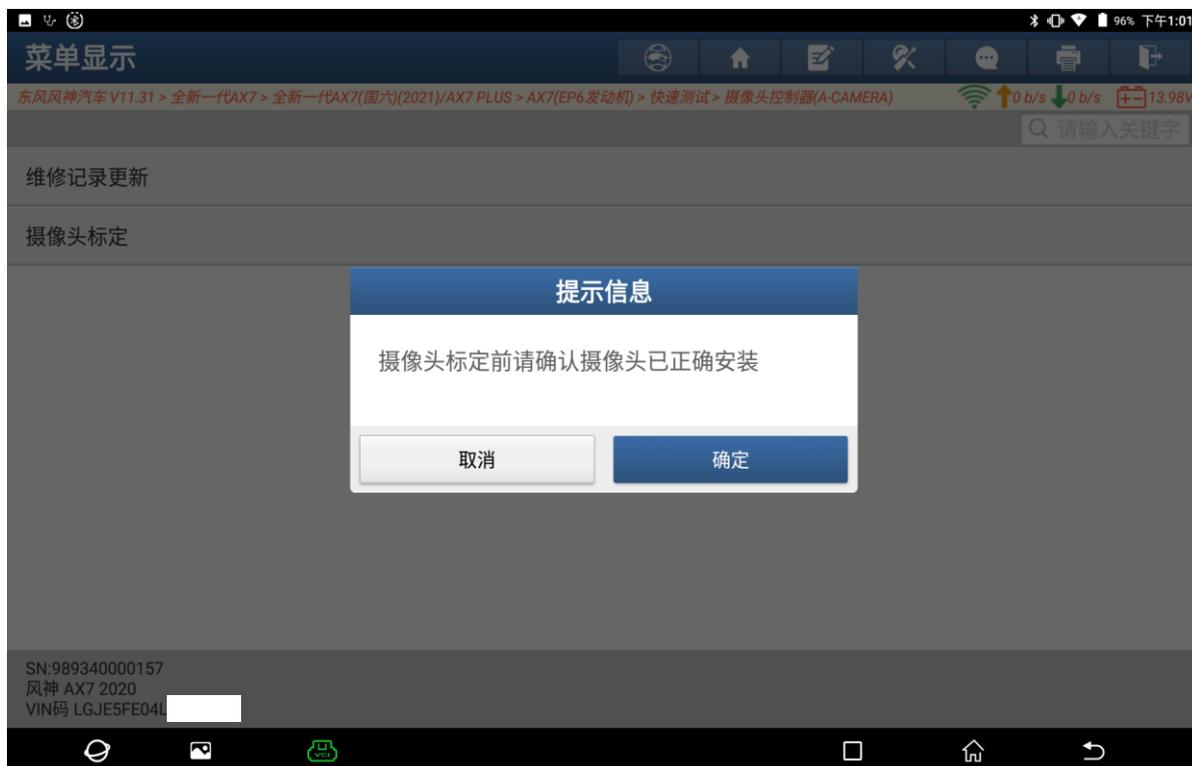


图 4

5. 认真阅读行驶条件，点“确定”（如下图）；

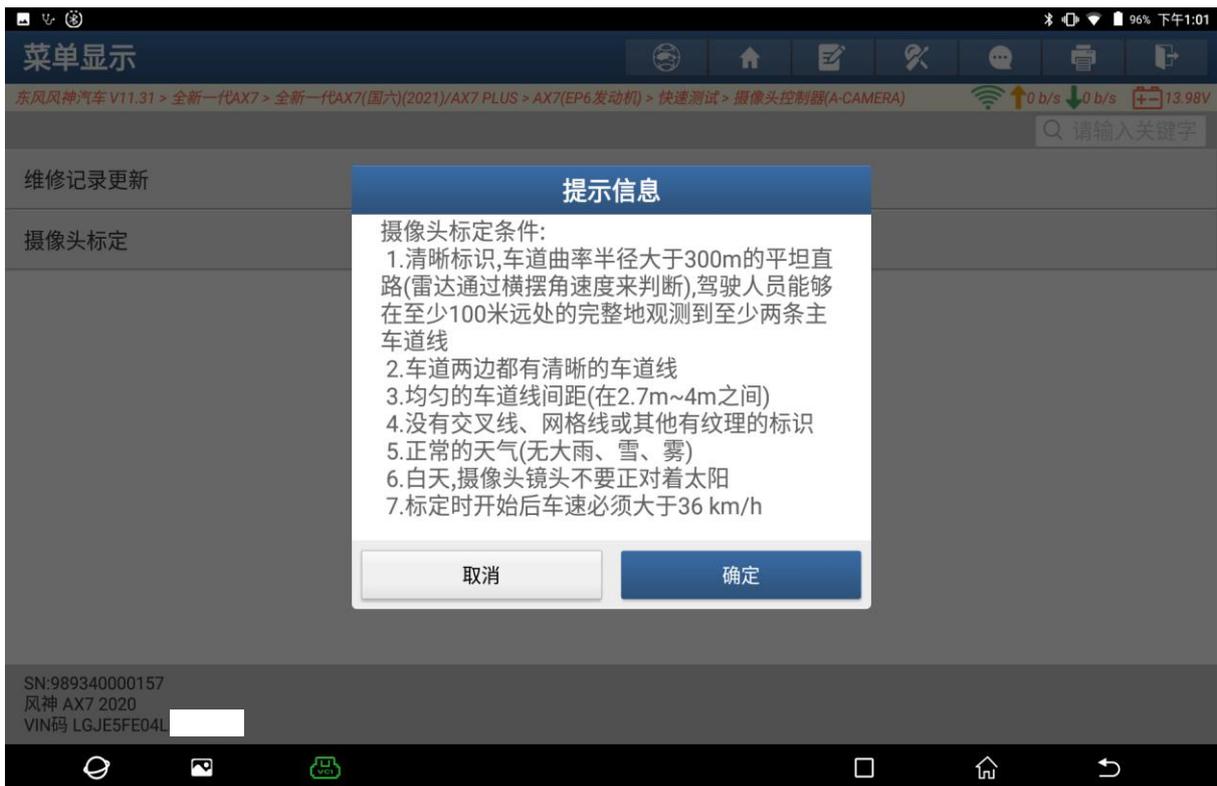


图 5

6. 在快速路或高速路上驾驶车辆（如下图）；

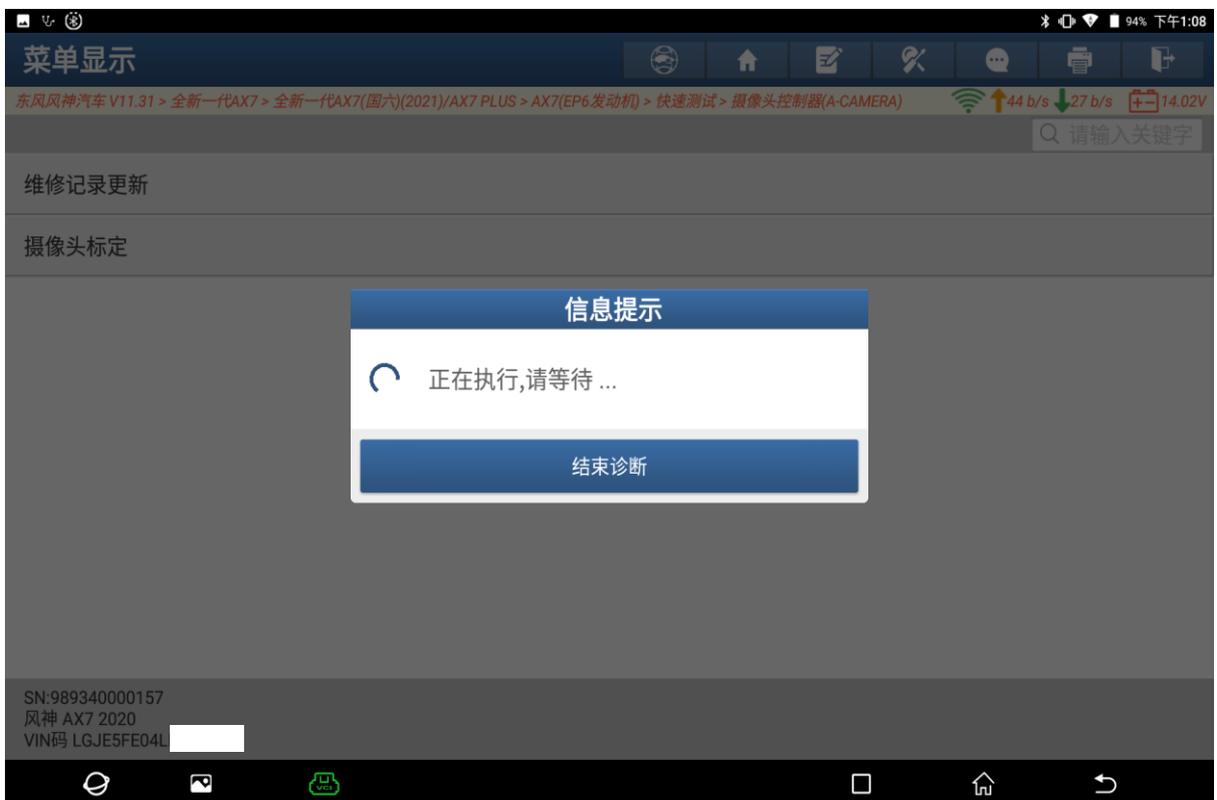


图 6

7. 标定进度：42%（如下图）；

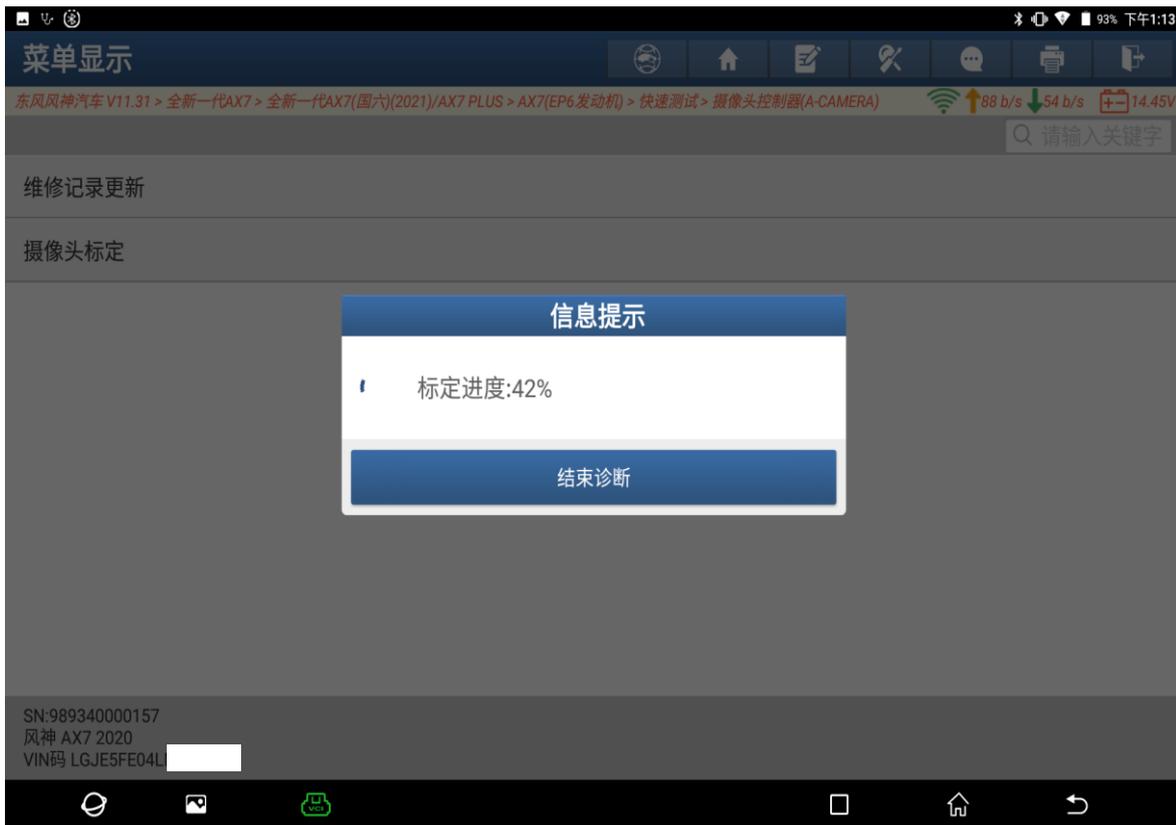


图 7

8. 标定完成，点“确定”（如下图）；

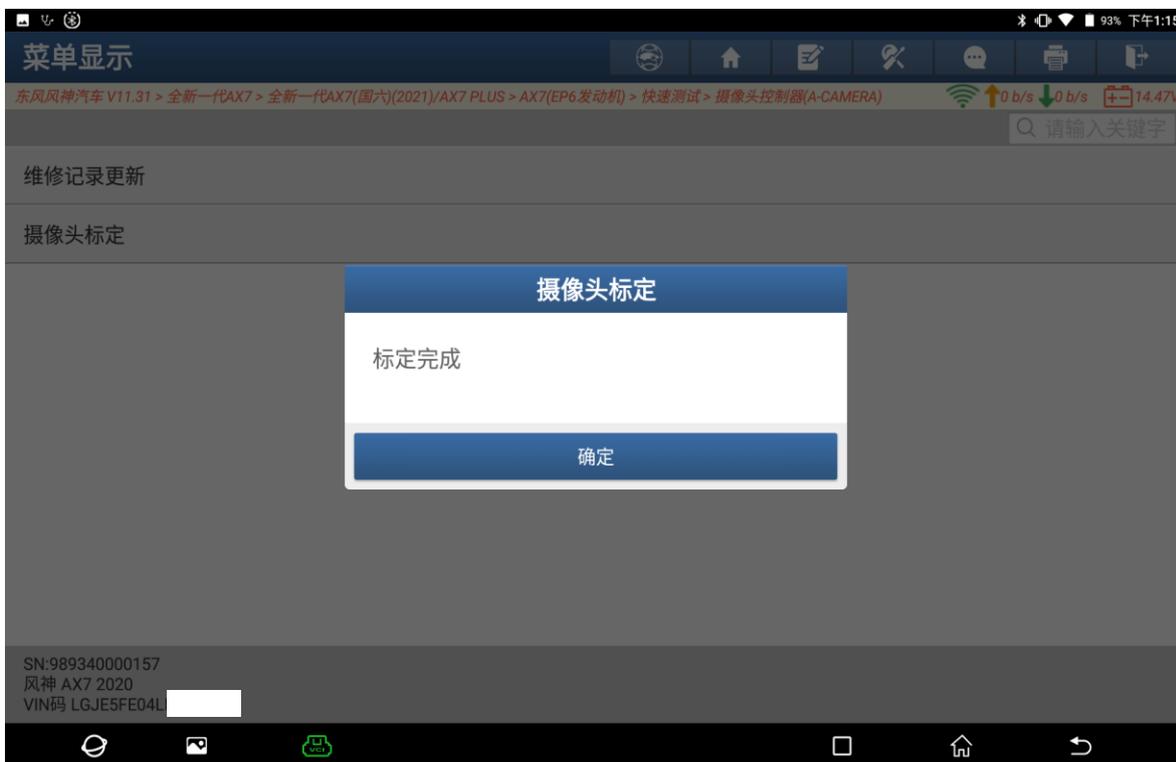


图 8

9. 摄像头控制器（A-CAMERA）无故障码，点“确定”（如下图）；

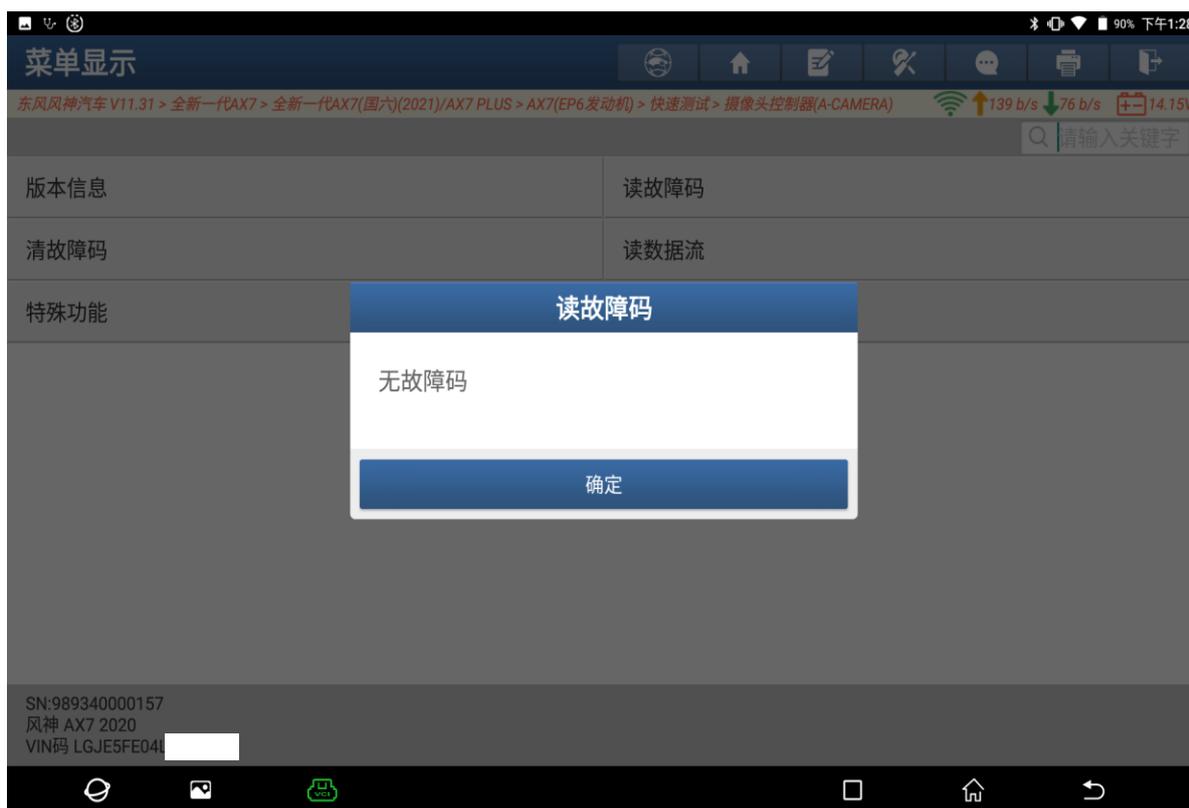


图 9

10. 雷达控制器（A-RADAR）的当前故障码变为历史故障码（如下图）；



图 10

11. 车道保持亮绿灯, 自适应巡航红灯灭 (如下图);



图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。