


## 赛力斯 SF5 毫米波雷达标定

**功能说明：**赛力斯 SF5，前中距离毫米波雷达（MRR）系统有故障码：C1B0D78 未执行对准。需要做“MRR 售后标定功能”。

**支持产品：**支持新能源诊断的设备

**实测车型：**2021 年赛力斯 SF5，VIN 为：LM8F7D192MA\*\*\*\*\*（如下图）；

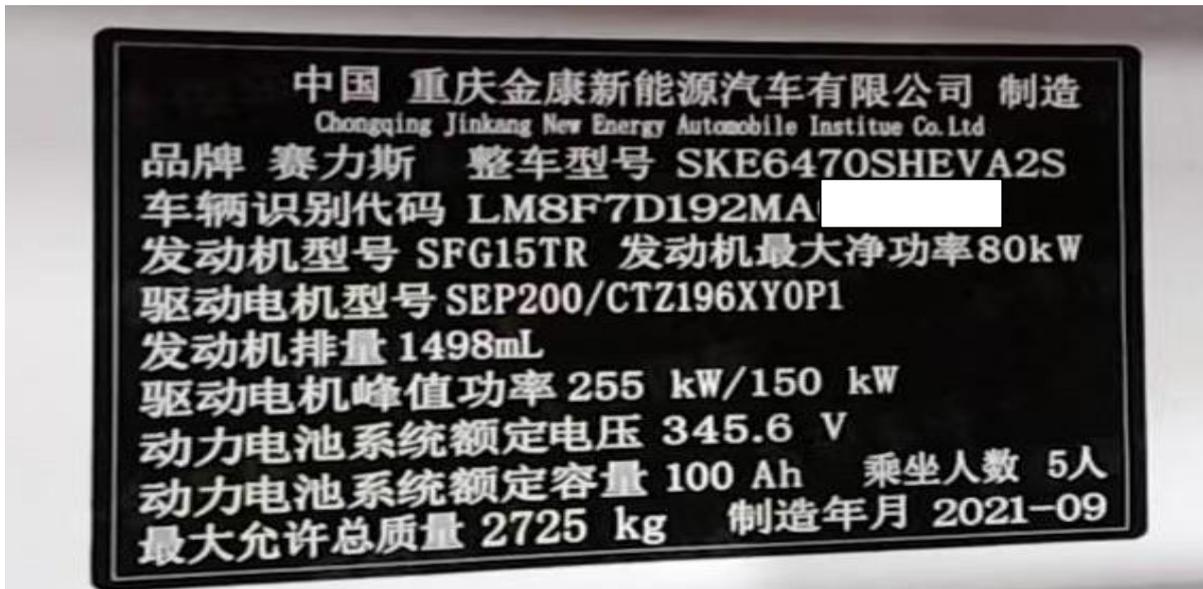

自适应巡航故障灯亮。



## 操作指引：

1. 前中距离毫米波雷达（MRR）系统有故障码：C1B0D78 未执行对准（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】（如下图）；



图 2

3. 选择【MRR 售后标定】(如下图);



图 3

4. 雷达垂直方向已通过水平仪校准，点“是”;



图 4

5. 认真阅读行驶条件，点“是”（如下图）；



图 5

6. 驾驶车辆，例程正在执行（如下图）；

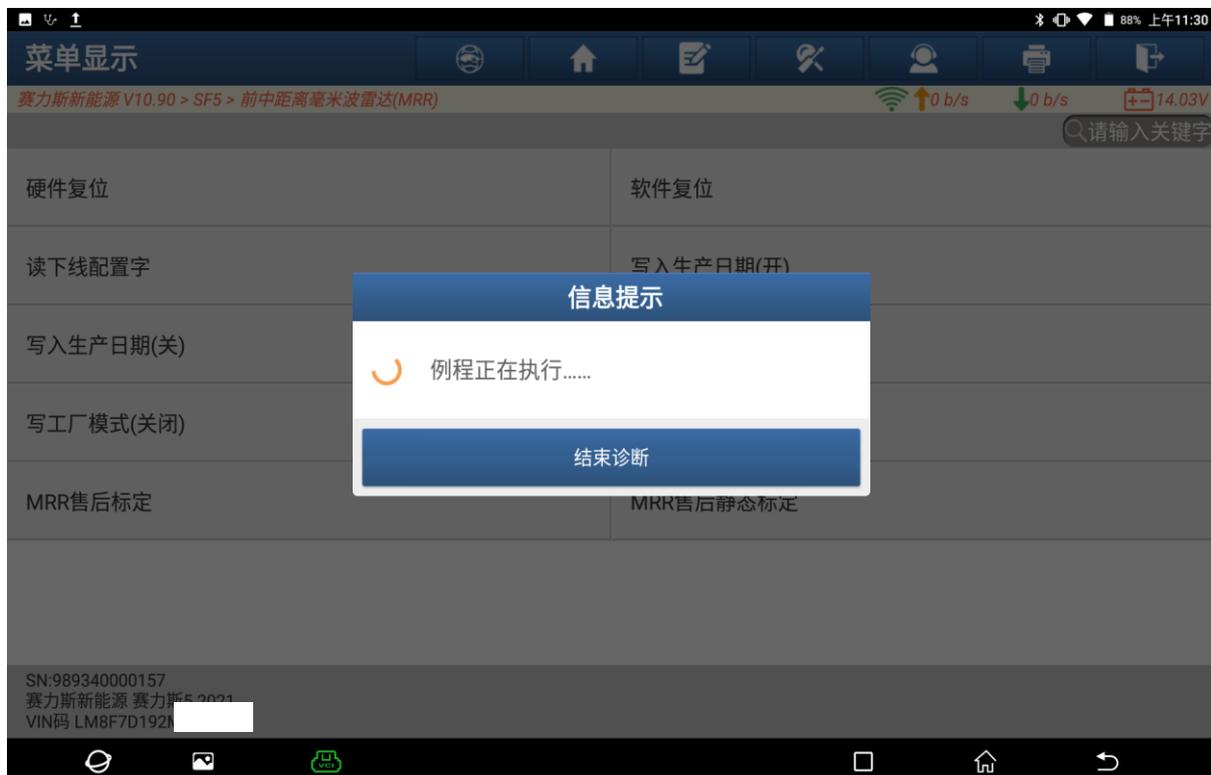


图 6

## 7. 标定进度：0（如下图）；



图 7

## 8. 驾驶车辆，标定进度 45%（如下图）；



图 8

9. 请停车，点“确定”（如下图）；

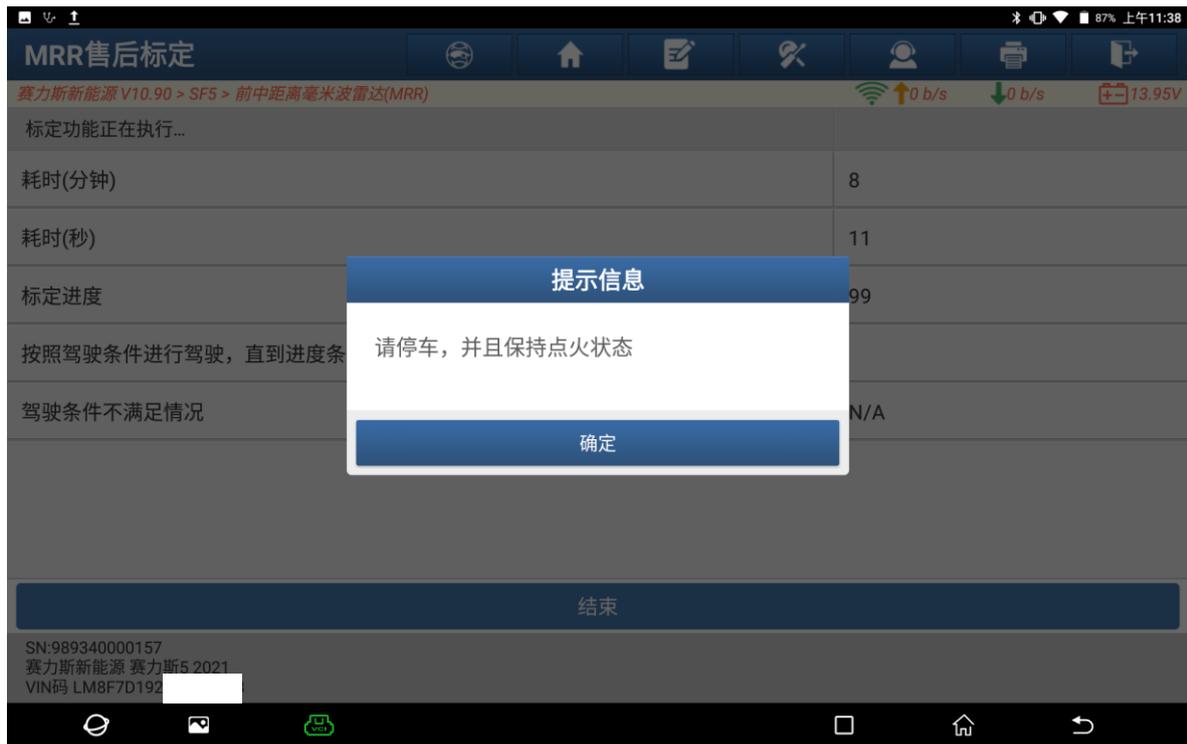


图 9

10. 标定成功，点“确定”（如下图）；

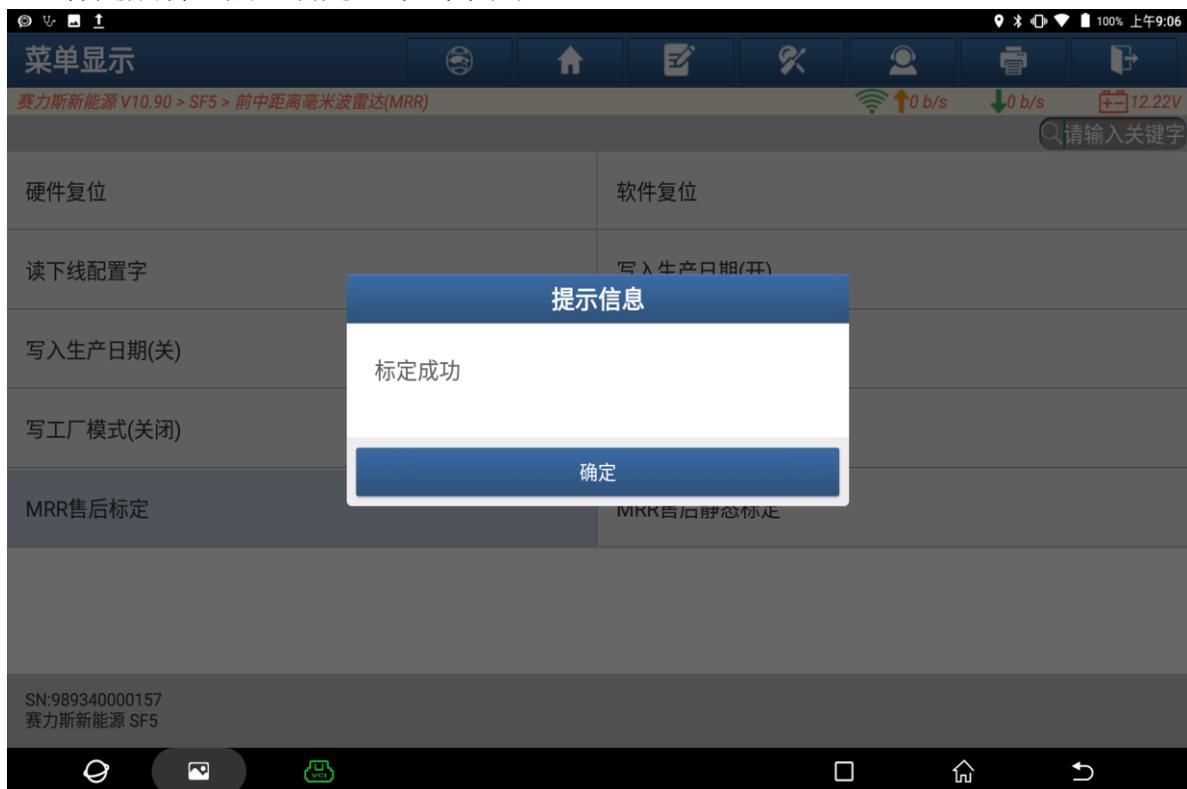


图 10

9. 前中距离毫米波雷达（MRR）系统无故障码（如下图）；



图 9

11. 自适应巡航功能正常。（如下图）；



图 10

## 声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。