

马自达 3 B2856、B2886、B2887 故障码解析

1. 故障码含义

DTC	故障码含义
B2856	碰撞区传感器 ID 不匹配
B2886	乘客侧侧安全气囊传感器 ID 不匹配
B2887	乘客侧侧安全气囊传感器 ID 不匹配

检测条件：SRS 控制模块检测在传感器中设定的冲击量级错误，该错误是由于碰撞区传感器或侧安全气囊传感器的安装不匹配造成的。

2. 可能的原因：

- 1) 碰撞区传感器使用了错误的传感器安装。
- 2) 乘客侧侧安全气囊传感器使用了错误的传感器安装。

3. 故障码诊断流程：

- 1) 检查碰撞区传感器和侧安全气囊传感器安装是否在正确的位置：
 - 是：继续下面步骤。
 - 否：正确安装各传感器，后继续下面步骤。
- 2) 用 X431 检查是否出现 B2856、B2886 和/ 或 B2887：
 - 是：更换 SRS 控制模块。

- 否：故障检修完成。

LAUNCH