

启动后立即熄火且发动机故障灯亮

故障描述：

一辆行驶里程约 5 万 km 的 2008 年本田雅阁 2.4 轿车。用户反映：该车起动后 2s 左右熄火，发动机故障灯点亮。

故障诊断：

接车后：维修人员首先使用故障诊断 X-431 仪进行检测，发现存有与电子节气门控制系统（ETCS）相关的故障码。清除故障码，然后起动发动机，故障现象依旧，但发动机故障灯不再点亮。进一步检查进气系统，发现无堵塞现象；检查燃油供给系统，压力正常；检查点火系统，火花塞、点火线圈无异常，目测点火强度正常。然后，维修人员连接故障诊断仪 X-431 观查数据流，发现起动时空气流量计（MAF）数值为 0.5 g/s 保持不变，明显存在异常。断开 MAF 传感器插接器后起动发动机，发动机能够正常起动并行驶，只是故障报警灯点亮，据此基本判定此故障为空气流量计异常导致。拆下 MAF 传感器，发现热线处有一层绒状异物。清洁传感器后装回，重新起动发动机，可以顺利启动。

清洁空气流量计，故障排除。

维修总结：

1) . 2008 年产雅阁进气系统新特性

2008 年产雅阁加装了 MAF 传感器，通过对吸入空气质量的直接检测使燃油喷射更加精确，以达到提高空燃比控制性、降低有害气体排放的目的。MAF 传感器可通过对空气质量的直接检测提高检测的精度，但在发动机起动及踩油门踏板等情况时，节气门开启时的检测精度不高，因此需要利用进气压力传感器（MAP）进行补正。

2) . 此故障中，发动机控制单元（ECM）不报 MAF 故障码的原因 MAF 传感器本身并没有损坏，只是有些堵塞，造成 ECM 得到的信号错误，正常起动时 MAF 数值应在 4.5 g/s 左右，而此 MAF 得到的信号为 0.5 g/s，ECM 控制喷油器按照 0.5 g/s 的进气量喷油，造成起动后熄火。

3) . 报 ETCS 故障码的原因

MAF 堵塞造成其传送给 ECM 的信号长期错误，ECM 总是认为进气量过小，而节气门位置传感器所传输入的数值又总在正常范围之内，长此以往，ECM 就会认为电子节气门总是不打开，控制或作动不良，从而报 ETCS 故障码。

第 1 页 共 2 页

4) . 断开 MAF 为何能够起动并行驶

2008 年产雅阁采用 2 个感知进气量的传感器 MAF 和 MAP，在正常状态下，MAF 为主，MAP 为辅。如前文所说，MAF 信号错误是造成无法起动的原因，此时 ECM 并未认为 MAF 损坏，所以还是以 MAF 信号为主信号。当断开 MAF 插接器后，MAF 信号缺失并有故障码出现，ECM 就会进入失效保护模式，以 MAP 信号为进气量主信号，这时反而能够起动并行驶了。

5) . 现象总结

A) .怠速时断开 MAF，故障报警和车辆稳定控制系统灯点亮，不熄火，最高转速 3 000 r/min。

B) .断开 MAF 起动，起动后熄火，但如果点火开关 ON 挡几秒后 ECM 自检完毕，这时可以起动。

C) .任何情况拔掉 MAP，故障报警灯点亮，能起动，最高转速 3 000 r/min 左右。