

宝马 520Li 无法解除驻车制动

1. 故障现象：

一辆行驶里程 3 万 km，车型为 F18，搭载 N20 发动机的 2012 年宝马 520Li 轿车。用户反映：该车的驻车制动不能解除，车辆无法行驶。

2. 故障诊断：

- 1) 维修人员将车运送到车间后，初步检查发现，该车中央信息显示屏提示驻车制动器失效。推动车辆，发现后轮的驻车制动没有解除。起动发动机后，多次踩踏制动踏板，并反复操作驻车制动控制开关，制动始终无法解除。
- 2) 检测驻车制动控制单元 EFM，发现故障码 4809C1----驻车制动器失效 4805B5----右侧执行器断路。为了打破僵局，维修人员将右侧的制动分泵拆下，并采用手动方式将驻车制动解除。装回制动分泵后，车辆可以被推动了。尝试操作驻车制动器，发现制动指令可以被执行，但解除制动时，右后轮还是无法解除。
- 3) 经过上述实验，问题浮出了水面—右侧执行器无法反向运转。观察电路图可知，既然驻车制动的指令能够被执行，说明驻车控制单元及执行元件都是工作正常的，问题出在反转电源上。
- 4) 检查电源部分，发现该车加装了倒车影像设备，熔丝 F180 的一端被该设备的电源线所缠绕。由于这种不规范的连接方式，使熔丝不能被插到位。随着车辆行驶中的振动，熔丝逐渐松动，直至最终从插座中脱出。

3. 故障排除：

将熔丝插到位，故障排除。