

宝马 320i 发动机怠速不稳

1. 故障现象:

一辆宝马320i 轿车，怠速不稳，加速无力。该车采用M50 引擎，有可变凸轮轴，直接点火。引擎电脑是西门子系统MS40.1。

2. 故障分析:

用汽车故障诊断仪读故障代码，显示故障是第2 缸点火控制线路不良。该故障码的储存是当点火时间低于或高于指定时间，或是根本没有点火情形时产生的。因为是直接点火，且点火控制模组在引擎电脑DME 集成内，所以无法察看点火指示信号电压波形，也不易察看点火二次波形，但能用汽车故障诊断仪进行点火一次信号电压波形检测。

通过测试，发现第一、三、四、五、六缸能显示正常的点火一次信号电压波形，如图1 所示，而第二缸则无波形显示，根据平时的经验可知：

1) . 火花时期短或太长的原因

- A). 点火线圈不良
- B). 火花塞本身不良
- C). 火花塞间隙不正确

2) . 无点火火花的原因

- A). 点火线圈初级线路有断路现象
- B). 初级线路或次级线路有电源短路
- C). 点火线圈的次级线路与点火监控电阻间的搭铁线有断路现象
- D). 如果故障码不仅只有一缸存在，引擎转速小于500RPM，则在引擎电脑DME 与点火监控电阻间的线路有可能断路。

3. 故障排除:

我们围绕第二缸点火故障，进行点火系统的全面检查：

- 1). 拆下点火线圈及火花塞，发现火花塞间隙在0.8~1mm 的正常范围，电极完好，裙部清洁无裂纹，测量点火线圈一次侧电阻，第二缸为 $\infty \Omega$ ，而正常值0.4~4.8 Ω ，判为断路，至于二次侧线圈电阻是无法测量的。
- 2). 按照线路图检查电脑DME 与点火线圈的线路导通情况，均正常，也无短路搭铁现象。
- 3). 在点火开关key-on 时，测量点火线圈线束侧的电压值为12V，电源供应正常。为了进一步确诊故障原因，我们把点火正常的第一缸点火线圈与已坏的第二缸点火线圈互换，结果发现，引擎更加震动，更无力。用ADC2000 读故障代码，显示2个故障为第二缸点火控制线路不良，第一缸点火控制线路不良。再次进行点火一次信号电压波形检测，结果发现第一缸无波形显示，第二缸的点火一次信号电

压波形如图2 所示。

4).从图中分析，互换后变成了第一、二缸均不点火，第一缸无波形显示因点火线圈一次侧断线，而第二缸波形几乎成一条直线，变化很小，是因点火线圈一次侧正常没断线，而无正常波形出现则是因引擎电脑DME 不良，不为一次侧提供搭铁。于是我们同时更换了DME 电脑及已坏的点火线圈，故障得到解决。

4. 注意：

博世M3.3.1 版的电脑与西门子MS40.1 版的电脑都具有二次点火监控的功能，点火监控电阻与并联的六只缸点火线圈二次侧串联，利用分压信号的改变使电脑得知该缸有点火不良或不点火的情形，此时电脑会为了保护触媒转换器切断不点火的那只缸的喷油功能。

1). 点火监控电阻的检测方法：

A). 静态测量：点火开关key-off，拆开引擎电脑接头，测量线束侧15#脚（M331）或62#脚（MS40.1）与搭铁间的电阻值约为240Ω。接回接头，点火开关key-on 自引擎电脑接头的进入端测量，15#脚（M3.9.1）或62#脚（MS40.1）的电压值为0V。

B). 动态测试：发动引擎，怠速运转，测量引擎电脑15#脚。（M3.3.1）的电压值为0.87V，62#脚（MS40.1）的电压值为0.78~0.80V。

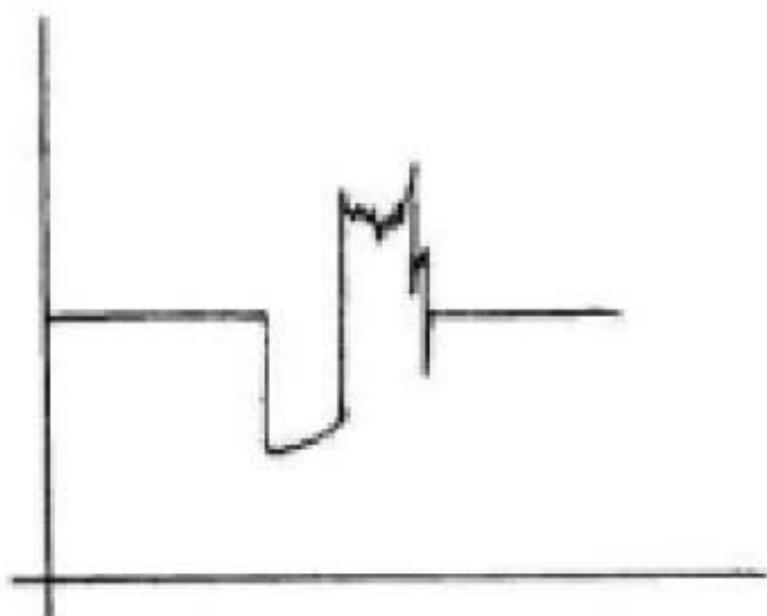


图 1

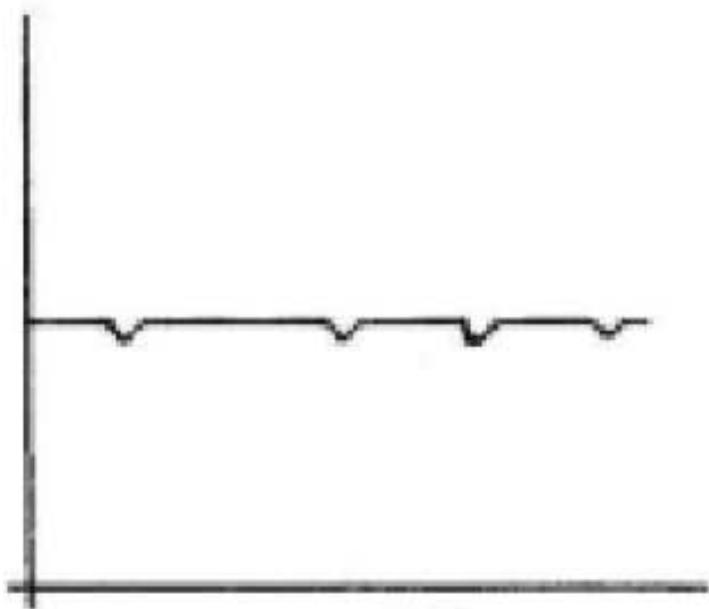


图 2

LAUNCH