

# 怠速熄火

## 故障描述:

一辆电脑公司的金杯送货车,在过路口等待交通灯时,有时发动机会熄火。该车为2003年生产的,配备491Q-E型单点燃油喷射发动机,行驶里程7万km,有专人维护,总体车况良好。

## 故障诊断:

- 1). 用元征 X431 检测仪读取故障代码,共输出了“6”和“36”两个故障代码,都为蓄电池电压异常的故障代码,且故障码不能被清除。用万用表检测怠速时的蓄电池电压,为14V左右,在正常范围内。改变用电负荷及发动机转速,发电电压未发现异常。用万用表检测 ECU 的供电电压,以及接地线的对地电阻,也都未发现异常。用 X431 检测仪读取数据流,指示的电压值也正常。为什么 ECU 会存储 6 和 36 这两个蓄电池电压异常的故障代码呢?仔细观察发动机怠速运行时的情况,发现发动机熄火前空调压缩机电磁离合器有接合的动作,而此时空调开关是处于关闭状态的。电磁离合器继电器的控制脚由 ECU 控制,在正常开启空调的情况下,ECU 在收到由 AC 放大器传来的高电位请求信号后,将发动机转速提高,再将电磁离合器继电器的控制脚置为低电位,电磁离合器接合,压缩机开始工作。通过以上分析,说明 ECU 进行了误操作,导致发动机熄火。