

SRS 1 或 2 号预张紧器故障


故障描述:

涉及车型: 所有爱丽舍、新爱丽舍车型。

故障现象: 安全气囊故障灯闪烁。

故障诊断:

- 1). 用诊断仪读取故障: 1 或 2 号预张紧器故障; 用户加装地板胶, 或者售后维修时拆、装前座椅总成等原因导致安全带预张紧器线束插接器松动、接触不良。
- 2). 售后措施:
 - A)、断开蓄电池正极, 拆下前排座椅, 拔下预张紧插接器;
 - B)、按下图尺寸在地毯上开口: 座椅下方的前横梁上原有一个用来固定插接器的椭圆孔, 以椭圆孔中心向车门侧平行移动 35mm 的地方为圆心, 在地毯上开一个 $\varnothing 30$ 的孔 A。从 A 孔心向车尾方向平移 26mm, 在 A 孔两侧等距离处的地毯上开两个 $\varnothing 30$ 的孔 B 和 C。B、C 两孔心距离为 86mm, 孔心连线到 A 孔距离为 26mm, 见下图 (图中为副驾驶座下方);

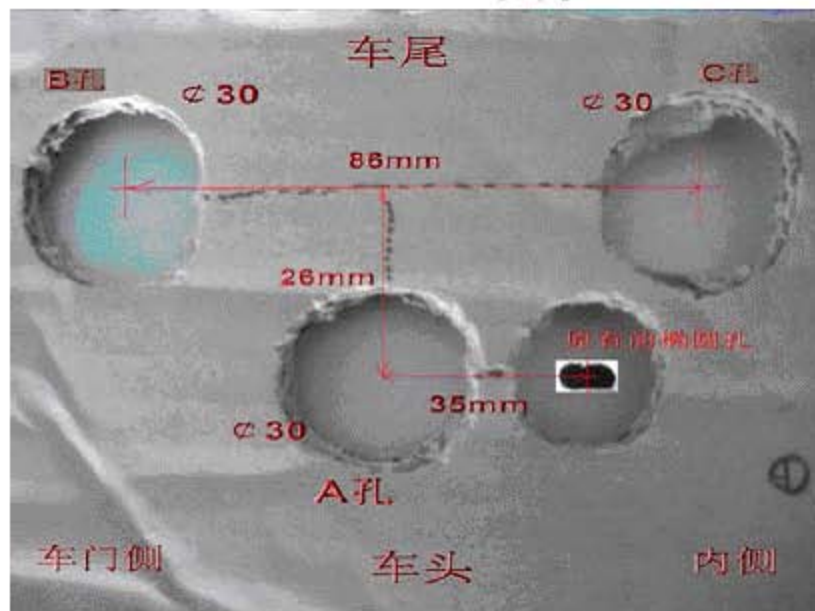


前排乘客侧
座椅下方示
意图

- C)、使用电钻在地板的前横梁上钻孔, 用 $\varnothing 12\text{mm}$ 的钻头在地毯的 A 孔中心处对横梁钻一个 $\varnothing 12\text{mm}$ 的孔, 用 $\varnothing 6$ 的钻头钻在地毯的另外两个 $\varnothing 30$ 孔中心对横梁钻两个 $\varnothing 6$ 的孔, 两个 $\varnothing 6$ 孔心距离为 86mm, 孔心连线到 $\varnothing 12$ 孔心的垂直距离为 26mm, 如下图所示;



- D)、如下图所示，连接插接器，将插接器卡入连接固定支架的卡槽；
注意：要卡在支架的第一个卡槽上，而且方向要与下图一致
- E)、使用扎带卡钉固定插接器两端的线束；
注意：扎带扎在线束波纹管上，离波纹管的端口 5mm—10mm
- F)、将扎带卡钉卡入连接固定支架；
注意与下图走向一致调整线束走向，左侧预张紧器线束，右侧安全气囊线束

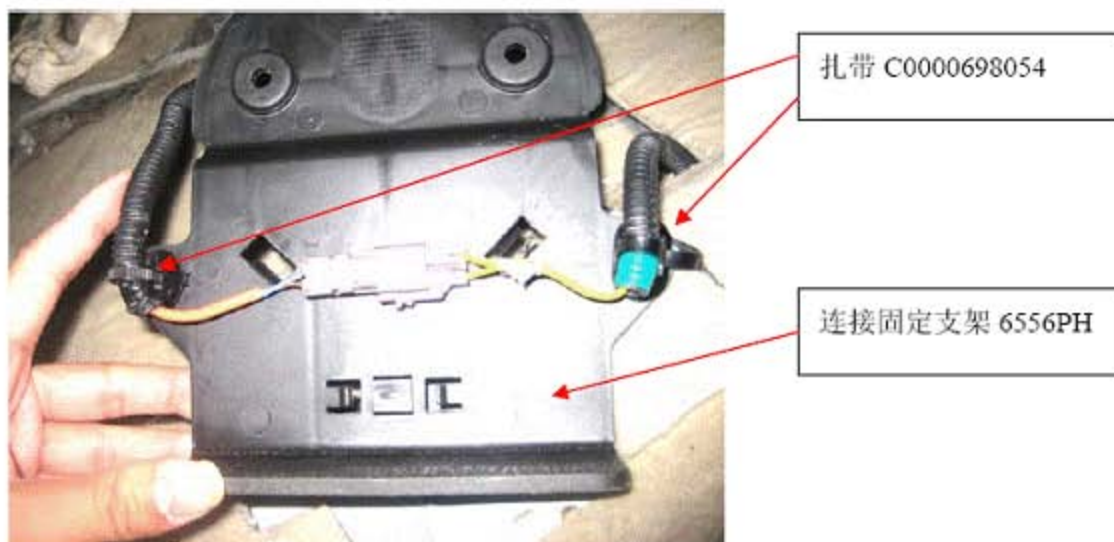

- G)、按下图安装连接固定支架。用两个抽芯铆钉固定；



抽芯铆钉 C00006991F0

H)、安装座椅、恢复车辆。

LAUNCH