

# ESP 按钮按下后不回位

## 故障描述:

涉及车型: 备件组织号在 10882--10890 之间的部分凯旋车辆。

故障现象: 驾驶员侧仪表板上 ESP 按钮按下后不回位, 按钮上的指示灯点亮, 同时组合仪表 ESP 报警灯点亮。

## 故障诊断:

- 1). ESP 控制按键和驻车雷达控制按键没安装到位或 ESP 控制按键和驻车雷达控制按键与仪表板下装饰件的盖板干涉。
- 2). 拆卸驾驶员侧仪表板下装饰件, 检查 ESP 控制按键和驻车雷达控制按键是否装配到位, 若没有, 重新安装。重新装配后必须保证: 控制按键两边的卡子都卡在仪表板上, 按下后, 两键都能正常弹起; 如下图:



- 3). 若 ESP 控制按键和驻车雷达控制按键与仪表板下装饰件的盖板干涉而不能弹起, 用小刀修下装饰件盖板的干涉处。  
注意: 修边时要多次少量修边, 每修一次后扣上验证, 直到两个按键都能正常弹起为止。





- 4). 排除故障后，重新装复，恢复车辆。在操作过程中注意其它部件保护，避免划伤。

LAUNCH