

# 车门玻璃上升到顶部 或换向运行异响

## 故障描述:

涉及车型: 备件组织号 11894 前的 C-Triomphe 凯旋和 C-Quatre 世嘉车。

故障现象: 车门玻璃上升到车门顶部, 或换向运行时, 玻璃升降器中发出咔的噪音。

## 故障诊断:

- 1). 车门玻璃的固定卡夹导致连接玻璃升降器与车门玻璃的固定螺钉松动, 车门玻璃换向运行时产生噪音。
- 2). 售后措施:
  - A). 按照编号: BRE 0930C 的售后工艺拆卸:
    - = 车门的内手柄外罩。
    - = 车窗升降器开关总成。
    - = 车门内衬板。
    - = 车门内防雨帘。
  - B). 操作车窗升降器开关降下车门玻璃, 在如图示位置, 使连接玻璃升降器与车门
  - C). 玻璃的两个固定螺钉显露出来。
    - = 前车门




= 后车门




- D). 检查连接玻璃升降器与车门玻璃的两个固定螺钉是否松动?如果出现松动,按下面的步骤操作。
- E). 拆卸连接玻璃升降器与车门玻璃的两个固定螺钉。
- F). 取下车门玻璃上的两个固定卡夹,使用备件编号: 922752 的备件卡夹更换原车的两个卡夹。

备注:

- = 原车的卡夹可能是白色卡夹或是标记有“PA66”的黑色卡夹。

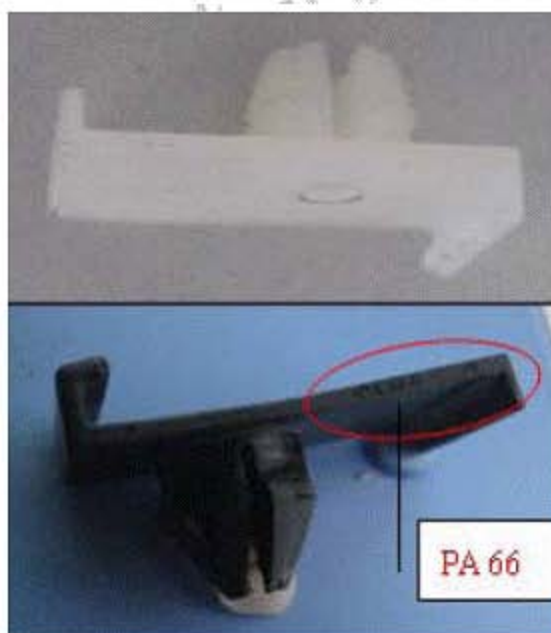

- = 备件编号: 922752 的黑色卡夹标记有“POM”

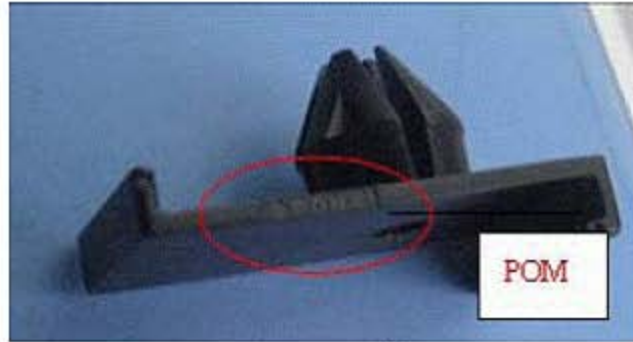

- G). 重新连接玻璃升降器与车门玻璃的两个固定螺钉并拧紧, 拧紧力矩:  $3.5 \pm 20\% \text{N} \cdot \text{M}$ 。
- H). 按照拆卸操作相反的顺序安装拆卸下来的零件。

LAUNCH