

发动机偶尔顿车

故障描述：

一辆奇瑞 QQ1.1 (SQR7110)，每天早晨启动上路以后，出现“发顿”现象，每次持续 2min 左右。连续一星期都会在这个时间出现故障，但每次开车到维修站检查，故障现象都不再出现。

故障诊断：

- 1). 根据故障现象分析，可能的故障原因有：高压断火、线路接触不良、水温传感器信号不良以及凸轮轴信号不良等。
- 2). 首先按常规方法更换一组缸线和火花塞，并在点火线圈插头上同时安装 2 个二极管试灯（一个用来检测供电电压，另一个检测点火信号）。同时，从凸轮轴位置传感器和水温传感器引出信号线，接在驾驶室内的波形分析仪上。做好准备工作后，开始试车做模拟试验。车辆行驶 6min 后，故障现象出现。这时观察 2 个试灯，其中一个试灯常亮，说明点火线圈初级供电正常；另一个试灯闪烁，说明有点火信号输出。观察示波器，水温波形信号正常，但凸轮轴出现不规则波形。马上熄火停车，换上新分电器（该车的凸轮轴位置传感器在分电器内部），再试车故障现象消失。交车 3 天后，回访客户，故障不再出现。

维修总结：

维修实践过程中，分电器式凸轮轴位置传感器因潮气、高温等因素，使分电器内的霍尔元件在特定条件下会出现性能不稳的现象，造成如行驶过程中无规则自动熄火、发顿、加速不良等故障现象。