

有时熄火

故障描述：

故障现象：一辆切诺基吉普车车速表指示失灵，发动机运转速不稳定，消声器发出“突突”声，时有熄火现象，又行驶半天，发动机突然熄火再也发动不着。

故障诊断：

- 1). 故障检修：经检查点火无高压火，喷油器不喷油。然后分别检查油路和点火系统似乎都也正常，但检查曲轴位置传感器和同步信号发生器的电源时，却只有 4.5V 电压（应为 8V）。根据这一现象，断开共用这一电源的车速传感器插头，再检查曲轴位置传感器和同步信号发生器的电源电压，均为 8.5V，此时能正常启动发动机。
- 2). 这一现象表明，这是由于车速传感器引发的发动机启动不着的故障。原因是虽然车速传感器本身对发动机并无直接影响。但是车速传感器的损坏使它的电源线与接地之间存在近似搭铁状态，从而使曲轴位置传感器和同步信号发生器的电源电压严重降低（只有 4.5V），以至不能输出正确信号，发动机也就发动不着。
- 3). 故障排除：更换新的车速传感器，故障现象被排除。