

# 变速器内发出齿轮鸣叫声

## 故障描述:

影响车型: 2005年11月2日-2006年5月25日之间生产的配备汽油发动机(2.7L/3.2L)和自动变速器的现代圣达菲越野车。

故障现象: 车辆行驶时变速器内发出齿轮鸣叫的噪声, 且该噪声会通过换挡杆拉线传入车舱内。

## 故障诊断:

- 1). 解决办法: 在换挡杆拉线上安装减振块总成, 具体操作方法如下:
  - A). 拧下发动机装饰盖的固定螺栓(6个), 拆下装饰盖。
  - B). 在距发动机舱前围板约115mm处的换挡杆拉线上做标记, 将下减振块放在拉线上标记的下方, 将上减振块放在拉线标记的上方并用手拧紧固定螺栓, 然后用六角扳手拧紧固定螺栓。
  - C). 安装发动机装饰盖