

ABS 警告灯报警

故障描述:

连接故障诊断仪对 ABS 控制系统进行检测, 设备显示系统中存在“01276——电机 V64 故障, 偶发性”故障码。

故障诊断:

1). 产生此故障的原因有 3 个:

- ①回流泵电机熔丝熔断或接触不良, 造成有时导通、有时断路; 捷达非优化线束车的该熔丝安装在继电器盒的上方, 优化线束车的该熔丝安装在蓄电池上方, 代号 S178。
- ②控制单元中驱动回流泵的电路故障。
- ③回流泵电动机故障。

2). 首先检查该车位于继电器盒左上方的回流泵 30 A 熔丝(图 132)发现, 熔丝与熔丝座接触不良。



图 132 回流泵熔丝熔断

3). 故障排除: 将熔丝座清洁后, 更换熔丝并插牢, 故障排除。